



Professional Colour Weather Station

USER MANUAL

WMR86NSX



Professional Colour Weather Station

Model: WMR86NSX

USER MANUAL

CONTENTS

Introduction.....	1
Packaging Contents	1
Base Station	1
Wind Sensor	1
Temperature & Humidity Sensor.....	2
Rain Gauge.....	2
Accessories - Sensors	2
Overview.....	2
Front View.....	2
Back View	2
LCD Display.....	3
Wind Sensor	4
Rain Gauge.....	4
Outdoor Temperature / Humidity Sensor	4
Getting Started.....	4
Set Up Remote Wind Sensor.....	4
Set Up Remote Temperature / Humidity Sensor..	4
Set Up Rain Gauge.....	5
Set Up Base Station	5
Connect AC Adapter	5
Verify Connection	5
Wind Sensor	5
Temperature / Humidity Sensor	6
Rain Gauge.....	6
Mounting / Placing Of Sensors	6
Wind Sensor	6
Temperature / Humidity Sensor	6
Rain Gauge.....	6
Clock Reception	7
Clock / Calendar	7
Moon Phase	7
Auto Scanning Function	7
Weather Forecast	8
Temperature And Humidity.....	8
Temperature And Humidity Trend	8
Wind Chill / Direction / Speed.....	8
Uvi / Barometer / Rainfall	9
UV Index	9
Barometer.....	9
Rainfall.....	9
Backlight	10
Reset.....	10
Specifications	10
Precautions	11
About Oregon Scientific	11
EU Declaration Of Conformity.....	11
Disposal information for users	11

INTRODUCTION

Thank you for selecting the Oregon Scientific™ Weather Station (WMR86NSX).

The base station is compatible with other sensors. To purchase additional sensors, please contact your local retailer.



Sensors with this logo  are compatible with this unit.

NOTE Please keep this manual handy as you use your new product. It contains practical step-by-step instructions, as well as technical specifications and warnings you should know about.

NOTE To download an electronic version of the user manual, please visit

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>

PACKAGING CONTENTS

BASE STATION



1 x Base Station



3 x AA UM-3
1.5V batteries



1x Power
Adapter

WIND SENSOR



1 x Wind Sensor (1
x Wind Vane Above
and 1 x Anemometer
Below)



1 x sensor
connector



2 x AA UM-3
1.5V batteries



4 x Screws
(Type A)



1 x Round
U- bolt

TEMPERATURE & HUMIDITY SENSOR



1 x Temperature / Humidity Sensor



2 x AAA UM-4 1.5V battery

RAIN GAUGE



1 x Rain Collector



4 x Screws (Type B)



2 x AA UM-3 1.5V batteries



6 x Washers

ACCESSORIES - SENSORS

This product can work with up to 3 sensors at any one time to capture outdoor temperature, relative humidity or UV readings in various locations.

Optional wireless remote sensors such as those listed below can be purchased separately. For more information, please contact your local retailer.*

- Solar Panel STC800 connectable to Wind Sensor and Temperature / humidity sensor
- Thermo-hygro THGR221 (3-Ch)
- UV UVN800

** Features and accessories will not be available in all countries.*


OVERVIEW

FRONT VIEW



1. **MODE:** Switch between the different display modes / settings; set clock; set altitude; activate autoscan
2. **MAX/MIN:** Read the max / min memory readings; clear readings
3. **SELECT:** Switch between the different areas
4. **LIGHT:** Activate backlight
5. **▲ / ▼:** Increase / decrease values of the selected setting; toggle between outdoor channels

BACK VIEW

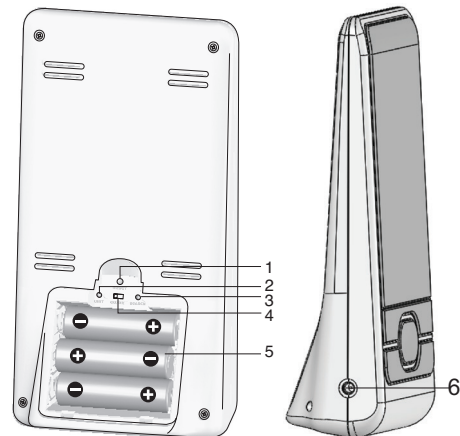


1. **RESET:** Returns unit to default settings
2. **UNIT:** Select unit of measurement
3. **SEARCH:** Searches for sensors or for the radio-controlled clock signal



4. **EU / UK** switch: Select the nearest radio signal
5. Battery compartment
6. AC power adapter jack


LCD DISPLAY

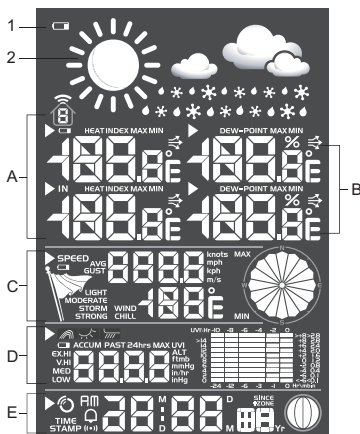

1. : Main unit battery low
2. Weather forecast


- A. Temperature/Heat Index Area
- B. Humidity / Dew Point Area
- C. Wind Speed / Wind Direction / Wind Chill Area
- D. UVI / Barometer / Rainfall Area
- E. Clock / Calendar / Moon Phase Area

A Temperature Area

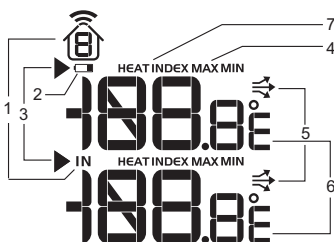


1. Indoor **IN** / Outdoor channel temperature and humidity is displayed
2. Outdoor sensor battery is low
3. Selected area icon
4. **MAX** / **MIN** temperature is displayed
5. Temperature trend
6. Temperature reading (°C / °F)
7. Heat Index

B Humidity / Dew Point Area

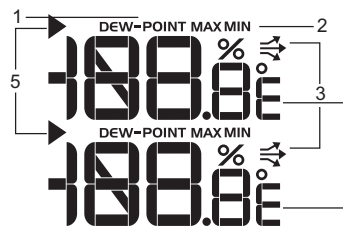


1. Dew point level – Temperature is displayed
2. MAX / MIN humidity / dew point level is displayed
3. Humidity trend
4. Humidity reading
5. Selected area icon

C Wind Speed / Wind Direction / Wind Chill Area

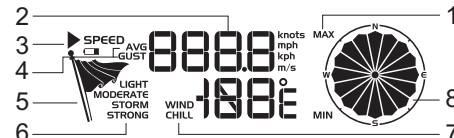

1. **MAX** wind speed memory display
2. Wind speed reading (m/s, knots, kph or mph)
3. Outdoor wind sensor low battery display
4. Wind speed indicator (**AVG/GUST**)
5. Wind speed level indicator
6. Wind speed level description
7. Minimum wind chill display
8. Wind direction indicator

D UVI / Barometer / Rainfall Area

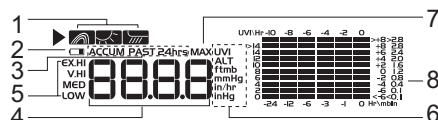


1. Barometer/UVI/rainfall reading indicator
2. Outdoor UVI/rain sensor low battery display
3. **ACCUM/PAST 24hrs** – displays accumulative/past 24 hours rainfall
4. Barometer/UVI/rainfall readings
5. UVI level indicator
6. Barometric pressure/UVI/rainfall units display
7. **MAX** barometer/UVI/rainfall display
8. Barometric pressure/UVI/rainfall historical bar chart display

E Clock / Calendar / Moon Phase Area



1. Clock signal reception indicator
2. Timestamp is displayed
3. Time zone offset
4. Moon phase
5. Time / date / calendar


WIND SENSOR

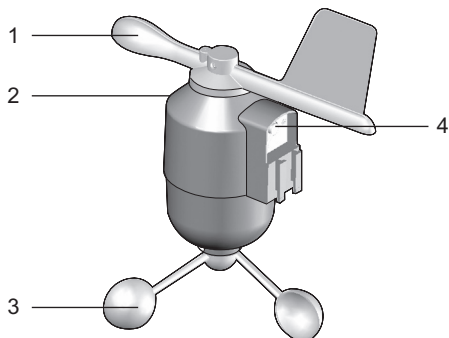


1. Wind direction
2. Wind vane casing
3. Anemometer
4. Solar power socket

RAIN GAUGE

Base and funnel:

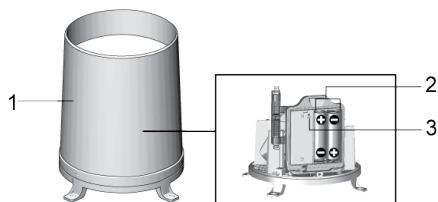


1. Rain gauge
2. Battery compartment
3. RESET button

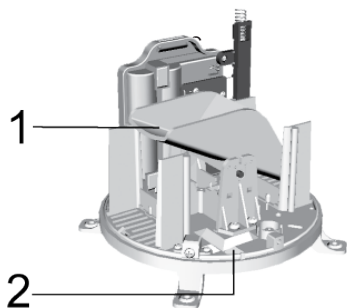

1. Funnel
2. Indicator

OUTDOOR TEMPERATURE / HUMIDITY SENSOR

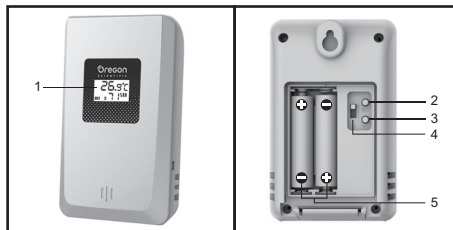

1. LCD display: Shows the channel number, temperature and humidity readings.
2. **TEST**: Searches for weather station
3. °C / °F: Select temperature unit
4. **CHANNEL** switch
5. Battery compartment

GETTING STARTED

NOTE Install batteries in the remote sensors before the base station matching the polarities (+ and -).


NOTE Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

SET UP REMOTE WIND SENSOR

The wind sensor takes wind speed and direction readings.

The sensor is battery operated. It is capable of transmitting data to the base station wirelessly within an approximate operating range of 100 meters (328 feet).

To insert batteries:

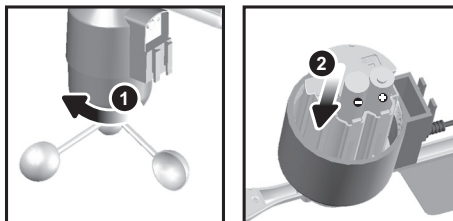

1. Unscrew the anemometer from the wind sensor carefully.
2. Insert batteries matching the polarities (+ / -) and replace the anemometer. Press **RESET** after each battery change.

SET UP REMOTE TEMPERATURE / HUMIDITY SENSOR

The remote sensor can collect data from up to 3 channels.

To set up the remote sensor:


1. Slide open the battery door.
2. Slide channel switch to select a channel (1, 2, 3). Ensure you use a different channel for each sensor.
3. Insert the batteries, matching the polarities (+ / -).
4. Press **TEST** after each battery change.
5. Close the battery door.

RESET: Reinstall batteries and then press **TEST**.




EN

To set up the rain gauge:

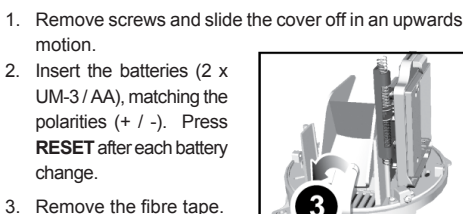

1. Slide open the battery door.

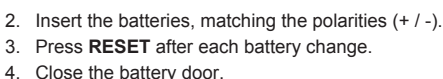

NOTE Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire.

AREA	MEANING
Weather Forecast Area	Battery in the base station is low.
Temperature or Humidity Area	The displayed channel indicates the outdoor sensor for which battery is low.

CONNECT AC ADAPTER

Connect the supplied power adapter to the power jack, then plug into a standard AC outlet.


NOTE

- The batteries are only for back-up use. Always connect the unit to the power grid source via AC/DC adapter.
- Make sure the adapter is not obstructed and is easily accessible to the unit.
- The base station and adapter should not be exposed to wet conditions. No objects filled with liquid, such as vases, should be placed on the base station and adapter.
- To completely disconnect from power, unplug adapter from the mains.


VERIFY CONNECTION

Before proceeding to install sensors outside, please verify communication to the base station.


WIND SENSOR

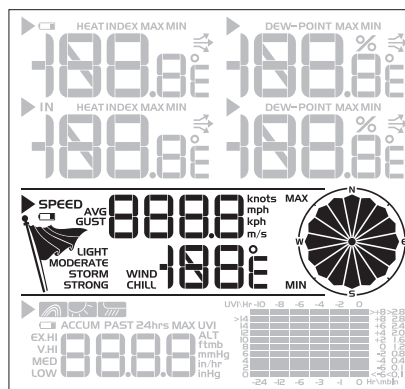

Press **SELECT** until the selected area icon ► is in the middle display area.


- Wind speed: Gently rotate the wind vane and confirm a numerical reading on the base station, e.g., 1789.
- Wind direction indicator. Move the direction of the wind indication and verify the icon moves in the same direction .

TEMPERATURE / HUMIDITY SENSOR

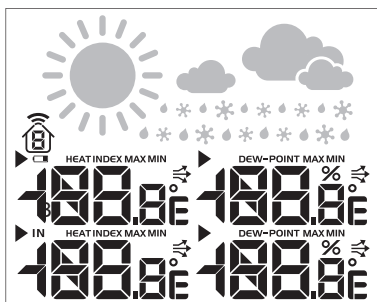

1. Press **SELECT** until the selected area icon ► is in the upper display area.
2. Press ▲ / ▼ to select channel 1 and verify a numerical reading.

RAIN GAUGE

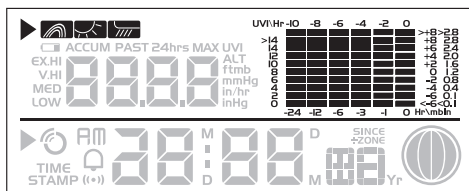


1. Press **SELECT** until the selected area icon ► is in the lower display area.
2. Press **MODE** until is displayed.
3. Tilt the tipping funnel on the rain gauge several times and verify a numerical reading on the base station.

TIP If no reading is displayed for a sensor, press and hold **SEARCH** button on the base station to initiate a wireless sensor search.

MOUNTING / PLACING OF SENSORS

WIND SENSOR

NOTE The sensor should be positioned in an open area away from trees or other obstructions.

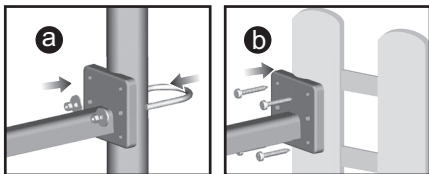


Secure the sensor connector in the desired location:

- a. Align the back of the sensor connector to an existing pole. Secure in place by inserting the ends of the U-bolt into the holes on the sensor connector and securing it with washers and bolts.

OR


- b. Insert 4 type A screws into the holes of the sensor connector. Screw firmly into place, i.e., fence.

Slide wind vane onto the smaller end of the sensor connector.

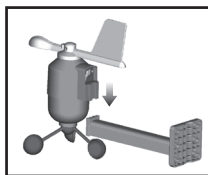

IMPORTANT Ensure that the wind sensor is pointing North to enable it to record accurate readings.

TEMPERATURE / HUMIDITY SENSOR

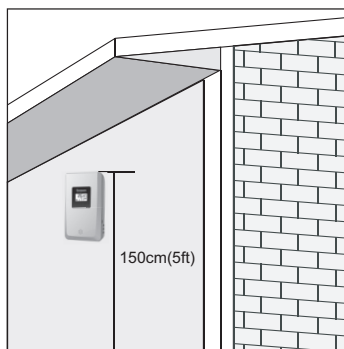

TIP Ideal placements for the sensor would be in any location on the exterior of the home at a height of not more than 1.5 m (5 ft) and which can shield it from direct sunlight or wet conditions for an accurate reading.

OR

secure the sensor in the desired location using table stand.


RAIN GAUGE

The base station and rain gauge should be positioned within an effective range: about 100 meters (328 feet) in an open area.

The rain gauge should be mounted horizontally about 1 meter (3 feet) from the ground in an open area away from trees or other obstructions to allow rain to fall naturally for an accurate reading.

To ensure a level plane:


Put a few drops of water on the cross at the base of the funnel to check the horizontal level.

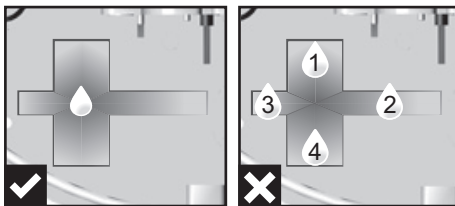



Water will pool to the center of the cross when the rain gauge is level.

If water remains on 1-4, the gauge is not horizontal. If necessary, adjust the level using the screw.

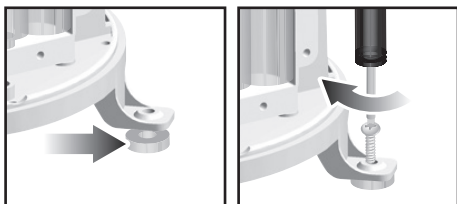

NOTE For best results, ensure the base is horizontal to allow maximum drainage of any collected rain.

TIP Press **RESET** button on base station to erase all testing data.


CLOCK RECEPTION



This product is designed to synchronize its calendar clock automatically once it is brought within range of a radio signal:

- EU: DCF-77 signal: within 1500 km (932 miles) of Frankfurt, Germany.
- UK: MSF-60 signal: within 1500 km (932 miles) of Anthorn, England.
- US: WWVB-60 signal: within 3200km (2000 miles) of Fort Collins Colorado.

Slide the **EU / UK** switch to the appropriate setting based on your location. Press **RESET** whenever you change the selected setting.

The reception icon will blink when it is searching for a signal. If the radio signal is weak it can take up to 24 hours to get a valid signal reception.

 indicates the status of the clock reception signal.

ICON	MEANING
	Time is synchronized. Receiving signal is strong
	Time is not synchronized. Receiving signal is weak

To enable (and force a signal search) / disable the clock radio reception (clock synchronization):

1. Press **SELECT** to navigate to the Clock / Calendar / Moon Phase Area. ► will show next to the Area.
2. Press and hold **SEARCH**.

 appears when it is enabled.

NOTE For best reception, the base station should be placed on a flat, non-metallic surface near a window in an upper floor of your home. The antenna should be placed away from electrical appliances and not be moved around when searching for a signal.

CLOCK / CALENDAR

To manually set the clock:

(You only need to set the clock and calendar if you have disabled the clock radio reception).

1. Press **SELECT** to navigate to the Clock Area. ► will show next to the Area.
2. Press and hold **MODE** to change the clock setting. The setting will blink.
3. Press **▲ / ▼** to increase / decrease the setting value.
4. Press **MODE** to confirm.
5. Repeat steps 3 to 4 to set the time zone offset hour (+ / -23 hours), 12 / 24 hour format, hour, minute, year, date / month format, month, date and weekday language.

NOTE If you enter +1 in the time zone setting, this will give you your regional time plus 1 hour.

If you are in the US set the clock to:

Pacific time Mountain time
Central time Eastern time.









NOTE The weekday is available in English (E), German (D), French (F), Italian (I), Spanish (S) or Russian (R).

To change the clock display:

1. Press **SELECT** to navigate to the Clock Area. ► will show next to the Area.
2. Press **MODE** to toggle between:
 - Clock with Seconds
 - Clock with Weekday
 - Calendar

MOON PHASE

The Calendar must be set for this feature to work (see **Clock / Calendar** section).

	New Moon		Full Moon
	Waxing Crescent		Waning Gibbous
	First quarter		Third quarter
	Waxing Gibbous		Waning Crescent

AUTO SCANNING FUNCTION

To activate the outdoor temperature and humidity auto-scan function:

1. Press **SELECT** to navigate to the Temperature or Humidity Area. ► will show next to the Area.
2. Press and hold **MODE** to activate auto-scan. The temperature and humidity display will scroll from indoor to ch1 through to ch3.
3. Press any key except the **LIGHT** to stop the auto-scan.

NOTE Channel 1 is used for the outdoor temperature and humidity sensor. Additional temperature and humidity sensors can use other channels.

WEATHER FORECAST

The weather display in the top part of the screen shows the current weather and the weather forecast for the next 12-24 hours within a 30-50 km (19-31 mile) radius.

Weather Forecast Area

ICON	DESCRIPTION
	Sunny
	Partly cloudy
	Cloudy
	Rainy
	Snowy

TEMPERATURE AND HUMIDITY

The weather station displays indoor and outdoor readings for:

1. Temperature / relative humidity (current / maximum / minimum)
2. Trend line
3. Dew point level/Heat index

The weather station can connect up to 3 remote sensors.

NOTE Channel 1 is dedicated for outdoor temperature and humidity.

shows which remote sensor's data you are viewing.

IN appears when indoor data is displayed.

The timestamp records the date and time when storing the temperature and humidity readings in memory.

To select the temperature measurement unit:

Press **UNIT** to select °C / °F.

NOTE The unit of all temperature related displays will be changed simultaneously.

To view temperature (Current / Min / Max temperature) readings:

1. Press **SELECT** to navigate to the Temperature Area. ► will show next to the Area.
2. Press **▲** / **▼** to select the channel.
3. Press **MODE** repeatedly to toggle between the temperature/heat index displays.
4. Press **MAX / MIN** to toggle between current / MAX / MIN displays.

To view humidity (Humidity, Dew point) readings:

1. Press **SELECT** to navigate to the Humidity Area. ► will show next to the Area.
2. Press **▲** / **▼** to select the channel.
3. Press **MODE** repeatedly to toggle between the humidity / dew point displays.

4. Press **MAX / MIN** to toggle between current / MAX / MIN displays.

The timestamp is displayed accordingly in the Clock Area.

To clear the memories and timestamp for the temperature, humidity and dew point readings:

In the Temperature or Humidity Area, press and hold **MAX / MIN** to clear the readings.

NOTE The heat index provides an indication on how hot it feels based on air temperature and relative humidity.

NOTE The dew point advises at what temperature condensation will form.

TEMPERATURE AND HUMIDITY TREND


The trend lines are shown next to the temperature and humidity readings. The trend is shown as follows:

RISING	STEADY	FALLING

WIND CHILL / DIRECTION / SPEED

The base station provides wind speed and wind direction information.

To read the wind direction find the compass point the is pointing to.

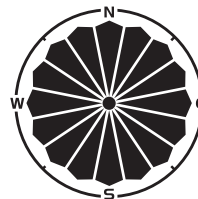

The timestamp records the date and time when storing the wind speed readings.

To select the wind speed unit:

Press **UNIT** to switch between:

- Metres per second (m / s)
- Kilometers per hour (kph)
- Miles per hour (mph)
- Knots (knots)

2888 knots
mph
kph
m/s

The wind level is shown by a series of icons:

ICON	LEVEL	DESCRIPTION
	N/A	<2 mph (<4km/h)
	Light	2-8 mph (3~13 km/h)
	Moderate	9-25 mph (~14-41 km/h)
	Strong	26-54 mph (~42-87 km/h)
	Storm	>55 mph (>88 km/h)

To view the maximum wind speed and minimum wind chill readings:

1. Press **SELECT** to navigate to the Wind Speed / Wind Direction / Wind Chill Area. ► will show next to the Area.



- Press **MAX / MIN** to toggle between current / MAX wind speed and current / MIN wind chill displays.

The timestamp is displayed accordingly in the Clock Area.


To clear minimum wind chill reading / maximum wind speed reading:

- Press **SELECT** to navigate to the Wind Speed / Wind Direction / Wind Chill Area. ► will show next to the Area.
- Press **MAX / MIN** repeatedly until minimum wind chill reading or maximum wind speed reading is displayed.
- Press and hold **MAX / MIN** to clear the readings.

NOTE The wind chill factor is based on the combined effects of temperature and wind speed. Displayed wind chill is calculated solely from Channel 1 sensors.

UVI / BAROMETER / RAINFALL

The weather station works with one UV sensor and one rain gauge. The station is capable of storing and displaying the hourly history data for the last 10 hours of UV index, and 24 hours of rainfall and barometric pressure readings.

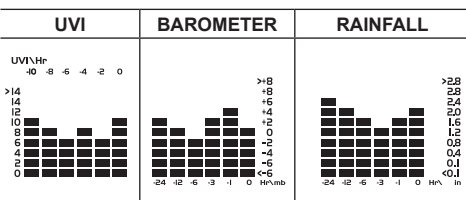

The bar chart display shows the current and historical data for the UV index, barometric pressure and rainfall readings.

NOTE The number shown in the horizontal axis (Hr) indicates how long ago each measurement was taken (e.g. 3 hours ago, 6 hours ago, etc.). The bar represents the measurement taken for that specific 1 hour period. E.g., if it is 10:30 pm now, the bar plotted directly above -1 shows the reading recorded from 9 to 10 pm and -6 shows the reading recorded earlier in the evening, between 4pm-5pm.

To view the UV / Barometer / Rainfall readings:

- Press **SELECT** to navigate to the UV / Barometer / Rainfall Area. ► will show next to the Area.
- Press **MODE** to toggle between UVI / Barometer / Rainfall readings. The corresponding icon will appear:

BAROMETER	UVI	RAINFALL

To select the measurement unit for the barometer or rainfall readings:

In the UV / Barometer / Rainfall Area, press **UNIT** to switch between:

- Barometer: Millimeters of mercury (**mmHg**), inches of mercury (**inHg**), millibars per hectopascal (**mb**).
- Rainfall: Millimeters (**mm**), inches (**in**), recorded for that hour.

NOTE As the purpose of the bar graph is only to provide a quick comparison between the records of the past 24 hours, the vertical axis cannot convert from inches to mm. Therefore, changing the measurement unit will have no effect on the bar graph display.

UV INDEX

The UV index levels are as follows:

UV INDEX	DANGER LEVEL	ICON
0-2	Low	LOW
3-5	Moderate	MED
8-10	Very high	V.HI
11 and above	Extremely high	EX.HI

To view the maximum UV reading:

- Press **SELECT** to navigate to the UVI / Barometer / Rainfall Area. ► will show next to the Area.
- Press **MODE** repeatedly to select UV display.
- Press **MAX / MIN** to toggle between current / MAX UV index display.

The timestamp is displayed accordingly in the Clock Area.

To clear maximum UV reading:

- Press **SELECT** to navigate to the UVI / Barometer / Rainfall Area. ► will show next to the Area.
- Press **MODE** repeatedly to select UV display.
- Press and hold **MAX / MIN** to clear the readings.

BAROMETER

To set the altitude level compensation for the Barometer readings:

- Press **SELECT** to navigate to the UVI / Barometer / Rainfall Area. ► will show next to the Area.
- Press **MODE** repeatedly to select Barometric display.
- Press and hold **MODE** to enter the altitude setting.
- Press **▲ / ▼** to increase / decrease the setting value.
- Press **MODE** to confirm the setting.

RAINFALL

To view the recorded rainfall of the current hour or last 24 hours:

- Press **SELECT** to navigate to the UVI / Barometer / Rainfall Area. ► will show next to the Area.
- Press **MODE** repeatedly to select Rainfall display.
- Press **MAX / MIN** repeatedly to toggle between current, past 24 hour rainfall or accumulated rainfall readings.

BACKLIGHT

Press **LIGHT** to activate the backlight for 5 seconds.

RESET

Press **RESET** to return to the default settings.

SPECIFICATIONS

BASE STATION

Dimensions (L x W x H)	94 x 51 x 182.5 mm (3.7 x 2.0 x 7.2 inches)
Weight	241 g (8.5 oz) without battery
Battery	3 x UM-3 (AA) 1.5V
AC/DC Adapter	Input: 120 V, 60 Hz 50 mA Output: DC 5V, 100 mA

INDOOR BAROMETER

Barometer unit	mb, inHg and mmHg
Measuring range	700 – 1050mb/hPa
Accuracy	+/- 10 mb/hPa
Altitude setting	Sea level User setting for compensation
Weather display	Sunny, Partly Cloudy, Cloudy, Rainy and Snowy
Memory	Historical data and bar chart for last 24hrs

INDOOR TEMPERATURE

Temp. unit	°C / °F
Displayed range	-5°C ~ 50°C (23°F ~ 122°F)
Operating range	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Accuracy	0°C - 40°C: +/- 1°C (+/- 2.0°F) 40°C - 50°C: +/- 2°C (+/- 4.0°F)
Memory	Current, Min and Max temp. Dew Point w/ Min and Max

INDOOR RELATIVE HUMIDITY

Operating range	25% to 95%
Accuracy	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Memory	Current, Min and Max

RADIO-CONTROLLED / ATOMIC CLOCK

Synchronization	Auto or disabled
Clock display	HH:MM:SS
Hour format	12hr AM/PM or 24hr
Calendar	DD/MM or MM/DD
Weekday in 6 languages	(E, D, F, I, S, R)

REMOTE WIND SENSOR UNIT

Dimensions (L x W x H)	178 x 76 x 214 mm (7 x 3 x 8.4 inches)
Weight	100 g (0.22 lbs) without battery
Wind speed unit	m/s, kph, mph, knots
Speed accuracy	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Direction accuracy	16 positions
Transmission of wind speed signal	Approx. every 56 seconds
Memory	Max wind speed
Battery	2 x UM-3 (AA) 1.5V batteries

OUTDOOR TEMPERATURE / HUMIDITY UNIT

Dimensions (L x W x H)	95 x 60 x 27 mm (3.74 x 2.4 x 1.06 in)
Weight	50 g (1.76 oz) without battery
Humidity range	25% - 95%
Humidity accuracy	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Temp. unit	°C / °F
Temperature outdoor range	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Temperature accuracy	-30°C to 0°C (-22°F to 32°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F) 0°C to 40°C (32°F to 104°F): +/- 1.0°C (+/- 2.0°F) 40°C to 60°C (104°F to 140°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F)
RF frequency	433MHz
Transmission	Up to 100 meters (328 feet) with no obstructions
Channel no.	3
Batteries	2 x UM-4 (AAA) 1.5V

REMOTE RAIN GAUGE

Dimensions (L x W x H)	114 x 114 x 145 mm (4.5 x 4.5 x 5.7 inches)
Weight	241 g (0.54 lbs) without battery
Rainfall unit	Mm and in
Range	0 mm – 9999 mm
Accuracy	< 15 mm: +/- 1 mm 15 mm to 9999 mm: +/- 10%
Memory	Past 24hrs, hourly from last memory reset
Battery	2 x UM-3 (AA) 1.5V



PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as household waste.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local retailer. To download an electronic version of the user manual, please visit

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any inquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby the manufacturer, Oregon Scientific Global Distribution Limited, declares that the radio equipment type Professional Colour Weather Station (models: WMR86NSX) is in compliance with 2014/53/EU Directive. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>



COUNTRIES RED APPROVED COMPLIED

All EU countries, Switzerland (CH)

and Norway (N)

INFORMATION FOR USERS



Pursuant to and in accordance with Article 14 of the Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment (WEEE), and pursuant to and in accordance with Article 20 of the Directive 2013/56/EU of the European Parliament on batteries and accumulators and waste batteries.

The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.

Please note that the batteries/rechargeable batteries must be removed from the equipment before it is given as waste. To remove the batteries/accumulators refer to the specifications in the user manual. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimizes the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.



Color Stazione meteo professionale

Modello: WMR86NSX

MANUALE PER L'UTENTE

INDICE

Introduzione	1
Contenuto della confezione	1
Unità principale	1
Anemometro	1
Termoigrometro	2
Pluviometro	2
Accessori e sensori	2
Panoramica	2
Vista anteriore	2
Vista posteriore	2
Display LCD	3
Anemometro	4
Pluviometro	4
Sensore termoigrometro	4
Operazioni preliminari	4
Installazione dell'anemometro	4
Installazione del sensore termoigrometro	4
Installazione del pluviometro	4
Installazione dell'unità principale	5
Connetti l'adattatore CA	5
Verifica del collegamento	5
Anemometro	5
Sensore termoigrometro	6
Pluviometro	6
Montaggio / collocazione dei sensori	6
Anemometro	6
Sensore termoigrometro	6
Pluviometro	6
Ricezione dell'ora	7
Orologio e calendario	7
Fasi lunari	8
Funzione di alternanza automatica	
Delle informazioni visualizzate	8
Previsioni meteorologiche	8
Temperatura e umidità	8
Tendenza di temperatura e umidità	8
Indice di raffreddamento / Direzione	
/ Velocità del vento	9
Indice UV / Barometro / Precipitazioni	9
Indice UV	10
Barometro	10
Precipitazioni	10
Retroilluminazione	10
Funzione Reset	10
Specifiche tecniche	10
Precauzioni	11
Informazioni su Oregon Scientific	12
Dichiarazione di conformità UE	12
Informazione Agli Utenti	12

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la Stazione meteo professionale (WMR86NSX) di Oregon Scientific™.

L'unità principale è compatibile con sensori aggiuntivi opzionali.



I sensori con questo logo 3.0 sono compatibili con questa unità.

NOTA Si consiglia di tenere questo manuale a portata di mano durante l'utilizzo del prodotto. Il manuale contiene pratiche istruzioni dettagliate, dati tecnici e avvertenze che è necessario conoscere.

NOTA Si prega di visitare il sito

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php> per scaricare una versione elettronica del manuale.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

UNITÀ PRINCIPALE



1 unità principale



3 batterie AA
UM-3 da 1,5 V



1x Adattatore
CA/CC di
alimentazione

ANEMOMETRO



1 sensore di
direzione del vento (1
segnavento sopra e 1
anemometro sotto)



1 connettore
per il sensore



2 batterie UM-3
/ AA da 1,5V



4 viti di
tipo A



1 bulloni
rotondi a U

TERMOIGROMETRO



1 sensore di temperatura e umidità



2 batterie AAA UM-4 da 1,5V


PLUVIOMETRO



1 raccoglitore di acqua piovana



4 viti di tipo B



2 batterie UM-3 / AA



6 ranelle

ACCESSORI E SENSORI

Questo prodotto può funzionare con un numero massimo di 3 sensori contemporaneamente per rilevare la temperatura esterna, l'umidità relativa e i dati sui raggi UV (con sensore remoto opzionale) in diverse posizioni.

È possibile acquistare separatamente sensori remoti senza fili aggiuntivi come quelli sottoelencati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.*

- Pannello solare STC800 collegabile all'anemometro e al termoisigrometro
- Termoisigrometro THGR221 (3 canali)
- Sensore raggi UV UVN800

* Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi.


PANORAMICA

VISTA ANTERIORE



1. **MODE**: consente di passare alle diverse modalità di visualizzazione / impostazioni, di impostare l'ora e l'altitudine e di attivare la ricerca automatica dei canali
2. **MAX/MIN**: consente di accedere alle rilevazioni memorizzate delle massime / minime e di cancellarle
3. **SELECT**: consente di spostarsi tra le diverse aree
4. **LIGHT**: consente di attivare la retroilluminazione
5. **▲ / ▼**: consente di aumentare / diminuire i valori dell'impostazione selezionata e di alternare i canali interno ed esterno


VISTA POSTERIORE

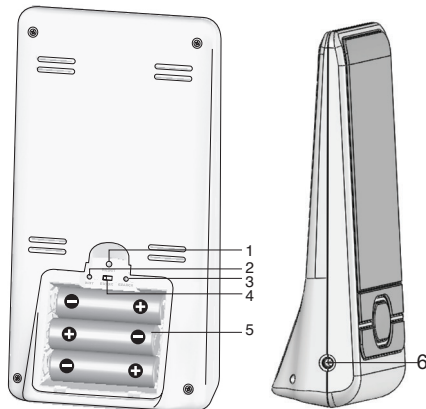

1. **RESET**: ripristina i valori predefiniti dell'unità
2. **UNIT**: consente di selezionare l'unità di misura
3. **SEARCH**: cerca i sensori o il segnale per l'orologio radiocontrollato
4. Selettore **EU / UK**: consente di selezionare il segnale di radiocontrollo di interesse
5. Vano batterie
6. Ingresso per l'alimentatore




DISPLAY LCD

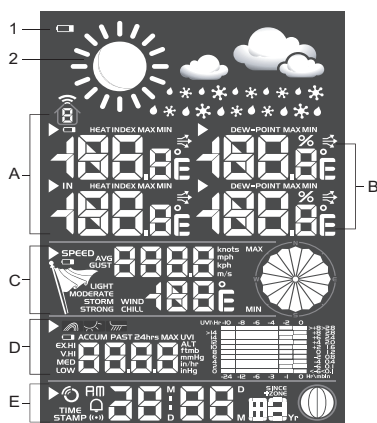


1. batterie dell'unità principale in esaurimento
2. Previsioni meteorologiche
- A. Area temperatura / indice di calore
- B. Area umidità / punto di rugiada
- C. Area velocità del vento / direzione del vento / indice di raffreddamento
- D. Area indice UVI / barometro / precipitazioni
- E. Area orologio / calendario / fasi lunari

A Area temperatura / indice di calore

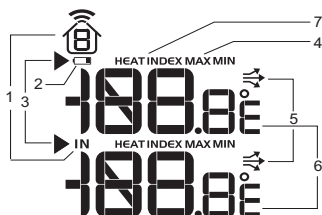


1. Vengono visualizzate la temperatura e l'umidità interna / esterna del canale visualizzato
2. Batteria del sensore esterno in esaurimento
3. Icona dell'area selezionata
4. Indica che è visualizzata la temperatura MAX / MIN
5. Tendenza della temperatura
6. Rilevazione della temperatura (°C / °F)
7. Indice di calore

B Area umidità / punto di rugiada

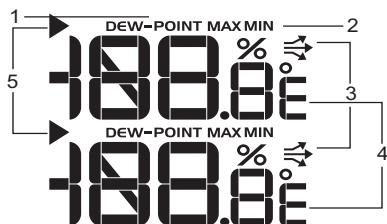

1. Indica che sono visualizzati il livello del punto di rugiada e la temperatura
2. Indica che sono visualizzati l'umidità MAX / MIN e il livello del punto di rugiada
3. Tendenza dell'umidità
4. Rilevazione dell'umidità
5. Icona dell'area selezionata

C Area velocità del vento / direzione del vento / indice di raffreddamento



1. Visualizzazione memoria velocità MAX del vento
2. Lettura di velocità del vento (m/s, nodi, kph or mph)
3. Visualizzazione di batteria scarica del sensore vento esterno
4. Indicatore di velocità del vento (AVG/GUST)
5. Indicatore del livello di velocità del vento
6. Descrizione del livello di velocità del vento
7. Visualizzazione del vento freddo minimo
8. Indicatore di direzione di vento

D Area indice UVI / barometro / precipitazioni




1. Barometro/UVI/Indicatore di lettura di piovosità
2. UVI esterno/Visualizzazione di batteria scarica del sensore pioggia
3. ACCUM/PAST 24 HRS – visualizza i dati storici delle 24 ore passate relativi alla pioggia accumulata
4. Barometro/UVI/letture di piovosità
5. Indicatore del livello UVI
6. Pressione barometrica/UVI/Visualizzazione delle unità di piovosità
7. Visualizzazione MAX barometro/UVI/pioggia
8. Pressione barometrica/UVI/Visualizzazione del grafico della cronologia di piovosità

E Area orologio / calendario / fase lunare



1. : indicatore della ricezione del segnale orario
2. Visualizzazione della memoria temporale
3. Fuso orario
4. Fase lunare
5. Ora / data / calendario


ANEMOMETRO

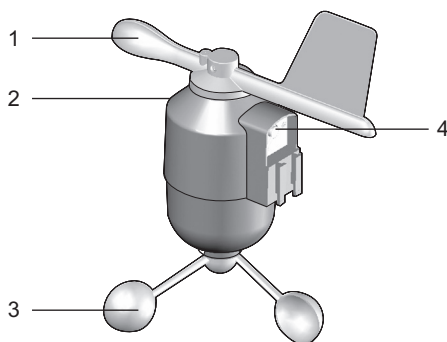


1. Direzione del vento
2. Involucro del segnavento
3. Anemometro
4. Ingresso alimentazione solare

PLUVIOMETRO

Base e imbuto:

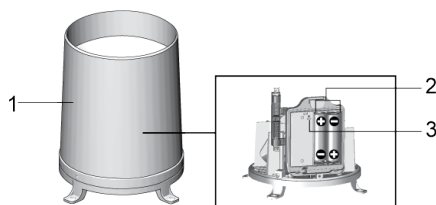


1. Pluviometro
2. Vano batterie
3. Pulsante **RESET**

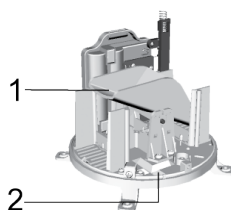

1. Imbuto
2. Indicatore

SENSORE TERMOIGROMETRO

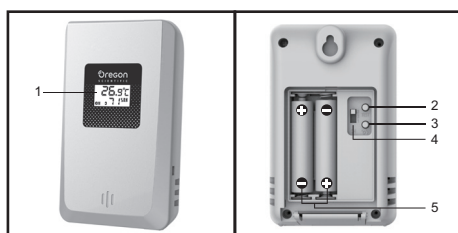

1. **Display LCD**: indica il numero del canale, le rilevazioni di temperatura ed umidità
2. **TEST**: Cerca i Unità meteo
3. **°C / °F**: consente di selezionare l'unità di misura della temperatura
4. Levetta **CHANNEL** per la assegnazione del canale
5. Vano batterie

OPERAZIONI PRELIMINARI

NOTA Inserire le batterie nei sensori remoti, dopo averle inserite nella stazione base, rispettando le polarità (+/-).


NOTA Utilizzare batterie alcaline in caso di uso prolungato e batterie al litio in ambienti con temperature inferiori allo 0.

INSTALLAZIONE DELL'ANEMOMETRO

L'anemometro rileva la velocità e la direzione del vento.

Il sensore funziona a batterie. Esso è in grado di trasmettere dati all'unità principale senza l'utilizzo di fili, entro un campo d'azione di circa 100 metri.

Inserimento delle batterie:

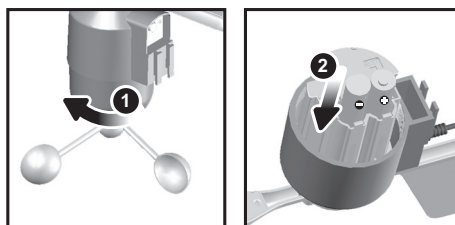

1. Svitare con cura l'anemometro dal sensore del vento.
2. Inserire le batterie rispettando le polarità (+/-) e riposizionare l'anemometro. Premere **RESET** dopo ogni sostituzione di batteria.

INSTALLAZIONE DEL SENSORE TERMOIGROMETRO

L'unità principale è in grado di ricevere dati da un numero massimo di 3 sensori remoti, posizionati su tre diversi canali. La selezione del canale sul sensore remoto deve essere effettuata tramite l'apposito selettore posto nel vano batterie.

Impostazione del sensore remoto:

1. Aprire il coperchio della batteria facendolo scorrere.
2. Utilizzare il commutatore di canale per selezionare un canale (1, 2, 3). Verificare di utilizzare un canale diverso per ciascun sensore.
3. Inserire le batterie facendo corrispondere i poli (+/-).
4. Premere **TEST** dopo ogni sostituzione di batteria.
5. Chiudere il coperchio della batteria.


RESET: Reinstallare le batterie e premere **TEST**.

INSTALLAZIONE DEL PLUVIOMETRO


Il pluviometro effettua rilevazioni sul livello delle precipitazioni. Il sensore è in grado di trasmettere in maniera remota i dati all'unità principale.



Installazione del pluviometro:

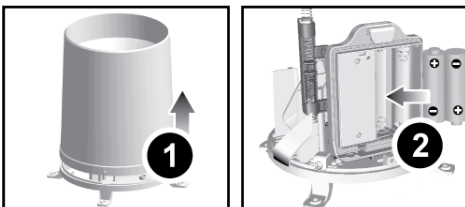

1. Togliere le viti e far scorrere la copertura verso l'alto.
2. Inserire le batterie (2 di tipo UM-3 / AA), rispettando le polarità (+/-). Premere **RESET** dopo ogni sostituzione di batteria.

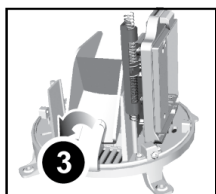


3. Rimuovere il nastro adesivo che blocca l'imbuto.

INSTALLAZIONE DELL' UNITA' PRINCIPALE

NOTA Inserire le batterie nei sensori remoti, dopo averle inserite nell'unità principale, rispettando le polarità (+ e -).

1. Far scorrere la copertura del vano batterie fino ad aprirlo.

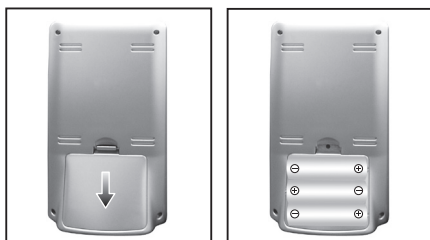

2. Inserire le batterie, rispettando le polarità indicate (+ / -).
3. Premere **RESET** dopo ogni sostituzione di batteria.
4. Chiudere il coperchio del vano batterie.

NOTE Non utilizzare batterie ricaricabili. Con questo prodotto si consiglia di utilizzare batterie alcaline per prestazioni prolungate.

NOTE Non esporre le batterie ad eccessive fonti di calore, quali sole o fuoco.

L'icona dell'indicatore della batteria  può apparire nelle seguenti aree:

AREA	SIGNIFICATO
Area previsioni meteorologiche	La batteria della stazione è in esaurimento.
Area temperatura ed umidità	Il canale visualizzato indica il sensore esterno la cui batteria è in esaurimento.
Area velocità del vento / direzione del vento / Indice di raffreddamento	La batteria dell'anemometro è in esaurimento.
Area indice UV / barometro / precipitazioni	La batteria del sensore UV / del pluviometro è in esaurimento.

CONNETTI L'ADATTATORE AC

Connettere il jack dell'alimentatore alla stazione base, quindi collegare l'adattatore CA/CC a una presa CA standard.


NOTA

- Le batterie sono solo per l'uso di back-up. Collegare, per cui, sempre l'apparecchio alla presa della rete elettrica tramite l'adattatore AC/DC.
- Assicurarsi che l'adattatore non sia ostruito e sia facilmente accessibile all'unità.
- esposti ad acqua. Nessun oggetto riempito di liquido, come vasi, deve essere posto sulla stazione base e l'adattatore.
- Per disconnettere completamente l'alimentazione, scollegare l'adattatore dalla presa di corrente.

VERIFICA DEL COLLEGAMENTO


Prima di procedere all'installazione esterna dei sensori, verificare la comunicazione con la stazione base.

ANEMOMETRO

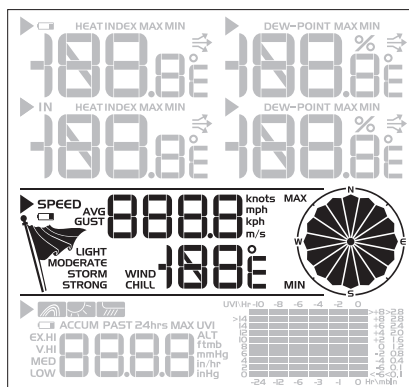



Premere **SELECT** finché l'icona dell'area selezionata non si trova nella zona di visualizzazione al centro del display.

- Velocità del vento: Ruotare delicatamente la ruota a coppette e confermare la rilevazione numerica sulla stazione base, ad es. 1789.


- Indicatore della direzione del vento. Cambiare la direzione dell'indicazione del vento e verificare che l'icona si sposti nella stessa direzione .


SENSORE TERMOIGROMETRO

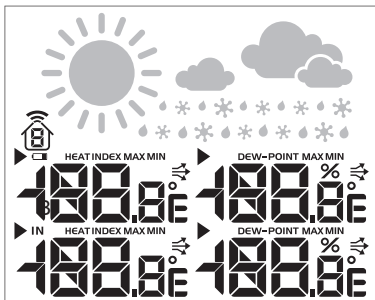

1. Premere **SELECT** finché l'icona dell'area selezionata ► non si trova nella zona di visualizzazione nella parte superiore del display.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare il canale 1  e verificare la rilevazione numerica.

PLUVIOMETRO

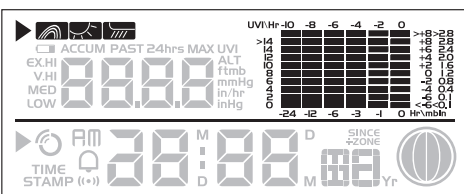


1. Premere **SELECT** finché l'icona dell'area selezionata ► non si trova nella zona di visualizzazione nella parte inferiore del display.
2. Premere **MODE** finché non viene visualizzata l'icona .
3. Inclinare l'imbuto raccoglitore del pluviometro diverse volte e verificare la rilevazione numerica sulla stazione base.

SUGGERIMENTO Se non viene visualizzata nessuna lettura relativa a un sensore, tenere premuto **SEARCH** sulla stazione base per avviare la ricerca di un sensore senza fili.

MONTAGGIO / COLLOCAZIONE DEI SENSORI

ANEMOMETRO

NOTA Il sensore deve inoltre essere collocato in uno spazio aperto, lontano da alberi e da altre ostruzioni.

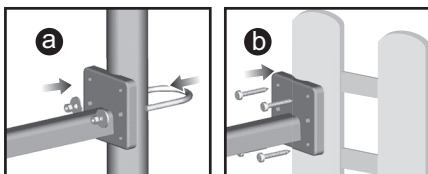


Fissare il connettore del sensore nel punto desiderato:

- a. Allineare la parte posteriore del connettore del sensore con un palo preesistente. Fissare inserendo le estremità del bullone a U nei fori sul connettore del sensore e assicurandolo con ranelle e bulloni.

OPPURE


- b. Inserire 4 viti di tipo A nei fori del connettore del sensore. Fissare saldamente in posizione, ad es. su un recinto.

Far scorrere il segnavento sull'estremità più piccola del connettore del sensore.

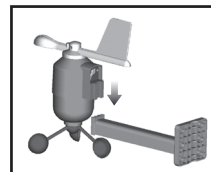

IMPORTANTE Verificare che l'anemometro sia orientato verso il nord per ottenere rilevazioni precise.

SENSORE TERMOIGROMETRO

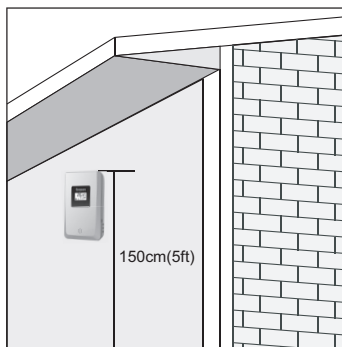

SUGGERIMENTO La collocazione ideale del sensore è un luogo all'esterno dell'abitazione ad un'altezza non inferiore a 1½ metri, dove possa essere protetto da luce solare diretta o umidità per garantire una maggior attendibilità delle rilevazioni.

O

Collocare il sensore nella posizione desiderata mediante il foro per fissaggio a parete o con il supporto da tavolo.


PLUVIOMETRO

L'unità principale e il pluviometro devono essere posizionati entro un campo effettivo di circa 100 metri in uno spazio aperto.

Il pluviometro deve essere montato in posizione orizzontale, a circa 1 metro dal terreno, in uno spazio aperto, lontano da alberi e da altre ostruzioni, così da consentire alla pioggia di cadere in modo naturale, garantendo una rilevazione precisa.

**Verifica dell'orizzontalità:**


Versare delle gocce d'acqua sulla croce presente sulla base dell'imbuto per verificarne l'orizzontalità.

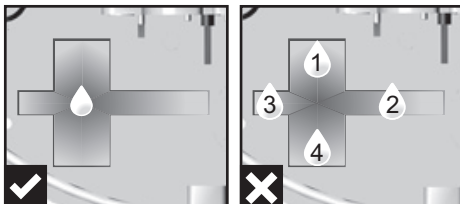

Se il pluviometro è orizzontale, l'acqua si depositerà al centro della croce.

Se l'acqua rimane sui punti da 1 a 4, il pluviometro non è orizzontale.

Se necessario, regolare il livello agendo sulle viti poste sui piedini di appoggio, come mostrato nella illustrazione.

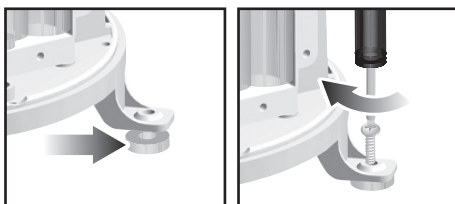

NOTA Per ottenere i migliori risultati, verificare che la base sia orizzontale per consentire il massimo scolo della pioggia raccolta.

SUGGERIMENTO Premere il pulsante **RESET** sulla stazione di base per cancellare tutti i dati di verifica.


RICEZIONE DELL'ORA



Questo prodotto è progettato per sincronizzare automaticamente il proprio orologio-calendario quando si trova nel raggio di un segnale di radiocontrollo:

- EU: segnale DCF-77: entro 1500km da Francoforte, Germania.
- UK: segnale MSF-60: entro 1500km da Anthorn, Inghilterra.
- Stati Uniti: Segnale WWVB-60: entro 3200 km da Fort Collins, Colorado.


Spostare la levetta **EU / UK** sull'impostazione corretta in base alla propria posizione. Premere **RESET** ad ogni modifica dell'impostazione selezionata.


Quando è in corso la ricerca di un segnale, l'icona della ricezione lampeggia. Se il segnale è debole, possono occorrere fino a 24 ore per riceverne uno valido.

L'icona  indica lo stato della ricezione del segnale dell'orologio.

ICONA	SIGNIFICATO
	L'ora è sincronizzata. La ricezione del segnale è forte
	L'ora non è sincronizzata. La ricezione del segnale è debole

Per attivare (e forzare la ricerca di segnale) / disattivare la ricezione radio (sincronizzazione dell'orologio):




1. Premere **SELECT** per passare all'Area orologio / calendario / fasi lunari. L'icona  lampeggerà accanto all'area.
2. Tenere premuto **SEARCH**.

L'icona  appare quando è attiva la funzione di ricezione del segnale di radiocontrollo.

NOTA Per una migliore ricezione, il prodotto deve essere collocato su una superficie piana e non metallica, vicino a una finestra, lontano da elettrodomestici, e non deve essere spostata quando è in corso la ricerca di segnale.

OROLOGIO E CALENDARIO**Per impostare l'orologio manualmente:**

(È necessario impostare l'orologio e il calendario solo se è stata disattivata la ricezione radio dell'ora)

1. Premere **SELECT** per passare all'Area orologio. L'icona  lampeggerà accanto all'area.
2. Tenere premuto **MODE** per modificare le impostazioni dell'orologio. Il valore da impostare lampeggerà.
3. Premere  /  per aumentare / diminuire il valore dell'impostazione.
4. Premere **MODE** per confermare.
5. Ripetere le fasi da 3 a 4 per impostare differenza di fuso orario (+ / -23 ore), formato dell'ora 12 / 24 ore, ora, minuto, anno, formato data / mese, mese, data e lingua del giorno della settimana.


NOTA Se si immette il valore +1 nell'impostazione del fuso orario, verrà visualizzata la propria ora locale più un'ora.

Se ci si trova negli Stati Uniti impostare l'orologio come segue:

la zona del Pacifico la zona delle montagne
la zona Centrale la zona Orientale



NOTA Il giorno della settimana è disponibile in inglese (E), tedesco (D), francese (F), italiano (I), spagnolo (S) e russo (R).

Per modificare la visualizzazione dell'orologio:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area orologio. L'icona  lampeggerà accanto all'area.
2. Premere **MODE** per scorrere tra le opzioni:
 - Orologio con secondi
 - Orologio con giorno della settimana
 - Calendario

FASI LUNARI

Perché questa funzione sia attiva, deve essere impostato il calendario (v. il paragrafo **Orologio e calendario**).

	Luna nuova		Luna piena
	Falce di luna crescente		Luna calante
	Primo quarto		Ultimo quarto
	Luna crescente		Falce di luna calante

FUNZIONE DI ALTERNANZA AUTOMATICA DELLE INFORMAZIONI VISUALIZZATE

Per attivare la funzione di alternanza automatica delle informazioni visualizzate relative a temperatura e umidità esterna:






1. Premere **SELECT** per passare all'Area Temperatura e umidità. L'icona ► lampeggerà accanto all'area.
2. Tenere premuto **MODE** per attivare la funzione automatica. I dati interni ed esterni si alterneranno automaticamente sul display.
3. Premere un tasto qualsiasi ad eccezione del tasto **LIGHT** per interrompere la ricerca automatica.

NOTA Il canale 1 viene usato per il sensore di temperatura e umidità esterne. I sensori aggiuntivi di temperatura e umidità possono utilizzare altri canali.

PREVISIONI METEOROLOGICHE

La visualizzazione delle previsioni del tempo sulla parte superiore del display si riferisce alle successive 12-24 ore, entro un raggio di 30-50 km (19-31 miglia).

Area previsioni meteorologiche

ICONA	DESCRIZIONE
	Sereno
	Parzialmente nuvoloso
	Nuvoloso
	Pioggia
	Neve


TEMPERATURA E UMIDITÀ


La stazione meteorologica indica le rilevazioni interne ed esterne di:

1. Temperatura / umidità relativa (corrente / massima / minima)
2. Linea della tendenza
3. Livello del punto di rugiada/Indice di calore

La stazione può collegarsi ad un numero massimo di 3 sensori remoti.

NOTA Il canale 1 è dedicato alla temperatura e all'umidità esterna.

 indica a quale sensore remoto appartengono i dati visualizzati.

L'icona  appare quando vengono visualizzati i dati interni.

La memoria temporale registra data e ora al momento dell'archiviazione in memoria delle rilevazioni di temperatura e umidità.

Per selezionare l'unità di misura della temperatura:

Premere **UNIT** per selezionare °C / °F.

NOTA L'unità di tutte le visualizzazioni della temperatura verrà modificata simultaneamente.

Visualizzazione delle rilevazioni della temperatura (temperatura corrente / minima / massima)

1. Premere **SELECT** per passare all'Area temperatura. L'icona ► lampeggerà accanto all'area.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare il canale.
3. Premere ripetutamente **MODE** per passare dalla visualizzazione della temperatura all'indice di calore e viceversa.
4. Premere **MAX / MIN** per alternare le visualizzazioni corrente / MAX / MIN.

Visualizzazione delle rilevazioni dell'umidità (umidità, punto di rugiada):

1. Premere **SELECT** per passare all'Area umidità. L'icona ► lampeggerà accanto all'area.
2. Premere ▲ / ▼ per selezionare il canale.
3. Premere ripetutamente **MODE** per alternare le visualizzazioni di umidità e punto di rugiada.
4. Premere **MAX / MIN** per alternare le visualizzazioni corrente / MAX / MIN.

Il riferimento temporale viene visualizzato conformemente nell'Area orologio.

Per cancellare i dati memorizzati e il riferimento temporale di temperatura, umidità e punto di rugiada:

Nell'Area temperatura o umidità, tenere premuto **MAX / MIN** per cancellare le rilevazioni.

NOTA L'indice di calore fornisce un'indicazione sul calore avvertito in base alla temperatura dell'aria e relative umidità.

NOTA Il punto di rugiada indica a che temperatura si forma la condensa.




TENDENZA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ

Le linee di tendenza vengono visualizzate accanto alle rilevazioni di temperatura e umidità. La tendenza viene indicata come segue:

IN AUMENTO	STABILE	IN DIMINUZIONE

INDICE DI RAFFREDDAMENTO / DIREZIONE / VELOCITÀ DEL VENTO

L'unità principale fornisce informazioni sulla velocità e sulla direzione del vento. Per leggere la direzione del vento, trovare il punto della bussola indicato da.

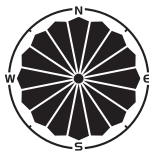

La memoria temporale registra la data e l'ora al momento dell'archiviazione in memoria delle rilevazioni relative alla velocità del vento.

Per selezionare l'unità di misura della velocità del vento:

Premere **UNIT** per alternare:

- Metri al secondo (**m / s**)
- Kilometri orari (**kph**)
- Miglia orarie (**mph**)
- Nodi (**knots**)

2888.8 knots
mph
kph
m/s

L'intensità del vento viene visualizzata mediante una serie di icone:

ICONA	INTENSITÀ	DESCRIZIONE
	N/A	<2 mph (<4km/h)
	Leggera	2-8 mph (3~13 km/h)
	Moderata	9-25 mph (~14-41 km/h)
	Forte	26-54 mph (~42-87 km/h)
	Tempesta	>55 mph (>88 km/h)

Visualizzazione della velocità massima del vento e dell'indice di raffreddamento minimo:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area velocità del vento / direzione del vento e indice di raffreddamento. L'icona lampeggerà accanto all'area.
2. Premere **MAX / MIN** per alternare le visualizzazioni di velocità del vento corrente / MAX e di indice di raffreddamento corrente / MIN.

Il riferimento temporale viene visualizzato conformemente nell'Area orologio.


Cancellazione delle rilevazioni dell'indice di raffreddamento minimo e della velocità massima del vento:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area velocità del vento / direzione del vento e indice di raffreddamento. L'icona lampeggerà accanto all'area.
2. Premere ripetutamente **MAX / MIN** finché non viene visualizzato l'indice di raffreddamento minimo o la velocità del vento massima.
3. Tenere premuto **MAX / MIN** per cancellare le rilevazioni.

NOTA L'indice di raffreddamento è basato sulla combinazione degli effetti di temperatura e velocità del vento. L'indice di raffreddamento visualizzato è calcolato unicamente in base ai sensori del Canale 1.

INDICE UV / BAROMETRO / PRECIPITAZIONI

La stazione meteorologica funziona con un sensore di raggi UV (opzionale) e con un pluviometro. La stazione è in grado di memorizzare e visualizzare i dati storici delle ultime 10 ore relativamente all'indice UV, e delle ultime 24 ore relativamente alle rilevazioni delle precipitazioni e della pressione barometrica.

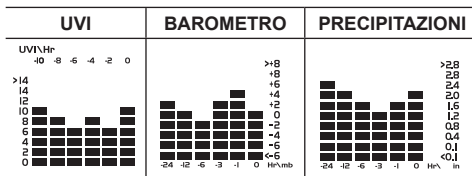

Il grafico a barre indica i dati attuali e storici delle rilevazioni relative a indice UV, pressione barometrica e precipitazioni.

NOTA Il numero indicato sull'asse orizzontale (Hr) indica quanto tempo prima è stata effettuata ciascuna misurazione (es. 3 ore fa, 6 ore fa, etc.). La barra rappresenta la misurazione rilevata in quello specifico lasso di tempo di 1 ora. Ad es., se ora sono le 22:30, la barra che compare direttamente sopra -1 indica la rilevazione registrata dalle 21 alle 22 e -6 indica la rilevazione registrata prima, tra le 16 e le 17.

Per visualizzare le rilevazioni UV / barometro / precipitazioni:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area UV / barometro / precipitazioni. L'icona lampeggerà accanto all'area.
2. Premere **MODE** per alternare le rilevazioni dell'indice UV, del barometro e delle precipitazioni. Appairà l'icona corrispondente:

BAROMETRO	UVI	PRECIPITAZIONI

Per selezionare l'unità di misura per le rilevazioni del barometro e delle precipitazioni:

Nell'Area UV / barometro / precipitazioni, premere **UNIT** per alternare:

- per il barometro: millimetri di mercurio (**mmHg**), pollici di mercurio (**inHg**), millibar per ettopascal (**mb**).
- per le precipitazioni: millimetri (**mm**), pollici (**in**) registrati in quell'ora.

NOTA Lo scopo del grafico a barre è unicamente quello di fornire un rapido confronto tra le rilevazioni delle precedenti 24 ore; l'asse verticale non può passare da pollici a mm. Pertanto, la modifica dell'unità di misura non avrà alcun effetto sulla visualizzazione del grafico a barre.

INDICE UV

I livelli dell'indice UV sono i seguenti:

INDICE UV	LIVELLO DI RISCHIO	ICONA
0-2	Basso	LOW
3-5	Moderato	MED
8-10	Molto alto	V.HI
11 e oltre	Estremamente alto	EX.HI

Visualizzazione della rilevazione UV massima:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area UV / barometro / precipitazioni. L'icona ► lampeggerà accanto all'area.
2. Premere ripetutamente **MODE** per selezionare la visualizzazione UV.
3. Premere **MAX / MIN** per alternare tra indice UV corrente / MAX.

La marca temporale viene visualizzata conformemente nell'Area orologio.

Cancellazione della rilevazione massima UV:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area UV / barometro / precipitazioni. L'icona ► lampeggerà accanto all'area.
2. Premere ripetutamente **MODE** per selezionare la visualizzazione UV.
3. Tenere premuto **MAX / MIN** per cancellare le rilevazioni.

BAROMETRO

Per impostare la compensazione del livello di altitudine per le rilevazioni barometriche:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area UV / barometro / precipitazioni. L'icona ► lampeggerà accanto all'area.
2. Premere ripetutamente **MODE** per selezionare la visualizzazione della pressione.
3. Tenere premuto **MODE** per entrare nelle impostazioni dell'altitudine.
4. Premere ▲ / ▼ per aumentare / diminuire il valore dell'impostazione.
5. Premere **MODE** per confermare l'impostazione.

PRECIPITAZIONI

Visualizzazione delle rilevazioni registrate delle precipitazioni correnti o delle ultime 24 ore:

1. Premere **SELECT** per passare all'Area UV / barometro / precipitazioni. L'icona ► lampeggerà accanto all'area.
2. Premere ripetutamente **MODE** per selezionare la visualizzazione delle precipitazioni.
3. Premere ripetutamente **MAX / MIN** per alternare tra le precipitazioni correnti o delle ultime 24 ore passate o le letture di piovosità accumulate.

RETROILLUMINAZIONE

Premere **LIGHT** per attivare la retroilluminazione per 5 secondi.

FUNZIONE RESET

Premere **RESET** per ripristinare le impostazioni predefinite dell'unità.

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ PRINCIPALE

Dimensioni (L x P x H)	94 x 51 x 182.5 mm
Peso	241g senza batteria
Alimentazione	3 batterie UM-3 (AA) da 1,5V
Adattatore CA/CC	Ingresso: 120 V, 60 Hz 50 mA Uscita: CC 5V, 100 mA

BAROMETRO

Unità barometrica	mb, inHg e mmHg
Campo di misurazione	700 – 1050mb/hPa
Precisione	+/- 10 mb/hPa
Impostazione altitudine	Livello del mare Impostazione dell'utente per compensazione
Visualizzazione informazioni meteorologiche	Sereno, parzialmente nuvoloso, nuvoloso, piovosa e neve
Memoria	Dati storici e grafico a barre delle ultime 24 ore

TEMPERATURA INTERNA

Unità di misura temperatura	°C / °F
Campo visualizzato	-5°C a 50°C
Campo di misurazione	0°C a 50°C
Precisione	da 0°C a 40°C: +/- 1°C da 40°C a 50°C: +/- 2°C
Memoria	Temperatura attuale, minima e massima Punto di rugiada con min e max

**UMIDITÀ RELATIVA INTERNA**

Campo di operatività	da 25% a 95%
Precisione	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Memoria	Attuale, min. e max.

OROLOGIO RADIOCONTROLLATO

Sincronizzazione	Automatica o disattivata
Visualizzazione ora	HH:MM:SS
Formato ora	12h AM/PM oppure 24h
Calendario	GG/MM o MM/GG
Giorno della settimana in 6 lingue	(E, D, F, I, S, R)

ANEMOMETRO

Dimensioni (L x P x H)	178 x 76 x 214 mm
Peso	100 g senza batteria
Unità di misura della velocità del vento	m/s, kph, mph, knots (nodi)
Precisione della velocità	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Indicazione della direzione	16 posizioni
Trasmissione del segnale di velocità del vento	Ogni 56 secondi circa
Memoria	Velocità max del vento
Alimentazione	2 batterie UM-3 (AA) da 1,5V

SENSORE TERMOIGROMETRO

Dimensioni (L x P x H)	95 x 60 x 27 mm
Peso	50 g senza batteria
Campo di misurazione dell'umidità	25% - 95%
Precisione dell'umidità	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Unità di misura temperatura	°C / °F
Campo di misurazione temp. esterna	da -30°C a 60°C
Precisione della temperatura	-30°C a 0°C (-22°F a 32°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F) 0°C a 40°C (32°F a 104°F): +/- 1.0°C (+/- 2.0°F) 40°C a 60°C (104°F a 140°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F)
Frequenza RF	433MHz

Trasmissione	Fino a 100 metri in campo aperto
Num. canali	3
Batterie	2 di tipo UM-4 (AAA) da 1,5V

PLUVIOMETRO REMOTO

Dimensioni (L x P x H)	114 x 114 x 145 mm
Peso	241 g senza batteria
Unità di misura delle precipitazioni	mm e in
Campo di trasmissione	da 0 mm a 9999 mm
Precisione	< 15 mm: +/- 1 mm da 15 mm a 9999 mm: +/- 10%
Memoria	Ultime 24 ore ogni ora dall'ultimo azzeramento della memoria
Alimentazione	2 batterie UM-3 (AA) da 1,5V

PRECAUZIONI

- Non sottoporre il prodotto a forza eccessiva, urti, polvere, sbalzi eccessivi di temperatura o umidità.
- Non otturare i fori di aerazione con oggetti come giornali, tende, etc.
- Non immergere l'unità in acqua. Se si versa del liquido sul prodotto, asciugarlo immediatamente con un panno morbido e liscio.
- Non pulire l'unità con materiali abrasivi o corrosivi.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia.
- Utilizzare solo batterie nuove. Non mescolare batterie nuove con batterie vecchie.
- Le immagini del manuale possono differire dalla realtà.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, utilizzare la raccolta differenziata.
- Oregon Scientific declina ogni responsabilità per eventuali danni alle finiture causati dal posizionamento del prodotto su determinati tipi di legno. Consultare le istruzioni fornite dal fabbricante del mobile per ulteriori informazioni.
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante.
- Non smaltire le batterie vecchie come rifiuto non differenziato. È necessario che questo rifiuto venga smaltito mediante raccolta differenziata per essere trattato in modo particolare.
- Alcune unità sono dotate di una striscia di sicurezza per le batterie. Rimuovere la striscia dal vano batterie prima del primo utilizzo.

NOTA Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente sono soggette a modifiche senza preavviso.

NOTA Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore. Si prega di visitare il sito <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php> per scaricare una versione elettronica del manuale.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per richiedere informazioni, contattate il nostro Servizio Clienti al seguente collegamento:
<https://www.nital.it/contatti/index.php>.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui risultassero incongruenze tra la versione in inglese e quelle in altre lingue, farà fede la versione in inglese.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Con la presente il fabbricante, Oregon Scientific Global Distribution Limited, dichiara che questo tipo di apparecchiatura Color Stazione meteo professionale (Modello: WMR86NSX) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>



PAESI CONFORMI ALLA DIRETTIVA RED

Tutti i Paesi UE, Svizzera  e Norvegia 

INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Ai sensi dell'art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" ed ai sensi dell'art.22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 "Attuazione della direttiva 2013/56/EU concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

Si ricorda che le pile/accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. Per rimuovere le pile/ accumulatori fare riferimento alle specifiche indicazioni riportate nel manuale d'uso.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- sia pile portatili sia apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



Station Météo Professionnelle Ecran Couleur Modèles : WMR86NSX

MANUEL DE L'UTILISATEUR

TABLE DES MATIERES

Introduction.....	1
Contenu de l'emballage	1
Station de base	1
Anémomètre/ girouette	1
Sonde de température & d'humidité	2
Pluviomètre	2
Accessoires - Capteurs.....	2
Vue d'ensemble	2
Face avant	2
Face arrière.....	2
Affichage LCD	3
Anémomètre-girouette	4
Pluviomètre	4
Sonde de température & d'humidité extérieure ..	4
Démarrage.....	4
Installation de l'anémomètre	4
Installation du thermo hygromètre	4
Réglage du pluviomètre	4
Installation de la station de base.....	5
Connecter l'adaptateur électrique	5
Vérification de la connexion.....	5
Anémomètre-girouette	5
Sonde de température & d'humidité extérieure ...	5
Pluviomètre	6
Montage / Positionnement des sondes	6
Anémomètre-girouette	6
Sonde de température & d'humidité extérieure ...	6
Pluviomètre	6
Réception de l'horloge.....	7
Horloge / calendrier.....	7
Cycle lunaire	7
Fonction auto balayage	7
Prévisions météorologiques	8
Température et humidité.....	8
Variation d'humidité et changement de température	8
Direction / Vitesse et refroidissement éolien.....	8
Précipitation / Baromètre / Indice UV	9
Indice UV	9
Baromètre	10
Précipitations	10
Rétro - éclairage	10
Réinitialisation	10
Spécifications	10
Précautions	11
À propos d'Oregon Scientific.....	11
Europe - Déclaration de conformité	12
Disposal Information For Users	12

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi cette Station Météorologique (WMR86NSX) de Oregon Scientific™.

Cette station est compatible avec d'autres capteurs. Si vous désirez acheter des capteurs supplémentaires, veuillez contacter votre revendeur local.



Les capteurs avec ce logo 3.0 sont compatibles avec cet appareil.

REMARQUE Garder ce mode d'emploi à proximité lors de l'utilisation de ce nouvel appareil. Il contient des instructions pratiques complètes ainsi que des détails techniques et des avertissement à connaître.

REMARQUE Pour télécharger une version électronique de ce mode d'emploi, veuillez visiter

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>

CONTENU DE L'EMBALLAGE

STATION DE BASE



1 station de base



3 x AA UM-3
1.5V batteries



1x Adaptateur
secteur

ANEMOMETRE/ GIROUETTE



1 Capteur de vent (1
girouette au dessus
et 1 anémomètre en
dessous)



1 connecteur
de capteur



2 piles AA
UM-3 1.5V



4 vis
(Type A)



1 Ferrure
en U

SONDE DE TEMPÉRATURE & D'HUMIDITÉ



1 sonde de température / humidité



2 piles UM-4
AAA 1,5V

PLUVIOMÈTRE



1 collecteur de pluie



4 vis
(Type B)



2 piles UM-3 / AA



6 rondelles

ACCESSOIRES - CAPTEURS

Cet appareil peut fonctionner avec jusqu'à 3 capteurs à tout moment pour détecter la température extérieure, l'humidité relative ou les rayons UV en divers lieux.

Des capteurs à distance sans fil comme ceux-ci-dessous peuvent être achetés séparément. Pour plus d'information, contacter le détaillant le plus proche.*

- Panneau solaire STC800 connectable à l'anémomètre et au thermo hygromètre
- Thermo-hygro THGR221 (3-Canaux)
- Sonde UV UVN800

**Caractéristiques et accessoires ne seront pas valables pour tous les pays.*


VUE D'ENSEMBLE

FACE AVANT



1. **MODE**: permet d'alternier entre les différents modes d'affichages / réglages ; de régler l'horloge, l'altitude et d'activer l'auto balayage
2. **MAX/MIN**: affiche les relevés de mémoire maxi et mini / efface les relevés
3. **SELECT**: permet de sélectionner entre les différentes zones
4. **LIGHT**: permet d'activer le rétro-éclairage
5. **▲ / ▼**: augmente / diminue les valeurs du réglage sélectionné ; permet d'alternier entre les canaux intérieurs et extérieurs


FACE ARRIÈRE

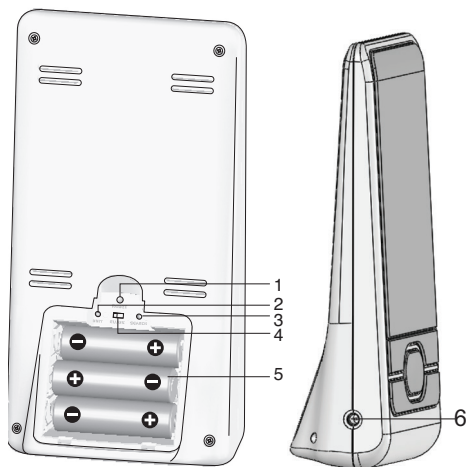




1. **RESET**: réinitialise l'appareil aux réglages par défaut
2. **UNIT**: permet de sélectionner l'unité de mesure
3. **SEARCH**: initie une recherche des capteurs ou du signal radio piloté
4. **EU / UK**: sélectionne le signal radio le plus proche
5. Compartiment des piles
6. Prise adaptateur AC

AFFICHAGE LCD

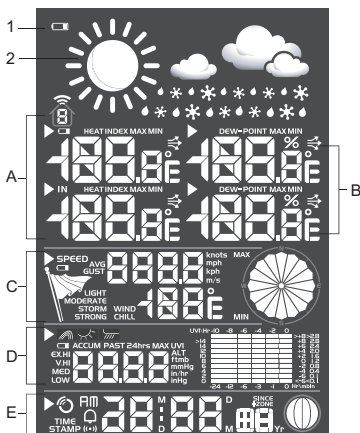


1. : les piles de l'appareil principal sont faibles
2. Prévision météorologique
- A. Zone température / indice de chaleur
- B. Zone humidité / point de rosée
- C. Zone vitesse du vent / direction du vent / sensation de froid due au vent (windchill) (refroidissement éolien)
- D. Zone indice UVI / baromètre / précipitation
- E. Zone horloge / calendrier / cycle lunaire

A Zone température / indice de chaleur

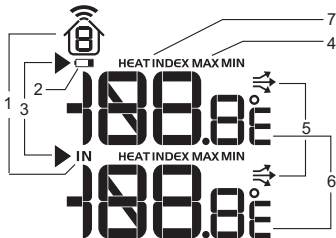


1. La température et l'humidité des canaux intérieurs / extérieurs sont affichées
2. La pile de la sonde extérieure est faible
3. Icône de zone sélectionnée
4. Indique que les températures MAX / MIN sont affichées
5. Changement de température
6. Relevés de la température (°C / °F)
7. Indice de chaleur

B Zone humidité / point de rosée

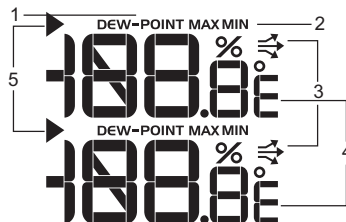


1. Niveau de point de rosée – Température affichée
2. Niveau d'humidité / du point de rosée MAX / MIN affichés
3. Variation d'humidité
4. Relevés d'humidité
5. Icône de zone sélectionnée

C Zone vitesse du vent / direction du vent / sensation de froid due au vent (windchill)

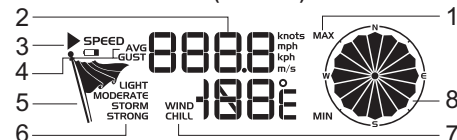

1. **MAX** Affichage en mémoire de la vitesse du vent
2. Relevé de la vitesse du vent (m/s, knots, kph or mph)
3. Indicateur de piles faibles du capteur de vent
4. Indicateur de la vitesse du vent (**AVG/GUST**)
5. Indicateur de niveau de la vitesse du vent
6. Description du niveau de la vitesse du vent
7. Affichage de l'effet éolien minimum
8. Indicateur de direction du vent


D Zone indice UVI / baromètre / précipitation

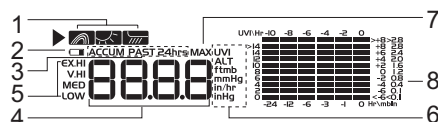


1. Baromètre/UVI/Indicateur de relevé des précipitations
2. Indice UVI en extérieure/Indicateur de piles faibles du pluviomètre
3. **ACCUM/PAST 24hrs** – affichage les précipitations cumulées des dernières 24 heures.
4. Baromètre/UVI/Relevé des précipitations.
5. Indicateur du niveau d'UVI
6. Pression barométrique/UVI/Affichage de l'unité des précipitations.
7. **MAX** Affichage baromètre/UVI/Précipitation
8. Pression barométrique/UVI/Affichage du diagramme de l'historique des précipitations.

E Zone horloge / calendrier / cycle lunaire



1.  : indicateur de réception du signal de l'horloge
2. Affichage de l'heure d'un relevé
3. Fuseau horaire
4. Cycle lunaire
5. Heure / date / calendrier


ANÉMOMÈTRE-GIROUETTE

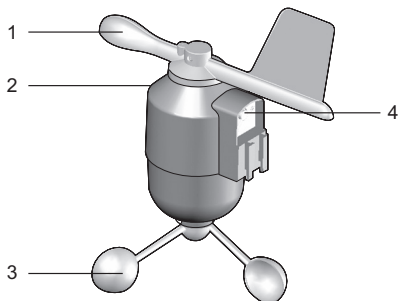

1. Direction du vent
2. Boîtier de la girouette
3. Anémomètre
4. Prise de connexion au panneau solaire


PLUVIOMÈTRE

Base et entonnoir:

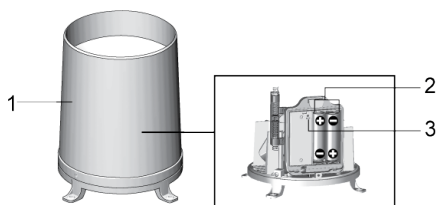


1. Pluviomètre
2. Compartiment à piles
3. Bouton **RESET**

1. Entonnoir
2. Indicateur

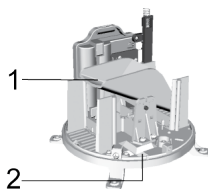

SONDE DE TEMPÉRATURE & D'HUMIDITÉ

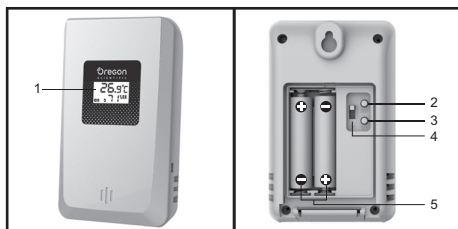

1. Ecran LCD : indique le numéro du canal, les relevés de température et d'humidité
2. **TEST** : Initie une recherche de station météo
3. **C° / °F** : Permet de sélectionner l'unité de mesure de la température
4. Bouton **CHANNEL**
5. Compartiment des piles

DÉMARRAGE

REMARQUE Installez les piles dans les sondes à distance avant d'installer celles de la station de base, veillez à respecter les polarités (+/-).


REMARQUE Utiliser des piles alcalines pour une plus grande longévité et des piles au lithium en vente aux particuliers pour des températures en dessous de 0 c.

INSTALLATION DE L'ANÉMOMÈTRE

Le capteur de vent fait des lectures de la vitesse et la direction du vent.

Le capteur est alimenté par des piles. Il transmet des données à la station de base à une distance de 100 mètres (328 pieds).

Installation des piles :

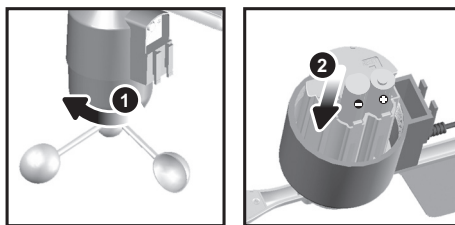

1. Dévisser l'anémomètre du capteur de vent soigneusement.
2. Installer les piles en veillant à la polarité correcte (+/-) et remplacer l'anémomètre. Appuyer sur **RESET** après chaque changement de piles.

INSTALLATION DU THERMO HYGROMÈTRE

La sonde sans fil est à même de collecter les données sur 3 canaux.

Installation de la sonde sans fil:

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
2. Positionnez l'interrupteur de canal pour sélectionner un canal (1, 2, 3). Assurez-vous d'utiliser un canal différent pour chaque sonde.
3. Insérez les piles, en respectant les polarités (+/-).
4. Appuyer sur **TEST** après chaque changement de piles.
5. Fermez le couvercle du compartiment des piles.


RÉINITIALISATION : Réinstaller les piles et appuyer sur **TEST**.

RÉGLAGE DU PLUVIOMÈTRE


La pluviomètre collecte les précipitations et indique les relevés. Le capteur transmet les données à la station de base.



Installation du pluviomètre :

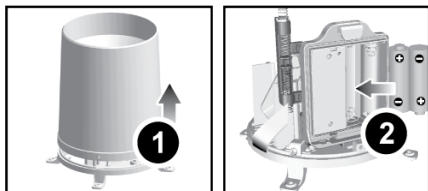

1. Enlever les vis et faire glisser le couvercle vers le haut.
2. Installer les piles (2 x UM-3 / AA) en faisant correspondre les polarités (+ / -). Appuyer sur **RESET** après chaque changement de piles.

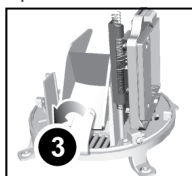

3. Enlever le ruban en fibre.

INSTALLATION DE LA STATION DE BASE

REMARQUE Installez les piles dans le capteur avant d'installer celles de la station de base, veillez à respecter les polarités (+ / -).

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.



2. Insérez les piles, en respectant les polarités (+/-).
3. Appuyez sur **RESET (REINITIALISER)** après chaque changement de piles.
4. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une meilleure performance.

REMARQUE N'exposez pas les piles à une chaleur excessive comme les rayons du soleil et le feu.

L'icône des piles  apparaîtra dans les zones suivantes:

ZONE	SIGNIFICATION
Zone de Prévision Météorologique	Les piles situées dans la station de base sont faibles.
Zone de Température ou Humidité	Le canal affiché indique le capteur extérieur dans lequel les piles sont faibles.
Zone Vitesse du vent / direction du vent / refroidissement éolien	Les piles situées dans l'anémomètre sont faibles.
Zone Indice UV / Baromètre / Précipitation	Les piles situées dans le capteur de précipitations / UV sont faibles.

CONNECTER L'ADAPTATEUR ELECTRIQUE

Connecter l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise d'alimentation, ensuite brancher dans une prise secteur standard.


REMARQUE


- Les piles ne servent qu' à une utilisation de secours. Il est nécessaire de brancher le réveil avec l'adaptateur secteur.
- Assurez-vous que l'adaptateur ne soit pas obstrué et soit facilement accessible par l'unité principale.
- La station de base et l'adaptateur ne doivent pas être exposés à des conditions humides. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'unité principale et l'adaptateur.
- Pour déconnecter totalement l'alimentation, débranchez l'adaptateur de la prise de courant.


VÉRIFICATION DE LA CONNEXION

Avant d'installer les sondes à l'extérieur, veuillez vérifier la communication avec la station de base.


ANÉMOMÈTRE-GIROUETTE

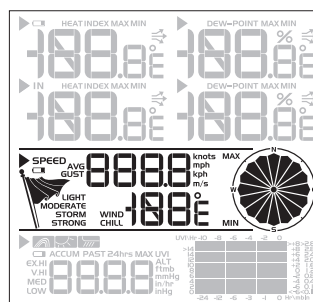

Appuyez sur **SELECT** jusqu'à ce que l'icône de la zone sélectionnée  soit au milieu de l'écran.


- Vitesse du vent : Faites tourner délicatement la girouette et confirmez les relevés numériques apparaissant sur la station de base, par exemple 1789.
- Indicateur de direction du vent. Changez la direction de la girouette et vérifiez que l'icône se déplace dans la même direction .

SONDE DE TEMPÉRATURE & D'HUMIDITÉ EXTÉRIEURE

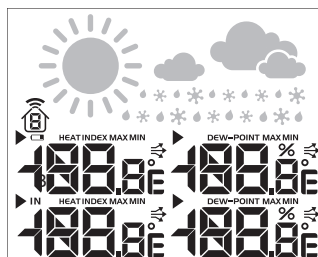

1. Appuyez sur **SELECT** jusqu'à ce que l'icône de la zone sélectionnée ► soit dans la zone supérieure de l'écran.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le canal 1 et vérifiez les relevés numériques.

PLUVIOMÈTRE

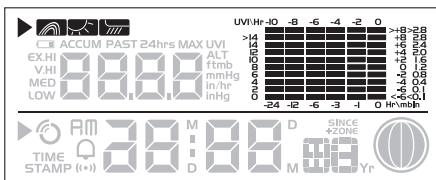


1. Appuyez sur **SELECT** jusqu'à ce que l'icône de la zone sélectionnée ► soit dans la zone inférieure de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que l'icône s'affiche.
3. Inclinez l'entonnoir du pluviomètre à plusieurs reprises et vérifiez l'affichage d'un relevé numérique sur la station de base.

ASTUCE Si aucun relevé ne s'affiche sur une sonde, appuyez et maintenez appuyé **SEARCH** de la station de base pour rechercher une sonde sans fil.

MONTAGE / POSITIONNEMENT DES SONDES

ANÉMOMÈTRE-GIROUETTE

REMARQUE Le capteur doit être placé dans une zone ouverte loin des arbres ou autre obstacle.

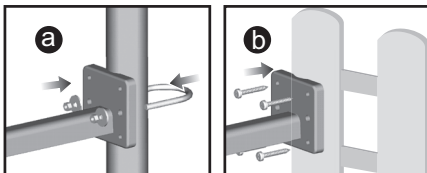


Sécurisez le connecteur de la sonde à l'emplacement désiré

- a. Alignez l'arrière du connecteur de sonde à une perche existante. Maintenez l'appareil en place en insérant les extrémités de l'arceau dans les trous du connecteur de la sonde et en le sécurisant à l'aide des rondelles et des boulons.

OU


- b. Insérez 4 vis de type A dans les trous du connecteur de la sonde. Serrez fermement sur l'emplacement, par exemple sur une clôture ou une barrière.

Insérez la girouette dans la plus petite extrémité du connecteur de la sonde.

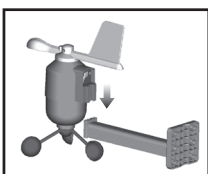

IMPORTANT S'assurer que le capteur pointe vers le nord pour lui permettre d'enregistrer des données précises.

SONDE DE TEMPÉRATURE & D'HUMIDITÉ EXTÉRIURE

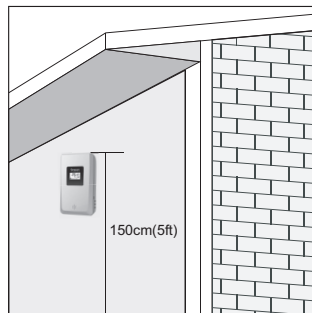

CONSEIL Les emplacements idéaux pour le capteur sont dans tout endroit extérieur à l'habitat, à une hauteur ne dépassant pas les 1.5m (5 pieds) et permettant de le protéger contre la lumière directe du soleil ou des conditions humides, afin d'obtenir une lecture précise.

OU

Sécurisez le capteur à l'emplacement choisi, en utilisant la fixation murale ou le support de table.


PLUVIOMÈTRE

La station de base et le pluviomètre doivent se situer à une distance de : environ 100 mètres (328 pieds) en plein air.

Le pluviomètre doit être monté horizontalement à environ 1 mètre (3 pieds) du sol dans une zone découverte loin d'arbres ou autres obstacles pour permettre à la pluie de tomber naturellement et obtenir des données précises.

Pour s'assurer d'un niveau horizontal :


Mettre quelques gouttes d'eau sur la croix à la base de l'entonnoir pour vérifier le niveau horizontal.

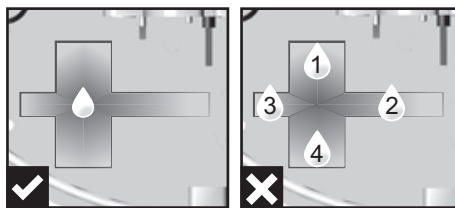

L'eau va se concentrer au centre de la croix quand le pluviomètre est à niveau.

Si de l'eau reste sur 1-4, le pluviomètre n'est pas horizontal.

Si nécessaire, ajuster le niveau avec la vis.

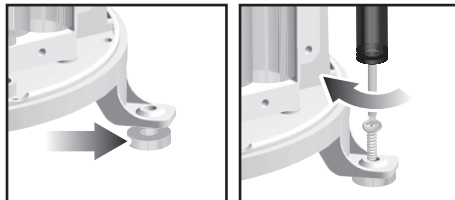



REMARQUE Pour de meilleurs résultats, s'assurer que la base est horizontale pour permettre l'écoulement maximum de toute pluie reçue.

CONSEIL Appuyez sur le bouton **RESET** de la station de base pour effacer toutes les données de test.


RÉCEPTION DE L'HORLOGE



Ce produit est conçu de manière à synchroniser automatiquement l'horloge une fois placée dans le champ d'un signal radio.

- UE: signal DCF-77: dans un rayon de 1500km (932 miles) de Francfort, Allemagne.
- RU: signal MSF-60: dans un rayon de 1500km (932 miles) d'Anthon, Angleterre.
- Etats-Unis: Signal WWVB-60: dans un rayon de 3200km (2000 miles) de Fort Collins Colorado.

Placez le bouton **EU / UK** selon votre zone géographique. Appuyez sur **RESET (REINITIALISER)** dès lors que vous changez le réglage sélectionné.


L'icône de réception clignotera quand il recherchera un signal. Si le signal radio est faible, 24 heures peuvent être nécessaires pour obtenir un signal valide.

 indique l'état du signal de réception de l'horloge.

ICONE	SIGNIFICATION
	L'heure est synchronisée Le signal de réception est fort
	L'heure n'est pas synchronisée Le signal de réception est faible

Initier (et forcer une recherche de signal) / désactiver la réception radio de l'horloge (synchronisation de l'horloge):

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la Zone Horloge / Calendrier / Cycle lunaire. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **SEARCH (RECHERCHE)**.

 s'affiche une fois activé.

REMARQUE Pour obtenir une meilleure réception, placez la station de base sur une surface plane et non métallique à proximité d'une fenêtre à l'étage de votre habitation. Eloignez l'antenne des appareils électriques et ne la déplacez pas lors de la recherche d'un signal.

HORLOGE / CALENDRIER

Pour régler manuellement l'horloge:

(Vous ne devez régler l'horloge et le calendrier que si vous avez désactivé la réception radio de l'horloge).

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Horloge. ► s'affichera à côté de la zone.

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **MODE** pour modifier les réglages de l'horloge. Le réglage clignotera.
3. Appuyez sur ▲ / ▼ pour augmenter / diminuer les valeurs d'un réglage.
4. Appuyez sur **MODE** pour confirmer.
5. Répétez les étapes 3 à 4 pour régler le fuseau horaire (+/- 23 heures), le format 12 / 24 h, l'heure, les minutes, l'année, le format date / mois, le mois, la date et l'année et la langues d'affichage des jours de la semaine.

REMARQUE Si vous entrez +1 dans le réglage du fuseau horaire, vous obtiendrez votre heure locale plus une heure.

Si vous êtes aux Etats-Unis réglez l'horloge sur :

l'heure Pacifique l'heure des Montagnes

l'heure Centrale l'heure de l'Est







REMARQUE Les jours de la semaine sont disponibles en anglais (E), allemande (D), français (F), espagnol (e) ou russe (R).

Modification de l'affichage de l'horloge:

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Horloge. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez sur **MODE** pour alterner entre:
 - L'horloge avec les secondes
 - L'horloge avec les jours de la semaine
 - Le calendrier

CYCLE LUNAIRE

Réglez le calendrier si vous désirez que cette fonction soit correctement activée. (Voir section **Horloge / Calendrier**).

	Nouvelle lune		Pleine lune
	Premier croissant		Lune gibbeuse décroissante
	Premier quartier		Troisième quartier
	Lune gibbeuse croissante		Dernier croissant

FONCTION AUTO BALAYAGE

Activer la fonction auto balayage de l'humidité et de la température extérieure.






1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Température ou Humidité. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **MODE** pour activer l'auto balayage. L'écran relatif à la température et à l'humidité défilera de l'intérieur vers le canal 1 et le canal 3.
3. Appuyez sur une touch, sauf la touche **LIGHT** pour le désactiver.

REMARQUE Le canal 1 est utilisé pour la sonde de la température et humidité extérieure. Les sondes de température et d'humidité supplémentaires peuvent utiliser les autres canaux.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

L'affichage météorologique situé dans la partie supérieure de l'écran vous indique le temps actuel et les prévisions météo pour les 12-24 h à venir dans un périmètre de 30 à 50 Km (19 -21 miles).

Zone de Prévisions Météorologiques

ICONE	DESCRIPTION
	Ensoleillé
	Partiellement nuageux
	Nuageux
	Pluvieux
	Neigeux


TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

La station météo affiche les relevés intérieurs et extérieurs de :

1. Température / humidité relative (actuelle / maximum / minimum)
2. Indication de tendance
3. Indice de point de rosée / Indice de chaleur

La station météo peut se connecter à 3 capteurs à distance maximum.

REMARQUE Le canal 1 est destiné à la température et à l'humidité extérieure.

 vous indique quelles données de capteur à distance vous visualisez.

 apparaît lors de l'affichage des données intérieures.

Le point temps enregistre la date et l'heure lors de l'enregistrement des relevés de température et d'humidité.

Sélectionner l'unité de mesure de la température:

Appuyez sur **UNIT** pour sélectionner °C / °F.

REMARQUE Les unités de tous les écrans relatifs à la température s'afficheront simultanément.

Visualiser les relevés de la température (actuelle/Mini/Maxi) :

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Température. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le canal.

3. Appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour choisir entre l'affichage de la température et l'indice de chaleur.
4. Appuyez sur **MAX / MIN** pour alterner entre les relevés actuels / MAX / MIN.

Visualiser les relevés de l'humidité (Humidité, point de rosée) :

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Humidité. ► s'affichera à proximité de la zone.
2. Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner le canal.
3. Appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour alterner entre les différents affichages de l'humidité / point de rosée.
4. Appuyez sur **MAX / MIN** pour alterner entre les relevés actuels / MAX / MIN.

L'horodatage s'affiche dans la Zone Horloge.

Effacer les mémoires et l'horodatage afférents aux relevés de température, humidité et point de rosée.

Pour effacer les relevés, dans la Zone Température ou Humidité, appuyez et maintenez la touche **MAX / MIN**.

REMARQUE L'indice de chaleur fournit une indication de ressenti de la chaleur en fonction de la température de l'air et de l'humidité relative.

REMARQUE Le point de rosée vous indique à quelle température se formera la condensation.

VARIATION D'HUMIDITÉ ET CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE


Les lignes de variation apparaissent à proximité des relevés de température et d'humidité. La variation est indiquée comme suit:

AUGMENTATION	STABLE	DIMINUTION
		

DIRECTION / VITESSE ET REFROIDISSEMENT EOLIEN

La station de base vous fournit les informations relatives à la direction et à la vitesse du vent.

Pour lire la direction du vent, localisez la direction du ► du point de compas.

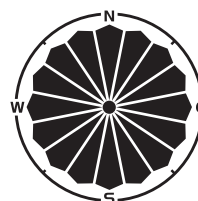

Le point temps relève la date et l'heure lors de l'enregistrement des lectures de la vitesse du vent.

Sélection de l'unité de vitesse du vent:

Appuyez sur **UNIT** pour alterner entre:



- Les mètres par seconde (**m / s**)
- Les kilomètres par heure (**Km/h**)
- Les Miles par heure (**Miles/h**)
- Les noeuds (**noeuds**)

888.8 knots
mph
kph
m/s

Le niveau de vent est indiqué par une série d'icônes:

ICONE	NIVEAU	DESCRIPTION
	Indisponible	<4km/h (<2 miles/h)
	Léger	3~13 km/h (2-8 miles/h)
	Modéré	~14-41 km/h (9-25 miles/h)
	Fort	~42-87 km/h (26-54 miles/h)
	Tempête	>88 km/h (> 55 miles/h)

Visualiser la vitesse maximum du vent et les relevés minimum du refroidissement éolien :

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Vitesse et Direction du Vent / Refroidissement éolien. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez sur **MAX / MIN** pour alterner entre la vitesse du vent actuelle / MAXI et le refroidissement éolien actuel / MINI.

L'horodatage s'affiche dans la Zone Horloge.

Effacer les relevés minimum du refroidissement éolien / maximum de vitesse du vent :


1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Vitesse et Direction du Vent / Refroidissement éolien. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez plusieurs fois sur **MAX / MIN** jusqu'à ce que les relevés minimum du refroidissement éolien ou maximum de la vitesse du vent s'affichent.
3. Appuyez et maintenez **MAX / MIN** pour effacer les relevés.

REMARQUE Le facteur de refroidissement éolien est basé sur les effets combinés de la température et de la vitesse du vent.

Le refroidissement éolien affiché est calculé à partir des sondes du canal 1.

PRÉCIPITATION / BAROMÈTRE / INDICE UV

La station météo fonctionne avec un capteur d'UV et un pluviomètre. La station peut enregistrer et afficher l'historique des 10 dernières heures d'indice UV et les dernières 24 heures de précipitations et de pression barométrique.

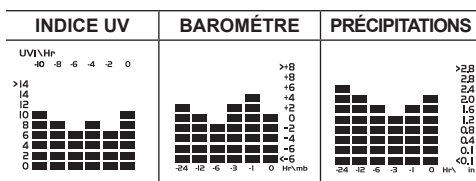

Le diagramme ci-dessus vous indique les données actuelles et l'historique de l'indice UV, des pressions barométriques et des précipitations.

REMARQUE Le chiffre indiqué dans l'axe horizontal (Hr) vous indique le temps écoulé depuis la dernière mesure (par exemple, il y a 3 heures, il y a 6 heures, etc....) La barre représente le relevé mesuré pour cette période d'une heure. Par exemple, s'il est 22 h 30, la barre au niveau -1 indique les relevés enregistrés de 21 h à 22 h et celle au niveau -6, les relevés enregistrés plus tôt dans la soirée entre 16 h et 17 h.

Visualisation des relevés d'UV / Baromètre / Précipitations:

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Baromètre / Précipitations. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez sur **MODE** pour alterner entre les relevés d'Indice UV / Baromètre et Précipitations. L'icône correspondant apparaîtra :

BAROMÈTRE	INDICE UV	PRÉCIPITATIONS

Sélectionner l'unité de mesure afférente aux relevés du baromètre ou de précipitations:

Dans la zone UV / Baromètre / Précipitations, appuyez sur **UNIT** pour alterner entre:

- Le baromètre: Les millimètres de mercure (**mm/Hg**), les pouces de mercure (**in/Hg**) ou les millibars par hectopascal (**mb**).
- Les précipitations: Les millimètres (**mm**), les pouces (**in**) enregistrés pour cette heure en particulier.

REMARQUE Le graphique n'ayant pour objectif que de vous fournir une comparaison rapide entre les relevés des dernières 24 heures, l'axe vertical ne peut convertir les pouces en millimètres. Modifier l'unité de mesure n'aura donc aucun effet sur l'affichage du graphique.

INDICE UV

Les niveaux d'indice UV sont les suivants:

INDICE UV	NIVEAU DE DANGER	ICONE
0-2	Faible	LOW
3-5	Modéré	MED
8-10	Très élevé	V.HI
11 et plus	Extrêmement élevé	EX.HI

Visualiser les relevés maximum de l'indice UV :

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Indice UV / Baromètre / Précipitations. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour sélectionner l'affichage de l'indice UV
3. Appuyez sur **MAX / MIN** pour alterner entre les relevés de l'indice UV actuels / MAX.

L'horodatage s'affiche dans la Zone Horloge.

Effacer les relevés de l'indice UV maximum :

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Indice UV / Baromètre / Précipitations. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour sélectionner l'affichage de l'indice UV
3. Appuyez et maintenez **MAX / MIN** pour effacer les relevés.

BAROMÈTRE**Régler la compensation du niveau d'altitude pour les relevés barométriques :**

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Indice UV / Baromètre / Précipitations. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour sélectionner l'affichage barométrique.
3. Appuyez et maintenez la touche **MODE** pour entrer dans les réglages de l'altitude.
4. Appuyez sur ▲ / ▼ pour augmenter / diminuer les valeurs d'un réglage.
5. Appuyez sur **MODE** pour confirmer le réglage.

PRÉCIPITATIONS**Visualisation de l'historique des précipitations de l'heure actuelle ou des dernières 24 heures :**

1. Appuyez sur **SELECT** pour naviguer dans la zone Indice UV / Baromètre / Précipitations. ► s'affichera à côté de la zone.
2. Appuyez plusieurs fois sur **MODE** pour sélectionner l'affichage des précipitations.
3. Appuyez sur **MAX / MIN** plusieurs fois pour choisir entre les relevés courants, des dernières 24 heures, ou des précipitations accumulées.

RÉTRO - ÉCLAIRAGE

Appuyez sur **LIGHT** pour activer le rétro-éclairage pendant 5 secondes.

RÉINITIALISATION

Appuyez sur **RESET** pour que l'appareil revienne aux réglages par défaut.

SPÉCIFICATIONS**STATION DE BASE**

Dimensions (L x l x H)	94 x 51 x 182,5 mm (3,7 x 2,0 x 7,2 pouces)
Poids	241 g (8,5 onces) sans piles
Piles	3 x UM-3 (AA) 1.5V
Adaptateur AC/DC	Entrée: 120 V, 60 Hz 50 mA Sortie: DC 5 V, 100 mA

BAROMÈTRE INTÉRIEUR

Baromètre	mb, inHg and mmHg
Plage de mesure	700 – 1050mb/hPa
Précision	+/- 10 mb/hPa

Réglage d'altitude	Niveau de la mer L'utilisateur règle la compensation
Affichage météo	Ensoleillé, Couvert, Nuageux, Pluvieux et Neigeux
Mémoire	Données historiques et graphique bâtonnets pour les dernières 24hrs

TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

Unité Temp.	°C / °F
Plage affichée	-5°C à 50°C (-23°F à 122°F)
Plage opérationnelle	0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Précision	0°C - 40°C: +/- 1°C (+/- 2.0°F) 40°C - 50°C: +/- 2°C (+/- 4.0°F)
Mémoire	Temp. Actuelle, Min et Max Point de Rosée avec Min et Max

HUMIDITÉ RELATIVE INTÉRIEURE

Plage opérationnelle	25% à 95%
Précision	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Mémoire	Actuelle, Min et Max

HORLOGE RADIO PILOTEE

Synchronisation	Auto ou désactivée
Affichage horaire	HH:MM:SS
Format horaire	12hr AM/PM ou 24hr
Calendrier Jours de la semaine en	JJ/MM or MM/JJ
6 langues	(E, D, F, I, S, R)

UNITÉ DE CAPTEUR DE VENT

Dimensions (L x l x H)	178 x 76 x 214 mm (7 x 3 x 8,4 pouces)
Poids	100 g (0,22 lbs) sans piles
Unités vitesse du vent	m/s, kph, mph, noeuds
Précision de vitesse	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Précision de direction	16 positions
Transmission du signal vitesse du vent	Environ toutes les 56 secondes
Mémoire	Vitesse du vent maxi
Piles	2 x UM-3 (AA) 1.5V



APPAREIL EXTÉRIEUR DE TEMPÉRATURE & D'HUMIDITÉ

Dimensions (L x l x H)	95 x 60 x 27 mm (3,74 x 2,4 x 1,06 pouces)
Poids	50 g (1.76 onces) sans piles
Gamme de l'humidité	25% - 95%
Précision de l'humidité	25% - 40% : +/- 7% 40% - 80% : +/- 5% 80% - 95% : +/- 7%
Unité de température	°C / °F
Gamme de la température extérieure	-30°C à 60°C (-22°F à 140°F)
Précision de température	-30°C à 0°C (-22°F à 32°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F) 0°C à 40°C (32°F à 104°F): +/- 1.0°C (+/- 2.0°F) 40°C à 60°C (104°F à 140°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F)
Fréquence	433MHz
Transmission	100 mètres maximum (328 pieds) sans obstructions
Nombre de canaux	3
Piles	2 x UM-4 (AAA) 1,5V

PLUVIOMÈTRE A DISTANCE

Dimensions (L x l x H)	114 x 114 x 145 mm (4,5 x 4,5 x 5,7 pouces)
Poids	241 g (0,54 livres) sans piles
Unité précipitation	Mm et in
Plage de mesure	0 mm – 9999 mm
Précision	< 15 mm: +/- 1 mm 15 mm à 9999 mm: +/- 10%
Mémoire	Dernières 24 heures, toutes les heures, depuis la dernière réinitialisation.
Piles	2 x UM-3 (AA) 1.5V

PRÉCAUTIONS

- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de température ou à l'humidité.
- Ne pas couvrir les trous de ventilation avec des journaux, rideaux etc.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau. Si vous renversez du liquide sur l'appareil, séchez-le immédiatement avec un tissu doux.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs ou abrasifs.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela invalidera votre garantie.
- N'utilisez que des piles neuves. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.

- Les images de ce manuel peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- Lorsque vous désirez vous débarrasser de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement adapté.
- Le poser sur certaines surfaces en bois peut endommager la finition du meuble, et Oregon Scientific ne peut en être tenu responsable. Consultez les mises en garde du fabricant du meuble pour de plus amples informations.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.
- Ne pas jeter les piles usagées dans les containers municipaux non adaptés. Veuillez effectuer le tri de ces ordures pour un traitement adapté si nécessaire.
- Veuillez remarquer que certains appareils sont équipés d'une bande de sécurité. Retirez la bande bande ducompartiment des piles avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis.

REMARQUE Caractéristiques et accessoires ne seront pas valables pour tous les pays. Pour plus d'information, contacter le détaillant le plus proche.

Pour télécharger une version électronique de ce mode d'emploi, veuillez visiter

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr.

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client expert à info@oregonscientific.fr.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions du présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaudra.

EU – DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le fabricant, Oregon Scientific Global Distribution Limited, déclare que le type d'équipement radio Station Météo Professionnelle Ecran Couleur (Modèles : WMR86NSX) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>



PAYS CONCERNÉS RED

Tous les pays Européens, la Suisse (CH)
et la Norvège (N)

INFORMATIONS AUX USAGERS



Aux termes des Directives européennes 2011/65/EU et 2012/19/EU, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et à l'élimination des déchets.

Le symbole représentant une poubelle barrée reporté sur l'appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa propre vie.

L'utilisateur devra donc remettre l'appareil, lorsqu'il ne l'utilisera plus, à des centres adaptés de collecte sélective pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou bien il devra le rapporter au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, en raison d'un contre un.

La collecte sélective adéquate pour la transmission successive de l'appareil qui n'est plus utilisé au recyclage, au traitement ou à l'élimination compatible au niveau environnemental, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

L'élimination illégale du produit par l'utilisateur est passible de l'application de sanctions selon les lois en vigueur.



Farb-LCD Wetterstation Professionelle Modell: WMR86NSX BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALT

Einleitung	1
Lieferumfang	1
Basisstation	1
Funk-Windsensor	1
Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor	2
Funk-Regensensor	2
Zubehör - Sendeeinheiten	2
Übersicht	2
Vorderansicht	2
Rückansicht	2
LCD-Anzeige	3
Funk-Windsensor	4
Funk-Regensensor	4
Außentemperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor	4
Erste Schritte	4
Den externen Funk-Windsensor einrichten	4
Den externen Temperatur - / Luftfeuchtigkeitssensor einrichten	4
Den Funk-Regensensor einrichten	4
Basisstation einrichten	5
AC Netzteil Anschliessen	5
Verbindung Überprüfen	5
Funk-Windsensor	5
Außentemperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor	6
Funk-Regensensor	6
Montage / Platzierung der Sendeeinheiten	6
Funk-Windsensor	6
Außentemperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor	6
Funk-Regensensor	6
Zeitsignalempfang	7
Uhr / Kalender	7
Mondphase	8
Automatische Abfrage (Auto-scan-funktion)	8
Wettervorhersage	8
Temperatur und Luftfeuchtigkeit	8
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsrend	9
Windkühle / Windrichtung / Windgeschwindigkeit ..	9
Uvi / Barometer / Regenfall	9
UV - Index	10
Barometer	10
Regenfall	10
Hintergrundbeleuchtung	10
Reset	10
Technische Daten	10
Vorsichtsmaßnahmen	11
Über Oregon Scientific	12
EU-Konformitätserklärung	12
Informationen Für Die Benutzer	12

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Farb-LCD Wetterstation von Oregon Scientific™ (WMR86NSX) entschieden haben.

Die Basisstation ist kompatibel mit anderen Sendeeinheiten. Um weitere Sendeeinheiten zu erwerben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.



Sendeeinheiten mit diesem Logo 3.0 sind mit dem Gerät kompatibel.

HINWEIS Halten Sie bitte diese Anleitung bereit, wenn Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen. Sie enthält praktische Schritt-für-Schritt-Anweisungen sowie technische Daten und Warnhinweise für den Umgang mit diesem Gerät.

HINWEIS Bitte besuchen Sie unsere Internetseite <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>, um eine elektronische Version dieser Bedienungsanleitung herunter zu laden.

LIEFERUMFANG

BASISSTATION



1 x Basisstation



3 x Batterien AA
UM-3 1,5V



1x Netzadapter

FUNK-WINDSENSOR



1 x Funk-Windsensor
(1 x Windfahne
darüber und 1
x Schalenkreuz
darunter)



1 x Sensor-
Verbindung-
sstück



2 x Batterien
AA UM-3 1,5V



4 x
Schrauben
(Typ A)



1 x U-
förmige
Rundbügel

TEMPERATUR- & LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR



1 x Temperatur- /
Luftfeuchtigkeitssensor



2 x Batterien AAA
UM-4 1,5V

FUNK-REGENSENSOR



1 x
Regensammelbehälter



4 x
Schrauben
(Type B)



2 x Batterien
AA UM-3 1,5V



6 x
Unterlegscheiben

ZUBEHÖR - SENDEEINHEITEN

Dieses Produkt funktioniert mit bis zu 3 Sendeeinheiten gleichzeitig, um Außentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit oder UV-Messwerte an verschiedenen Standorten zu erfassen.

Optionale kabellose Funksendeeinheiten, wie die unten angeführten, sind gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler vor Ort.*

- Das Solarpanel STC800 ist an den Funk-Windsensor sowie an den Temperatur- / Luftfeuchtigkeitssensor anschließbar.
- Thermo-Hygro THGR221 (3-Kanal)
- UV UVN800

* Eigenschaften und Zubehör nicht in allen Ländern verfügbar.


ÜBERSICHT

VORDERANSICHT



1. **MODE:** Zwischen verschiedenen Anzeigemodi / Einstellungen umschalten; Uhr einstellen; Höhe einstellen; Autom. Abfrage (Auto-Scan) aktivieren
2. **MAX/MIN:** Max. / min. Speicherwerte ablesen; Werte löschen
3. **SELECT:** Zwischen verschiedenen Bereichen umschalten
4. **LIGHT:** Hintergrundbeleuchtung aktivieren
5. **▲ / ▼:** Werte der gewählten Einstellung erhöhen / verringern; zwischen Innen- / Außenkanälen wechseln

RÜCKANSICHT

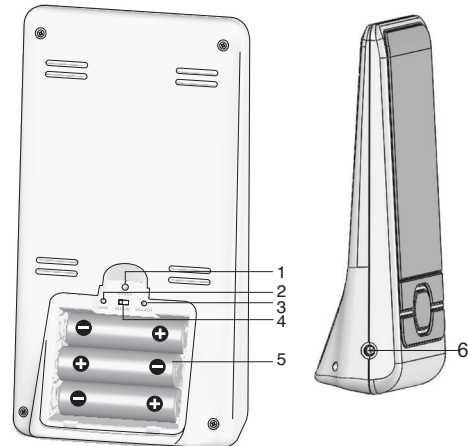


1. **RESET:** Gerät auf Standardeinstellungen zurücksetzen
2. **UNIT:** Maßeinheit auswählen
3. **SEARCH:** Nach Sensoren oder funkgesteuertem Zeitsignal suchen




4. EU / UK-Schalter: Nächstgelegenes Funksignal auswählen
5. Batteriefach
6. AC Netzadapterbuchse

LCD-ANZEIGE

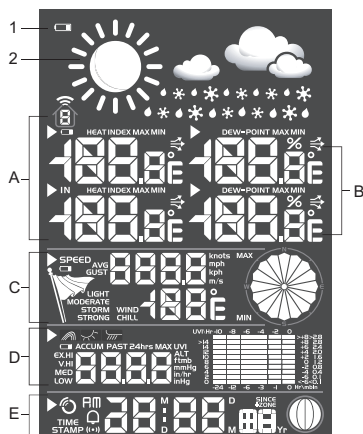


1. Batterien der Basiseinheit sind schwach
2. Wettervorhersage
- A. Bereich für Temperatur / Wärme-Index
- B. Bereich für Luftfeuchtigkeit / Taupunkt
- C. Bereich für Windgeschwindigkeit / Windrichtung / Windkühle
- D. Bereich für UVI / Barometer / Regenfall
- E. Bereich für Uhr / Kalender / Mondphase

A Bereich für Temperatur / Wärme-Index

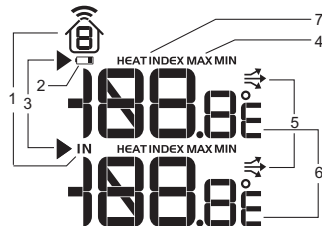


1. Temperatur für Innen- / Außenkanal und Luftfeuchtigkeit werden angezeigt
2. Batterie für externe Sendeinheit ist schwach
3. Gewähltes Bereichssymbol
4. MAX / MIN Temperatur wird angezeigt
5. Temperaturtrend
6. Messwert für Temperatur (°C / °F)
7. Wärme-Index

B Bereich für Luftfeuchtigkeit / Taupunkt

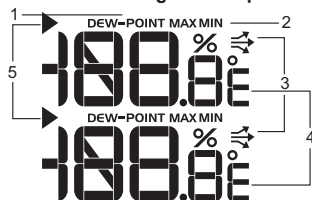


1. Stufe des Taupunkts – Temperatur wird angezeigt
2. MAX / MIN Luftfeuchtigkeit / Stufe des Taupunkts wird angezeigt
3. Luftfeuchtigkeitstrend
4. Messwert für Luftfeuchtigkeit
5. Gewähltes Bereichssymbol

C Bereich für Windgeschwindigkeit / Windrichtung / Windkühle

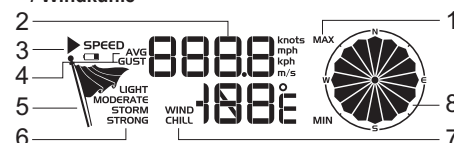

1. **MAX** Windgeschwindigkeit aus dem Speicher
2. Windgeschwindigkeitswert (m/s, Knoten, kph oder mph)
3. Batterie für externen Windsensor ist schwach
4. Windgeschwindigkeit-Indikator (**AVG/BÖEN**)
5. Windgeschwindigkeitsanzeige
6. Windgeschwindigkeit-Beschreibung
7. Minimum-Wert für Wind-Kälte-Faktor
8. Windrichtungindikator

D Bereich für UVI / Barometer / Niederschlag

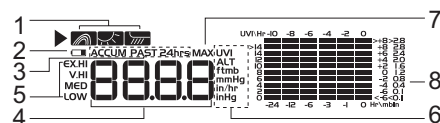


1. Barometer/UVI/Niederschlagswert-Indikator
2. Indikator für schwache Batterie im externen UVI/Regensensor
3. **ACCUM/PAST 24HRS** – Anzeige der Gesamtniederschlagsmenge/über letzte 24 Stunden
4. Barometer/UVI/Niederschlagswert
5. UVI-Intensitätsindikator
6. Barometerluftdruck / UVI/Niederschlagseinheiten-Anzeige
7. **MAX** Barometer/UVI/Niederschlagsmenge-Anzeige
8. Barometerluftdruck / UVI/Niederschlagsverlauf-Balkendiagramm

E Bereich für Uhr / Kalender / Mondphase



1. : indikator für Zeitsignalempfang
2. Zeitmarke wird angezeigt
3. Zeitzonenausgleich
4. Mondphase
5. Uhrzeit / Datum / Kalender


FUNK-WINDSENSOR

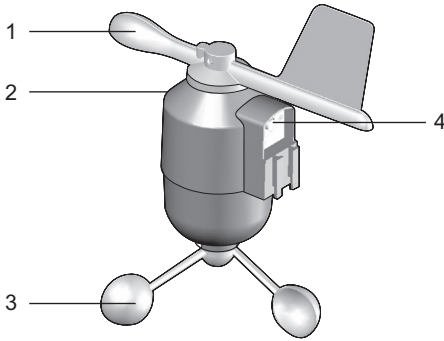


1. Windrichtung
2. Gehäuse der Windfahne
3. Schalenkreuz
4. Anschluss für Solarpanel

FUNK-REGENSENSOR

Unterteil und Trichter:

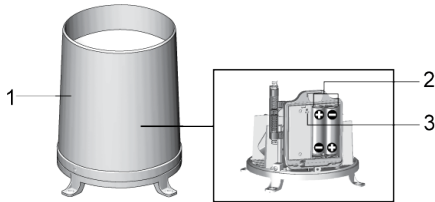


1. Funk-Regensensor
2. Batteriefach
3. **RESET**-Taste

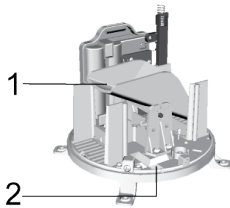

1. Trichter
2. Indikator für Ausrichtung

AUSSENTEMPERATUR- / LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR

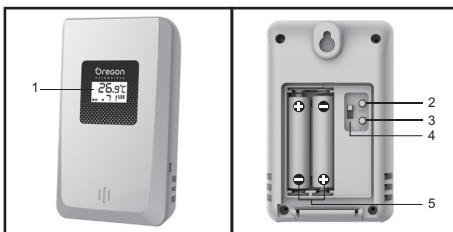

1. **LCD-Anzeige:** Zeigt Kanalnummer, Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
2. **TEST:** Suche nach Wetterstation
3. **°C / °F:** Temperatureinheit auswählen
4. **CHANNEL**-Schalter
5. Batteriefach

ERSTE SCHRITTE

HINWEIS Installieren Sie die Batterien zuerst in den Funksendeeinheiten und anschließend in der Basisstation, und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+/-).


HINWEIS Verwenden Sie Alkaline-Batterien für längere Betriebsdauer sowie Lithium-Batterien für Gebrauch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.

DEN EXTERNEN FUNK-WINDSENSOR EINRICHTEN

Der Funk-Windsensor misst die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung.

Die Sendeeinheit ist batteriebetrieben. Sie kann Daten kabellos an die Basisstation innerhalb einer ungefähren Betriebsreichweite von 100 m (328 Fuß) übertragen.

So legen Sie die Batterien ein:

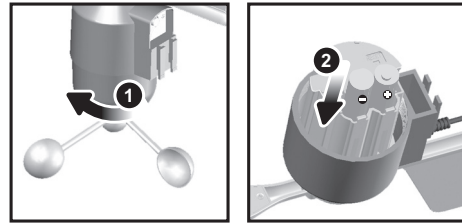

1. Schrauben Sie das Schalenkreuz vorsichtig vom Funk-Windsensor ab.
2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+/-); Bringen Sie das Schalenkreuz wieder an. Nach jedem Batteriewechsel auf **RESET** drücken.

DEN EXTERNEN TEMPERATUR - / LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR EINRICHTEN

Die Funksendeeinheit kann Daten auf 3 Kanälen empfangen.

So richten Sie die Funksendeeinheit ein:

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Verschieben Sie den Kanal-Schalter, um einen Kanal auszuwählen (1, 2, 3). Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Sendeeinheit einen eigenen Kanal verwenden.
3. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten.
4. Nach jedem Batteriewechsel auf **TEST** drücken.
5. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.


RESET: Setzen Sie die Batterien wieder ein und drücken Sie **TEST**.




DEN FUNK-REGENSENSOR EINRICHTEN

Der Funk-Regensensor sammelt den Regen und nimmt Messungen des Regenfalls vor. Die Sendeinheit kann die Daten extern an die Basisstation übertragen.

So richten Sie den Funk-Regensensor ein:

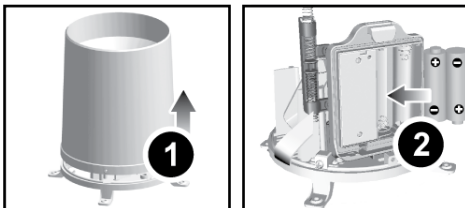

1. Entfernen Sie die Schrauben und ziehen Sie die Abdeckung nach oben hin vom Gehäuse ab.
2. Legen Sie die Batterien ein (2 x UM-3 / AA) und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -). Nach jedem Batteriewechsel auf **RESET** drücken.

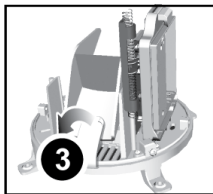

3. Entfernen Sie das Klebeband.

BASISSTATION EINRICHTEN

HINWEIS Installieren Sie die Batterien zuerst im externen Sensor und anschließend in der Basisstation; achten Sie dabei auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ und -).

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung.



2. Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Übereinstimmung der Polaritäten (+ / -).
3. Drücken Sie nach jedem Batteriewechsel auf **RESET**.
4. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

HINWEIS Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Es wird empfohlen, dass Sie für dieses Produkt Alkaline-Batterien verwenden, um eine längere Betriebsleistung zu gewährleisten.

HINWEIS Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze aus, wie z.B. durch Sonnenbestrahlung oder Feuer.

Das Batteriestatusanzeige  kann in folgenden Bereichen erscheinen:

BEREICH	BEDEUTUNG
Bereich für Wettervorhersage	Batterie in der Basisstation ist schwach.
Bereich für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit	Der angezeigte Kanal gibt den Außensensor an, dessen Batterie schwach ist.
Bereich für Windgeschwindigkeit / Windrichtung / Wind-kühle	Batterie im Funk-Windsensor ist schwach.
Bereich für UVI / Barometer / Niederschlag	Batterie im UV- / Funk-Regensensor ist schwach.

AC NETZTEIL ANSCHLIESSEN

Stecken Sie den mitgelieferten Netzadapter zunächst in die Buchse und dann in einer Standard-Steckdose (Wechselstrom).


HINWEIS

- Die Batterien sind nur für den Backup-Einsatz. Schließen Sie das Gerät immer über das Netzteil an die Stromquelle an.
- Stellen Sie sicher, dass das AC-Netzteil stets gut belüftet ist, und dass das Gerät stets gut zugänglich ist.
- Die Basisstation und das AC-Netzteil sollten niemals an Orten eingesetzt werden, wo diese Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt wären. Stellen Sie niemals irgendwelche mit Wasser gefüllte Gefäße, wie z.B. Vasen auf die Basisstation oder auf das AC-Netzteil.
- Um das Gerät vollständig von der Netzstromversorgung zu trennen, müssen Sie das AC-Netzteil aus der Netzdose ziehen.

VERBINDUNG ÜBERPRÜFEN

Bevor Sie mit der Installation der externen Sendeinheiten fortfahren, überprüfen Sie die Verbindung zur Basisstation.


FUNK-WINDSENSOR

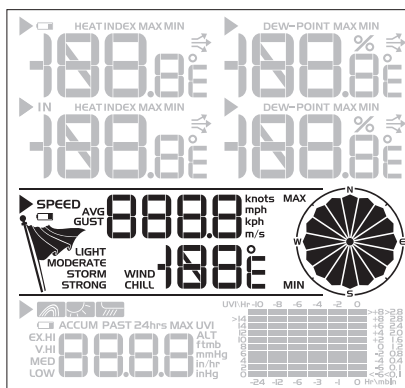

Drücken Sie auf **SELECT**, bis sich das Symbol des gewählten Bereichs  im mittleren der Anzeige befindet.


- Windgeschwindigkeit: Drehen Sie vorsichtig an der Windfahne und prüfen Sie den numerischen Messwert auf der Basisstation, z.B., 1789.
- Anzeiger für Windrichtung: Verschieben Sie die Richtung des Windanzeigers und überprüfen Sie, ob sich das Symbol in dieselbe Richtung bewegt.

AUSSENTEMPERATUR- / LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR

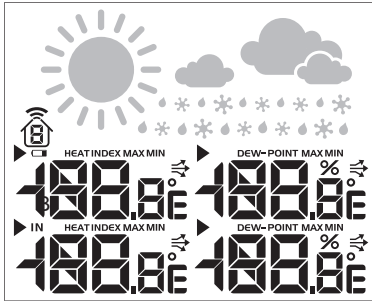

1. Drücken Sie auf **SELECT**, bis sich das Symbol des gewählten Bereichs ► im oberen der Anzeige befindet.
2. Drücken Sie auf ▲ / ▼, um Kanal 1 auszuwählen, und überprüfen Sie den numerischen Messwert.

FUNK-REGENSENSOR

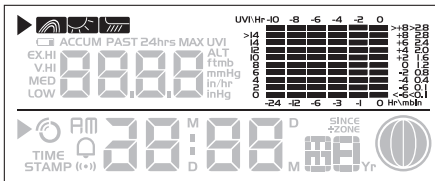


1. Drücken Sie auf **SELECT**, bis sich das Symbol des gewählten Bereichs ► im unteren der Anzeige befindet.
2. Drücken Sie auf **MODE**, bis [Symbol] angezeigt wird.
3. Kippen Sie die Messwippe des Funk-Regensensors mehrere Male und überprüfen Sie den numerischen Messwert auf der Basisstation.

TIPP Wenn kein Messwert für eine Sendeeinheit angezeigt wird, drücken und halten Sie auf die Taste **SEARCH** auf der Basisstation, um eine Suche der kabellosen Sendeeinheit zu veranlassen.

MONTAGE / PLATZIERUNG DER SENDEEINHEITEN

FUNK-WINDSENSOR

HINWEIS Die Sendeeinheit sollte entfernt von Bäumen oder anderen Hindernissen in freiem Gelände aufgestellt werden.

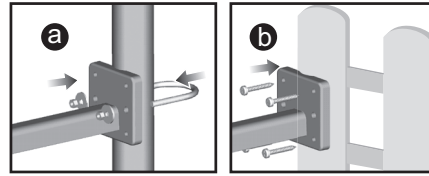


Befestigen Sie das Verbindungsstück des Sensors an der gewünschten Stelle:

- a. Richten Sie die Rückseite des Sensorverbindungsstücks an einer vorhandenen Stange aus. Befestigen Sie dieses, indem Sie die Enden des Rundbügels in die Öffnungen des Sensorverbindungsstücks stecken und diesen mit Unterlegscheiben und Schraubenmuttern fixieren.

ODER


- b. Stecken Sie 4 Schrauben des Typs A in die Öffnungen des Sensorverbindungsstücks. Schrauben Sie diese fest (d.h. an einem Zaun).

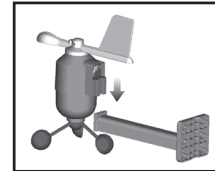

Schieben Sie die Windfahne auf das dünnere Ende des Sensorverbindungsstücks.

WICHTIG Stellen Sie sicher, dass der Funk-Windsensor nach Norden ausgerichtet ist, um die Aufzeichnung von präzisen Messwerten zu ermöglichen.

AUSSENTEMPERATUR- / LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR

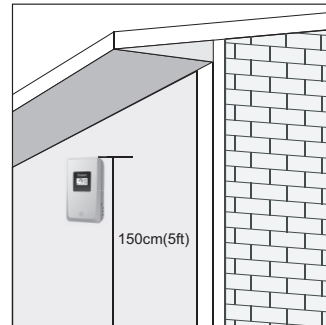

TIPP Die optimale Platzierung für den Sensor ist eine beliebige Stelle an der Außenseite Ihres Hauses in einer Höhe von max. 1,5 m (5 Fuß); diese Stelle sollte vor direkter Sonnenbestrahlung oder Feuchtigkeit geschützt sein, um präzise Messwerte zu ermöglichen.

Oder

Befestigen Sie die Sendeeinheit mit der Wandhalterung oder Tischaufsteller an der gewünschten Stelle.

FUNK-REGENSENSOR


Die Basisstation und der Funk-Regensensor sollten innerhalb der effektiven Reichweite positioniert werden: etwa 100 m (328 Fuß) in freiem Gelände.



Der Funk-Regensensor sollte waagrecht in einer Höhe von etwa 1 m (3 Fuß) über dem Boden in freiem Gelände, entfernt von Bäumen oder anderen Hindernissen, montiert werden, damit der Regen natürlich fallen kann; damit werden präzise Messwerte gewährleistet.

So garantieren Sie eine ebene Fläche:


Geben Sie einige Tropfen Wasser auf das Kreuz am Boden des Trichters, um das Gerät waagrecht auszurichten.

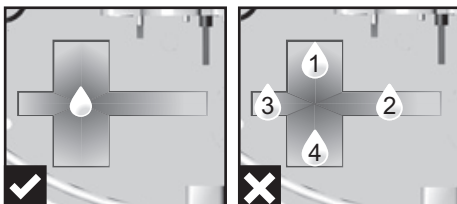

Wenn sich das Wasser in der Mitte des Kreuzes sammelt, ist der Funk-Regensensor ausgerichtet.

Falls Wassertropfen an den Positionen 1-4 zurückbleiben, ist das Messgerät nicht waagrecht.

Verwenden Sie ggf. die Schraube, um das Gerät auszurichten.

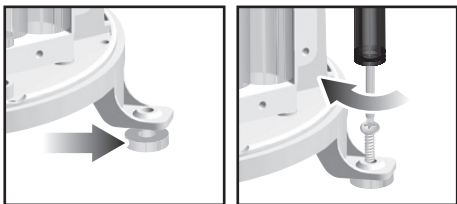

HINWEIS Um optimale Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich das Unterteil in waagerechter Position befindet, um einen maximalen Abfluss des angesammelten Regenwassers zu ermöglichen.

TIPP Drücken Sie auf die Taste **RESET** auf der Basisstation, um alle Prüfdaten zu löschen.


ZEITSIGNALEMPFANG



Dieses Produkt synchronisiert automatisch seine Kalenderuhr, sobald es sich im Empfangsbereich der folgenden Funksignale befindet:

- EU: Signal DCF-77: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Frankfurt, Deutschland.
- UK: Signal MSF-60: innerhalb von 1500 km (932 Meilen) von Anthorn, England.
- USA: Signal WWVB-60: innerhalb von 3200 km (2000 Meilen) von Fort Collins, Colorado.


Schieben Sie den **EU- / UK-Schalter** auf die Ihrem Standort entsprechende Stellung. Drücken Sie jedes Mal auf **RESET**, wenn Sie die gewählte Einstellung ändern.

Das Empfangssymbol blinkt, wenn eine Signalsuche erfolgt. Wenn das Funksignal schwach ist, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ein gültiges Signal empfangen wird.

 gibt den Status des Zeitsignalempfangs an.

SYMBOL	BEDEUTUNG
	Uhrzeit wird synchronisiert. Das empfangene Signal ist stark.
	Uhrzeit wird nicht synchronisiert. Das empfangene Signal ist schwach.

So aktivieren (und veranlassen Sie eine Signalsuche) / deaktivieren Sie den Empfang des Funkzeitsignals (Synchronisierung der Uhr):

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für Uhr / Kalender / Mondphase. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Halten Sie **SEARCH** gedrückt.
 erscheint, wenn dieser aktiviert ist.

HINWEIS Um einen optimalen Empfang zu gewährleisten, sollte die Basisstation auf einer ebenen, nicht-metallischen Oberfläche, in der Nähe eines Fensters und im oberen Stockwerk Ihres Hauses platziert werden. Die Antenne sollte entfernt von elektrischen Geräten platziert und während der Signalsuche nicht bewegt werden.

UHR / KALENDER

So stellen Sie die Uhr manuell ein:

(Sie müssen Uhrzeit und Kalender nur einstellen, wenn Sie den Empfang des Funkzeitsignals deaktiviert haben.)

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Uhr-Bereich zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Halten Sie **MODE** gedrückt, um die Uhreinstellung zu ändern. Die Einstellung beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie auf **▲ / ▼**, um den Einstellungswert zu erhöhen / zu verringern.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MODE**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Stunde für den Zeitzonenausgleich (+ / -23 Stunden), das 12- / 24-Stundenformat, Stunde, Minute, Jahr, Datums-/Monatsformat, Monat, Datum und Sprache für den Wochentag einzustellen.

HINWEIS Wenn Sie +1 in der Einstellung für die Zeitzone eingeben, ergibt dies Ihre Ortszeit plus 1 Stunde. Wenn Sie sich in den USA befinden stellen Sie die Uhr auf:

Pacific Time Mountain Time
Central Time Eastern Time









HINWEIS Der Wochentag ist in Englisch (E), Deutsch (D), Französisch (F), Italienisch (I), Spanisch (s) oder Russisch (R) verfügbar.

So ändern Sie die Anzeige der Uhr:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um in den Uhr-Bereich zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie auf **MODE**, um zwischen folgenden Anzeigearten zu wechseln:
 - Uhrzeit mit Sekunden
 - Uhrzeit mit Wochentag
 - Kalender

MONDPHASE

Der Kalender muss eingestellt sein, damit diese Funktion ausgeführt werden kann (siehe Abschnitt **Uhr / Kalender**).

	Neumond		Vollmond
	Zunehmende Sichel		Abnehmender 3/4-Mond
	Erstes Viertel (zunehmender Halbmond)		Letztes Viertel (abnehmender Halbmond)
	Zunehmender 3/4-Mond		Abnehmende Sichel

AUTOMATISCHE ABFRAGE (AUTO-SCAN-FUNKTION)

So aktivieren Sie die Auto-Scan-Funktion der Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit:






1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich Temperatur oder Luftfeuchtigkeit zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Halten Sie **MODE** gedrückt, um die automatische Abfrage zu aktivieren. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit läuft als Laufschrift vom Innenbereich zum Kanal 1 (Ch1) bis zum Kanal 3 (Ch3) durch die Anzeige.
3. Drücken Sie eine beliebige Taste, mit Ausnahme der **LIGHT**, um die automatische Abfrage zu beenden.

HINWEIS Kanal 1 wird für den Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor verwendet. Weitere Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren können andere Kanäle verwenden.

WETTERVORHERSAGE

Die Wetteranzeige im oberen Teil des Bildschirms zeigt das aktuelle Wetter und die Wettervorhersage für die folgenden 12 – 24 Stunden innerhalb eines Radius von 30 - 50 km (19 - 31 Meilen) an.

Bereich für Wettervorhersage

SYMBOL	BESCHREIBUNG
	Sonnig
	Leicht bewölkt
	Bewölkt
	Regnerisch
	Verschneit


TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT


Die Wetterstation zeigt folgende Messwerte für Innen und Außen an:

1. Temperatur / relative Luftfeuchtigkeit (aktuell / maximal / minimal)
2. Trendlinie
3. Taupunkt/Wärme-Index

Die Wetterstation kann mit bis zu 3 externen Sensoren verbunden werden.

HINWEIS Kanal 1 ist für die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit bestimmt.

 gibt an, vom welchem externen Sensor die Daten angezeigt werden.

 erscheint, wenn die Daten für den Innenbereich angezeigt werden.

Die Zeitmarke zeichnet Datum und Uhrzeit der Speicherung der Messwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf.

So wählen Sie die Maßeinheit für die Temperatur aus:

Drücken Sie auf **UNIT**, um °C / °F auszuwählen.

HINWEIS Die Maßeinheit für alle temperaturbezogenen Anzeigen wird gleichzeitig geändert.

So zeigen Sie die Messwerte der Temperatur (aktuelle / min. / max. Temperatur) an:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für Temperatur zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie auf **▲ / ▼**, um den Kanal auszuwählen.
3. Betätigen Sie die **MODUS**-Taste wiederholt, um zwischen der Anzeige für die Temperatur/Wärme-Index umzuschalten.
4. Drücken Sie auf **MAX / MIN**, um zwischen der aktuellen / MAX. / MIN. Anzeige zu wechseln.

So zeigen Sie die Messwerte der Luftfeuchtigkeit (Luftfeuchtigkeit, Taupunkt) an:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für Luftfeuchtigkeit zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie auf **▲ / ▼**, um den Kanal auszuwählen.
3. Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um zwischen der Anzeige von Luftfeuchtigkeit / Taupunkt zu wechseln.
4. Drücken Sie auf **MAX / MIN**, um zwischen der aktuellen / MAX. / MIN. Anzeige zu wechseln.

Die Zeitmarke wird dementsprechend im Bereich für Uhr angezeigt.

So löschen Sie die gespeicherten Messwerte und Zeitmarken für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt:

Halten Sie im Bereich für Temperatur oder Luftfeuchtigkeit **MAX / MIN** gedrückt, um die Messwerte zu löschen.



HINWEIS Der Wärmeindex zeigt an, wie warm die jeweilige Temperatur gefühlt wird, basierend auf der tatsächlich gemessenen Temperatur und dem aktuellen relativen Luftfeuchtigkeitswert.

HINWEIS Der Taupunkt zeigt an, bei welcher Temperatur sich Kondenswasser bildet.


TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITSTREND


Die Trendanzeigen werden neben den Messwerten für Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt. Der Trend wird wie folgt dargestellt:

STEIGEND	KONSTANT	FALLEND

WINDKÜHLE / WINDRICHTUNG / WINDGESCHWINDIGKEIT

Die Basisstation liefert Daten über Windgeschwindigkeit und Windrichtung.

Um die Windrichtung abzurufen, eruiieren Sie den Punkt auf dem Kompass , auf den das gerichtet ist.

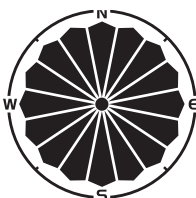

Die Zeitmarke zeichnet Datum und Uhrzeit der Speicherung der Messwerte der Windgeschwindigkeit auf.

So wählen Sie die Maßeinheit für die Windgeschwindigkeit aus:

Drücken Sie auf **UNIT**, um diese wie folgt zu wechseln:

- Meter pro Sekunde (**m / s**)
- Kilometer pro Stunde (**kph**)
- Meilen pro Stunde (**mph**)
- Knoten (**knots**)

2888  knots
mph
kph
m/s

Die Höhe der Windgeschwindigkeit wird durch eine Reihe von Symbolen dargestellt:

SYMBOL	HÖHE	BESCHREIBUNG
	N/V	<2 mph (<4km/h)
	Gering	2-8 mph (3-13 km/h)
	Mäßig	9-25 mph (14-41 km/h)
	Stark	26-54 mph (42-87 km/h)
	Strum	>55 mph (>88 km/h)

So zeigen Sie die Messwerte der maximalen Windgeschwindigkeit und minimalen Windkühle an:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für Windgeschwindigkeit / Windrichtung / Windkühle zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie auf **MAX / MIN**, um zwischen der Anzeige der aktuellen / MAX. Windgeschwindigkeit und der aktuellen / MIN. Windkühle zu wechseln.

Die Zeitmarke wird dementsprechend im Bereich für Uhr angezeigt.


So löschen Sie die Messwerte der minimalen Windkühle / maximalen Windgeschwindigkeit:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für Windgeschwindigkeit / Windrichtung / Windkühle zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt auf **MAX / MIN**, bis der Messwert der minimalen Windkühle oder der maximalen Windgeschwindigkeit angezeigt wird.
3. Halten Sie **MAX / MIN** gedrückt, um die Messwerte zu löschen.

HINWEIS Der Windkühlfaktor basiert auf der kombinierten Auswirkung von Temperatur und Windgeschwindigkeit. Die angezeigte Windkühle wird lediglich von Sensoren des Kanals 1 berechnet.

UVI / BAROMETER / REGENFALL

Die Wetterstation kann mit einem UV-Sensor und einem Funk-Regensensor betrieben werden. Die Station kann die stündlichen Verlaufsdaten der vergangenen 10 Stunden für den UV-Index sowie die Messwerte für Regenfall und Luftdruck der vergangenen 24 Stunden anzeigen und speichern.

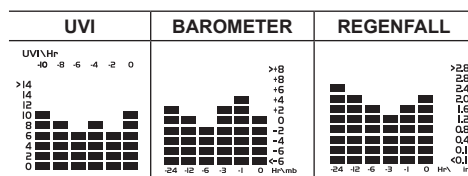

Das Balkendiagramm zeigt die aktuellen und historischen Messdaten für UV-Index, Luftdruck und Regenfall an.

HINWEIS Die auf der waagerechten Achse (Hr) angezeigte Nummer gibt an, wie lange zuvor die jeweilige Messung vorgenommen wurde (z.B. vor 3 Stunden, vor 6 Stunden, usw.). Der Balken stellt die für diese spezifische 1 Stunden-Periode vorgenommene Messung graphisch dar. Wenn es z.B. gerade 22.30 Uhr ist, zeigt der unmittelbar über -1 dargestellte Balken den Messwert an, der von 21.00 bis 22.00 Uhr aufgezeichnet wurde, und -6 zeigt den Messwert an, der früher am Abend aufgezeichnet wurde, zwischen 16.00 und 17.00 Uhr.

So zeigen Sie die Messwerte für UVI / Barometer / Regenfall an:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für UVI / Barometer / Regenfall zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie auf **MODE**, um zwischen den Messwerten für UVI / Barometer / Regenfall zu wechseln. Das entsprechende Symbol erscheint:

BAROMETER	UVI	REGENFALL

So wählen Sie die Maßeinheit für die Messwerte des Barometers oder Regenfalls aus:

Drücken Sie im Bereich für UVI / Barometer / Niederschlag auf **UNIT** um diese wie folgt zu wechseln:

- Barometer: Millimeter Quecksilbersäule (**mmHg**), Zoll Quecksilbersäule (**inHg**), Millibar / Hekto-Pascal (**mb**).
- Regenfall: Für die jeweilige Stunde aufgezeichnete Millimeter (**mm**), Zoll (**in**).

HINWEIS Da das Balkendiagramm nur dazu dient, einen kurzen Vergleich zwischen den Datensätzen der vergangenen 24 Stunden zu liefern, lässt sich die senkrechte Achse nicht von Zoll auf mm umwandeln. Daher hat eine Änderung der Maßeinheit keine Auswirkung auf die Anzeige des Balkendiagramms.

UV - INDEX

Die Werte des UV-Index lauten wie folgt:

UV-INDEX	GEFAHRENSTUFE	SYMBOL
0-2	Niedrig	LOW
3-5	Medium	MED
8-10	Sehr hoch	V.HI
11 und darüber	Extrem hoch	EX.HI

So zeigen Sie die maximalen UV-Messwerte an:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für UVI / Barometer / Regenfall zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um die UV-Anzeige auszuwählen.
3. Drücken Sie auf **MAX / MIN**, um zwischen der Anzeige des aktuellen / MAX. UV-Index zu wechseln.

Die Zeitmarke wird dementsprechend im Bereich für Uhr angezeigt.

So löschen Sie den maximalen UV-Messwert:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für UVI / Barometer / Regenfall zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um die UV-Anzeige auszuwählen.
3. Halten Sie **MAX / MIN** gedrückt, um die Messwerte zu löschen.

BAROMETER

So stellen Sie den Ausgleich der Höhenlage für die Messwerte des Barometers ein:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für UVI / Barometer / Regenfall zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um die barometrische Anzeige auszuwählen.
3. Halten Sie **MODE** gedrückt, um die Einstellung der Höhe aufzurufen.
4. Drücken Sie auf ▲ / ▼, um den Einstellungswert zu erhöhen / zu verringern.
5. Drücken Sie auf **MODE**, um die Einstellung zu bestätigen.

REGENFALL

So zeigen Sie den aufgezeichneten Regenfall der aktuellen Stunde oder der vergangenen 24 Stunden an:

1. Drücken Sie auf **SELECT**, um zum Bereich für UVI / Barometer / Regenfall zu navigieren. ► wird neben dem Bereich angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt auf **MODE**, um die Anzeige des Regenfalls auszuwählen.
3. Betätigen Sie die Tasten **MAX/MIN** wiederholt, um zwischen der Anzeige der Werte für die aktuelle Stunde, der letzten 24 Stunden, oder der Gesamtniederschlagsmenge umzuschalten.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie auf **LIGHT**, um die Hintergrundbeleuchtung 5 Sekunden lang zu aktivieren.

RESET

Drücken Sie auf **RESET**, um das Gerät auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

TECHNISCHE DATEN

BASISSTATION

Abmessungen (L x B x H)	94 x 51 x 182.5 mm
Gewicht	241 g (ohne Batterie)
Batterie	3 Batterien UM-3 (AA) Eingangsstrom: 120 V, 60 Hz 50 mA Ausgang: DC 5 V, 100 mA
AC/DC Adapter	

INNEN-BAROMETER

Einheit für Barometer	mb, inHg und mmHg
Messbereich	700 – 1050 mb/hPa
Genauigkeit	+/- 10 mb/hPa
Einstellung der Höhe	Meeresspiegel benutzerdefinierbarer Höhenausgleich
Wetteranzeige	Sonnig, Leicht bewölkt, Bewölkt, Regnerisch und Verschneit
Speicher	Historische Daten und Balkendiagramm der vergangenen 24 Std.

INNENTEMPERATUR

Temperatureinheit	°C / °F
Anzeigebereich	-5°C bis 50°C (-23°F bis 122°F)
Betriebsbereich	0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)



Genauigkeit	0 °C – 40 °C: +/- 1 °C (+/- 2,0 °F)
	40 °C – 50 °C: +/- 2 °C (+/- 4,0 °F)
	Aktuelle, min. und max. Temp., Taupunkt mit Min. und Max.
Speicher	

RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT INNEN

Betriebsbereich	25 % bis 95 %
Genauigkeit	25 % - 40 %: +/- 7 %
	40 % - 80 %: +/- 5 %
	80 % - 95 %: +/- 7 %
Speicher	Aktuell, Min. und Max.

DCF-FUNKUHR

Synchronisierung	Autom. oder deaktiviert
Uhranzeige	HH:MM:SS
Stundenformat	12 Std. AM/PM oder 24 Std.
Kalender	TT/MM oder MM/TT
Wochentag in 6 Sprachen	(E, D, F, I, S, R)

FUNK-WINDSENSOR

Abmessungen (L x B x H)	178 x 76 x 214 mm
Gewicht	100 g (ohne Batterie)
Sensor für Windgeschwindigkeit	m/s, Km/h, mph, Knoten
Genauigkeit der Geschwindigkeit	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s)
	10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
	16 Stellungen
Genauigkeit der Richtung	
Übertragung des Signals der Windgeschwindigkeit	Etwa alle 56 Sekunden
Speicher	Max. Windgeschwindigkeit
Batterie	2 Batterien UM-3 (AA) 1,5V

SENSOR FÜR AUSSENTEMPERATUR / LUFTFEUCHTIGKEIT

Abmessungen (L x B x H)	95 x 60 x 27 mm
Gewicht	50 g (ohne Batterie)
Luftfeuchtigkeitsbereich	25% - 95%
	Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit
	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Temperatureinheit	°C / °F

Außentemperaturbereich	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)
Genauigkeit der Außentemperatur	-30°C bis 0°C (-22°F bis 32°F): +/- 2,0°C (+/- 4,0°F)
	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F): +/- 1,0°C (+/- 2,0°F)
	40°C bis 60°C (104°F bis 140°F): +/- 2,0°C (+/- 4,0°F)
Funkfrequenz	433 MHz
Übertragung	Bis zu 100 m (ohne Hindernisse)
Nummerl der Kanäle	3
Batterien	2 x UM-4 (AAA) 1,5V

FUNK-REGENSENSOR

Abmessungen (L x B x H)	114 x 114 x 145 mm
Gewicht	241 g (ohne Batterie)
Sensor für Regenfall	mm und in (mm pro Std. / Zoll pro Std.)
Bereich	0 mm – 9999 mm
Genauigkeit	< 15 mm: +/- 1 mm
	15 mm bis 9999 mm: +/- 10 %
Speicher	Vergangene 24Std, stündlich ab letzter Speicherrücksetzung
Batterie	2 x UM-3 (AA) 1,5V

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen abdecken, wie z.B. Zeitungen, Vorhänge, usw.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann.
- Verwenden Sie nur neue Batterien. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

- Wenn dieses Produkt auf bestimmte Holzflächen gestellt wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Oregon Scientific ist nicht haftbar für solche Beschädigungen. Entsprechende Hinweise entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung Ihres Möbelherstellers.
- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll ab.
- Bitte beachten Sie, dass manche Geräte mit einem Batterieunterbrechungsstreifen bestückt sind. Vor dem ersten Gebrauch müssen Sie den Streifen aus dem Batteriefach ziehen.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

HINWEIS Eigenschaften und Zubehör nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler vor Ort.
Bitte besuchen Sie unsere Internetseite
<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>,
um eine elektronische Version dieser Bedienungsanleitung herunter zu laden.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de, um mehr über die Produkte von Oregon Scientific zu erfahren.

Für etwaige Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@oregonscientific.de.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Bedienungsanleitung zu interpretieren und auszulegen, und diese jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.


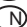
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt der Hersteller, Oregon Scientific Global Distribution Limited, dass der Funkausrüstungs-Typ Farb-LCD Wetterstation Professionelle (Modell: WMR86NSX) In Übereinstimmung mit 2014/53/EU ist. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse:

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz 
und Norwegen 

INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER



Gemäß den Europäischen Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU über die Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie die Abfallentsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät besagt, dass es am Ende seiner Verwendungszeit getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Der Benutzer muss daher das Gerät nach Beendigung seiner Verwendungsdauer zu geeigneten Sammelstellen für die getrennte Abfallentsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten bringen oder es dem Endverkäufer beim Kauf eines neuen Geräts von ähnlicher Art im Verhältnis eins zu eins übergeben.

Die angemessene Abfalltrennung und die darauf folgende Verbringung des aufgelassenen Geräts in den Recyclingkreislauf zur umweltverträglichen Verwertung und Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und sie begünstigen das Recycling von Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produktes veranlässt die Verwendung der geltenden Verwaltungsanktionen.



Estación Meteorológica Profesional con Pantalla LCD en color

Modelo: WMR86NSX

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDOS

Introducción	1
Contenidos del embalaje	1
Unidad base	1
Sensor de viento	1
Sensor de temperatura y humedad	2
Medidor de lluvia	2
Accesorios - Sensores	2
Resumen	2
Vista frontal	2
Vista trasera	2
Pantalla LCD	3
Sensor de viento	4
Medidor de lluvia	4
Sensor de temperatura y humedad exterior	4
Para empezar	4
Instalación del sensor de viento	4
Configuración del sensor remoto de temperatura y humedad	4
Montaje del medidor de lluvia	5
Montaje de la unidad principal	5
Conecte el Adaptador de CA	5
Comprobar conexión	5
Sensor de viento	5
Sensor de temperatura y humedad exterior	6
Medidor de lluvia	6
Montaje / colocación de los sensores	6
Sensor de viento	6
Sensor de temperatura y humedad exterior	6
Medidor de lluvia	6
Recepción del reloj	7
Reloj / Calendario	7
Fase de la luna	7
Función de búsqueda automática	8
Previsión meteorológica	8
Temperatura y humedad	8
Tendencia de temperatura y humedad	8
Sensación de viento / dirección /	
Velocidad del viento	9
UV / Barómetro / Precipitación	9
Índice de UV	10
Barómetro	10
Precipitación	10
Iluminación de la pantalla	10
Reinicio	10
Ficha técnica	10
Precaución	11
Sobre Oregon Scientific	11
EU - Declaración de conformidad	12
Información A Los Usuarios	12

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir la Estación Meteorológica de Oregon Scientific™ (WMR86NSX).

La unidad base es compatible con otros sensores. Para comprar un sensor adicional, sírvase ponerse en contacto con su proveedor local.



Los sensores con este logotipo 3.0 son compatibles con esta unidad.

NOTA Tenga este manual a mano cuando utilice el producto por primera vez. Contiene prácticas instrucciones explicadas paso a paso, así como especificaciones técnicas y advertencias que debe conocer.

CONTENIDOS DEL EMBALAJE

UNIDAD BASE



1 x Unidad base



3 x pilas UM-3
(AA) de 1,5V



1x Adaptador
de alimentación

SENSOR DE VIENTO



1 x sensor de viento
(1 x veleta arriba 1 x
anemómetro abajo)



1 x soporte
del sensor



2 x pilas UM-3
(AA) de 1,5V



4 x Tornillos
(Tipo A)



1 x Cierre
redondo en
forma de U

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



1 x Sensor de temperatura / humedad



2 x pilas UM-4 AAA de 1,5V


MEDIDOR DE LLUVA



1 x Pluviómetro



4 x Tornillos (Tipo B)



2 x pilas UM-3 (AA) de 1,5V



6 x Arandelas

ACCESORIOS - SENSORES

Este producto puede funcionar con hasta 3 sensores en cualquier momento para capturar temperatura exterior, humedad relativa o índices de rayos UVA (el sensor de rayos UVA es opcional, se vende por separado) en distintos lugares.

Se pueden comprar por separado sensores remotos como los que aparecen a continuación: Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información.*

- Panel solar STC800 que se puede conectar al sensor de viento y sensor de temperatura / humedad
- Termo-Higro THGR221 (3-Ch)
- Rayos UVA UVN800

*** No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países.**


RESUMEN

VISTA FRONTAL



1. **MODE**: alternar entre los distintos modos de pantalla / ajustes; configuración del reloj; configuración de la altura; activar búsqueda automática
2. **MAX/MIN**: lectura de los registros de memoria máx / mín; borrar lecturas
3. **SELECT**: alternar entre las distintas áreas
4. **LIGHT**: activar retroiluminación
5. **▲ / ▼**: subir o bajar valores del ajuste deseado; alternar entre canales interior / exterior


VISTA TRASERA

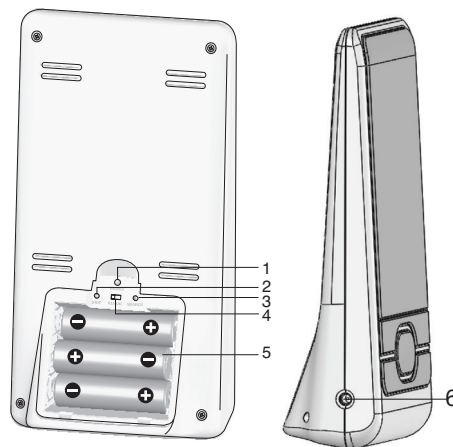




1. **RESET** (REINICIO): la unidad vuelve a los ajustes predeterminados
2. **UNIT**: seleccionar la unidad de medición
3. **SEARCH** (BUSCAR): Busca sensores o la señal radiocontrolada
4. **EU / UK**: seleccionar la señal de radio más cercana
5. Compartimento para las pilas
6. Toma del adaptador de alimentación

PANTALLA LCD

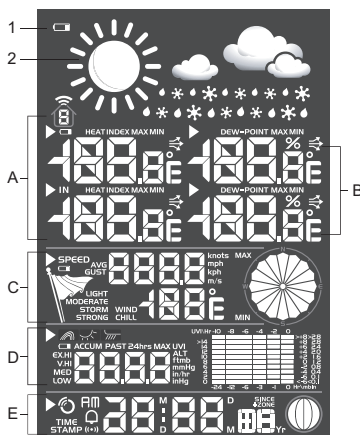


1. : indicador de nivel bajo de la batería de la unidad principal
2. Previsión meteorological
- A. Área de temperatura / temperatura de bochorno
- B. Área de humedad / punto de condensación
- C. Área de velocidad / dirección del viento / sensación térmica por viento
- D. UVI / área del barómetro / precipitación
- E. Reloj / calendario / fase de la luna

A Área de temperatura / temperatura de bochorno

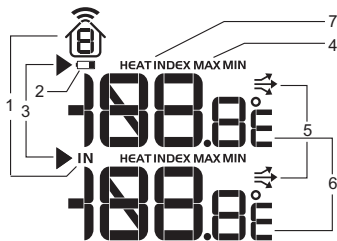


1. Canal de recepción seleccionado (humedad y temperatura interior y exterior)
2. Indicador de nivel bajo de batería en el sensor
3. Icono de área seleccionada
4. Se está mostrando la temperatura MÁX / MÍN actual
5. Tendencia de la temperatura
6. Lectura de temperatura (°C / °F)
7. Temperatura de bochorno

B Área de humedad / punto de condensación

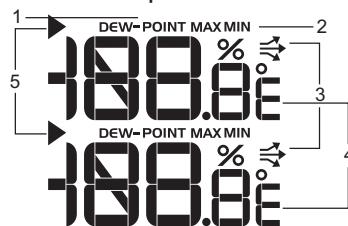


1. Se muestra el nivel de punto de condensación – temperatura
2. Se está mostrando la humedad MÁX / MÍN o el punto de condensación
3. Tendencia de la humedad
4. Lectura de humedad
5. Icono de área seleccionada

C Área de velocidad / dirección del viento / sensación térmica por viento

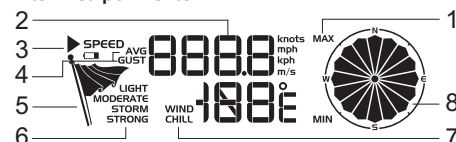

1. Velocidad **máxima** del viento registrada
2. Lectura de la velocidad del viento (m/s, nudos, kph o mph)
3. Icono de pilas bajas en el sensor de viento externo
4. Indicador de la velocidad del viento (**NORMAL [AVG] / RÁFAGA [GUST]**)
5. Icono de la intensidad del viento
6. Descripción de la intensidad del viento
7. Lectura de la temperatura de sensación mínima
8. Icono de la dirección del viento

D UVI / área del barómetro / precipitación

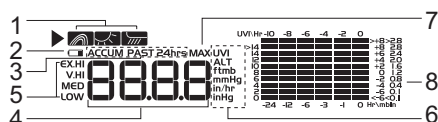


1. Indicador del Barómetro / Índice UVI / Pluviosidad
2. Icono de pilas bajas en el sensor de UVI/pluviosidad externo.
3. **ACCUM/PAST 24hrs** – Muestra la pluviosidad acumulada / últimas 24 horas
4. Lectura de la presión barométrica / índice UVI / pluviosidad
5. Indicador del índice UVI
6. Unidades de la presión barométrica / índice UVI / pluviosidad
7. Presión atmosférica/UVI/precipitaciones **máximas** registradas
8. Gráfica de barras del historial de la presión barométrica / Índice UVI / pluviosidad

E Reloj / Calendario / Fase de la luna



1. : indicador de intensidad de la señal de reloj radiocontrolado
2. Muestra la codificación de tiempo
3. Configuración de husos horarios
4. Fase de la luna
5. Tiempo / fecha / calendario


SENSOR DE VIENTO

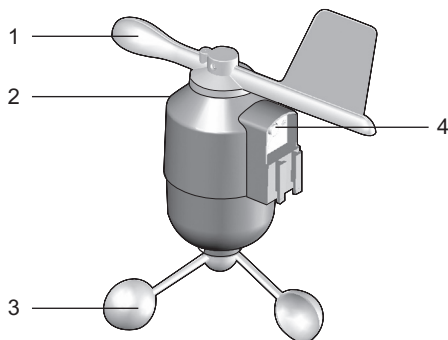


1. Dirección del viento
2. Carcasa de la veleta
3. Anemómetro
4. Toma de alimentación solar

MEDIDOR DE LLUVIA

Base y embudo:

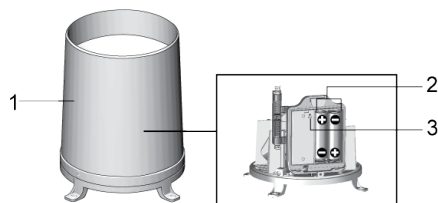


1. Medidor de lluvia
2. Compartimento para las pilas
3. Botón de **REINICIO**

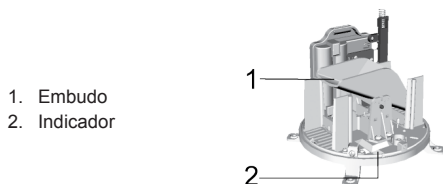

1. Embudo
2. Indicador

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR

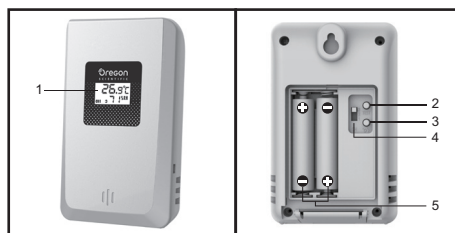

1. Pantalla LCD: Muestra el número de canal y las lecturas de temperatura y humedad
2. **TEST**: Búsquedas acerca de estación meteorológica
3. °C / °F: Selección de unidad de temperatura
4. Cambio de **CANAL**
5. Compartimento para las pilas

PARA EMPEZAR

NOTA Coloque las pilas de los sensores remotos antes que las de la unidad principal, asegurándose de que la polaridad coincida (+ y -).


NOTA Use pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo, y use pilas de litio con temperaturas bajo cero.

INSTALACIÓN DEL SENSOR DE VIENTO

El sensor de viento registra la velocidad del viento y su dirección.

El sensor funciona con pila y puede transmitir inalámbricamente datos a la unidad principal con un alcance de operación aproximada de 100 metros (328 pies).

Para introducir las pilas:

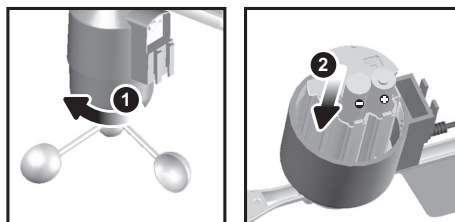

1. Desatornille el anemómetro del sensor de viento con cuidado.
2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -) y vuelva a colocar el anemómetro. Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

CONFIGURACIÓN DEL SENSOR REMOTO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

La unidad principal puede recoger datos de hasta 3 sensores remotos.

Para configurar el sensor remoto:

1. Abra la tapa del compartimento para pilas.
2. Deslice el interruptor de canal para seleccionar un canal (1, 2, 3). Asegúrese de usar un canal distinto para cada sensor.




3. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -).
4. Pulse **TEST** cada vez que cambie las pilas.
5. Cierre el compartimento de la batería.

REINICIO: Vuelva a instalar las pilas y pulse **TEST**.


MONTAJE DEL MEDIDOR DE LLUVIA

El medidor de lluvia recoge lluvia y calcula la precipitación. El sensor puede transmitir datos remotamente a la unidad principal.

Para ajustar la función de medición de lluvia:

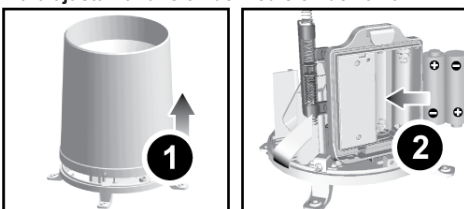

1. Retire los tornillos y deslice la cubierta hacia arriba para retirarla.
2. Introduzca las pilas (2 x UM-3 / AA) en el compartimento, asegurándose de que la polaridad (+ / -) coincida. Pulse **REINICIO** cada vez que cambie las pilas.

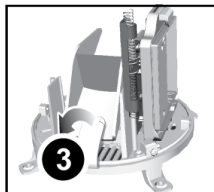

3. Retire la cinta.

MONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL

NOTA Coloque las pilas de los sensores remotos antes que las de la unidad principal, asegurándose de que la polaridad coincida (+ y -).

1. Abra la tapa del compartimento para pilas.



2. Introduzca las pilas haciendo coincidir la polaridad (+ y -).
3. Pulse **RESET** cada vez que cambie las pilas.
4. Cierre el compartimento de las pilas.

NOTA No use pilas recargables. Recomendamos utilizar pilas alcalinas con este producto para que funcione durante más tiempo.

NOTA No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz del sol o una llama.

El icono del estado de la pila puede  aparecer en las siguientes áreas:

ÁREA	SIGNIFICADO
Área de previsión meteorológica	La pila de la unidad principal está casi gastada.
Área de Temperatura o Humedad	El canal que se muestra indica el sensor exterior cuya batería está casi gastada.
Área de velocidad / dirección del viento / sensación de frío	La pila del anemómetro está casi gastada.
UV / Área del barómetro / Precipitación	La pila del sensor de rayos UV / Lluvia está casi gastada.

CONECTE EL ADAPTADOR DE CA

Conecte el adaptador de alimentación incluido al conector de alimentación, y después conéctelo a una toma de corriente CA estándar.


NOTA


- Las pilas son sólo para uso de respaldo. Siempre conecte la unidad a la fuente de alimentación estándar a través del adaptador de CA / CC.
- Asegúrese de que el adaptador no esté obstruido y pueda acceder fácilmente a la unidad.
- La estación base y el adaptador no deben quedar expuestos a la lluvia o la humedad. No coloque objetos con líquidos, tales como jarrones, encima de la estación base o el adaptador.
- Para desconectar la fuente de alimentación por completo, desenchufe el adaptador de la toma de corriente.

COMPROBAR CONEXIÓN

Antes de empezar a instalar los sensores exteriores, compruebe que la comunicación con la unidad principal funciona correctamente.

SENSOR DE VIENTO

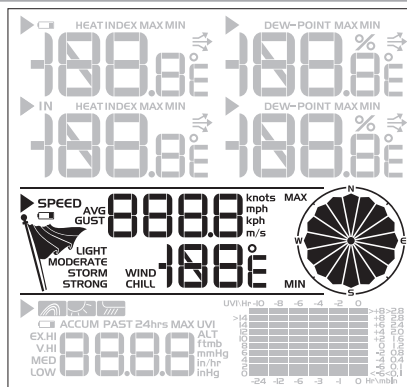


Pulse **SELECT** hasta que el icono de área seleccionada  aparezca en el centro de la pantalla.

- Velocidad del viento: Haga girar con suavidad la veleta y confirme una lectura numérica en la base de la estación, como por ej. 1789.


- Indicador de la dirección del viento. Mueva la dirección del indicador de viento y compruebe que el icono se mueva en la misma dirección.

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR

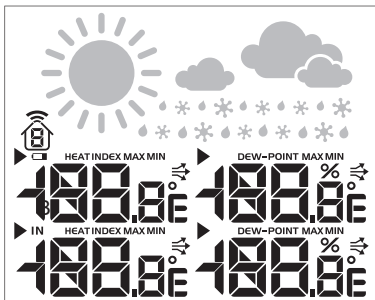

- Pulse **SELECT** hasta que el icono de área seleccionada ► aparezca en la parte superior de la pantalla.
- Pulse ▲ / ▼ para seleccionar el canal 1 y comprobar una lectura numérica.

MEDIDOR DE LLUVIA

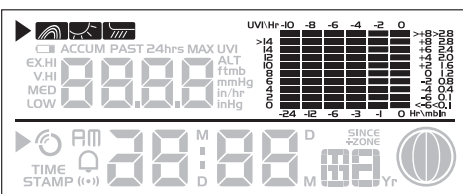


- Pulse **SELECT** hasta que el icono de área seleccionada ► aparezca en la parte inferior de la pantalla.
- Pulse **MODE** hasta que aparezca el icono de lluvia.
- Incline el embudo varias veces sobre el medidor de lluvia y compruebe la lectura numérica de la unidad principal.

CONSEJO Si no se muestran lecturas de un sensor, pulse y mantenga pulsado **SEARCH** (búsqueda) en la unidad principal para poner en marcha una búsqueda de sensores inalámbricos.

MONTAJE / COLOCACIÓN DE LOS SENSORES

SENSOR DE VIENTO

NOTA El sensor también debería estar colocado en una área abierta, alejado de árboles u otros obstáculos.

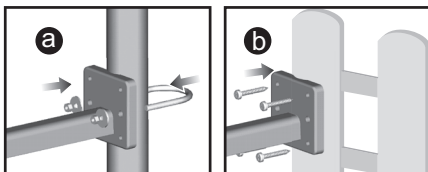


Coloque el sensor en el lugar deseado:

- Alinee la parte posterior del conector del sensor en el poste. Fíjelo introduciendo los extremos del cierre en forma de U en los orificios del conector del sensor, y a continuación asegúrelo con arandelas y tuercas.

O bien


- Introduzca cuatro tornillos tipo A en los orificios del conector del sensor. Fíjelo firmemente en su sitio, como por ejemplo en una valla.

Deslice la veleta sobre el extremo más pequeño del conector del sensor.

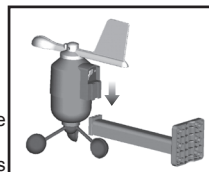

IMPORTANTE Asegúrese de que el sensor de viento apunte al norte para que las lecturas sean correctas.

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR

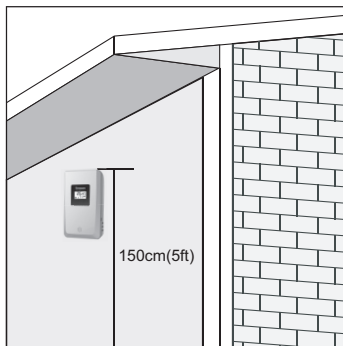

CONSEJO Los lugares idóneos para colocar un sensor son exteriores del hogar, a una altura no superior a 1,5 m (5 pies) y en un lugar en que no esté expuesto a la luz directa del sol ni a humedad excesiva para que nada influya en la lectura.

O

Coloque el sensor en el lugar deseado usando el soporte de montaje en pared o el soporte para mesa.


MEDIDOR DE LLUVIA

La unidad principal y el medidor de lluvia deberían estar en un alcance efectivo: hasta 100 metros (328 pies) en un espacio abierto.

El medidor de lluvia debería estar montado horizontalmente 1 metro (3 pies) por encima del suelo en un espacio abierto, alejado de árboles u otras obstrucciones para permitir que la lluvia caiga naturalmente y la lectura sea correcta.

**Para asegurarse de que la superficie sea plana:**


Ponga algunas gotas de agua en la base del embudo para comprobar que esté plana.

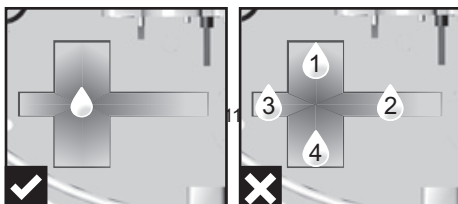

Si está horizontal, el agua se reunirá en el medio.

Si el agua se queda en las posiciones 1-4, significa que el medidor no está horizontal.

Si es necesario, ajuste el nivel con el destornillador.

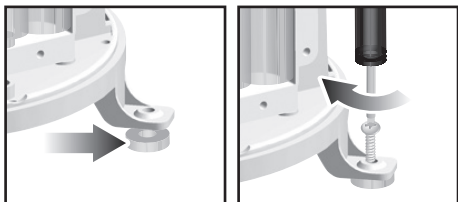

NOTA Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que la base está horizontal para permitir el desagüe de la lluvia recogida.

CONSEJO Pulse el botón **RESET** de la unidad principal para borrar todos los datos de las pruebas.

RECEPCIÓN DEL RELOJ



Este producto está diseñado para sincronizar su calendario y reloj automáticamente en cuanto esté en el área de cobertura de una señal de radio adecuada:

- UE: señal DCF-77 a 1500 Km (932 millas) de Frankfurt, Alemania).
- Reino Unido: señal MSF-60: a 1500 Km (932 millas) de Anthorn, Inglaterra.
- Señal WWVB-60: a 3200 Km (2000 millas) de Fort Collins, Colorado.

Deslice el conmutador entre **EU / UK** para que encaje con su localización. Pulse **RESET** para modificar la configuración seleccionada.

El icono de recepción parpadeará mientras busque una señal. Si la señal de radio es débil, puede tardarse hasta 24 horas en conseguir una señal válida.


 indica el estado de recepción de la señal del reloj.

ICONO	SIGNIFICADO
	La hora está sincronizada. La señal que se recibe es fuerte
	La hora no está sincronizada. La señal que se recibe es débil

Para activar / desactivar la recepción de la señal radiocontrolada (y forzar una búsqueda de la señal) que haya seleccionado:

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de Reloj / Calendario / Fase de la luna. Se mostrará ► al lado del Área.

2. Pulse **SEARCH** y manténgalo pulsado.

 aparece si está activada.

NOTA Para obtener la mejor recepción, debería colocar la base en una superficie plana y no metálica cerca de una ventana en el piso superior de su casa. La antena debería colocarse alejada de dispositivos eléctricos y no moverse mientras busca una señal.

RELOJ / CALENDARIO**Para configurar el reloj manualmente:**

(Sólo tiene que configurar el reloj y el calendario si ha desactivado la recepción de la señal radiocontrolada.)

1. Pulse **SELECT** y acceda al área de Reloj. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** para modificar la configuración del reloj. El ajuste parpadeará.
3. Pulse el botón ▲ / ▼ para incrementar / reducir el valor de ajuste.
4. Pulse **MODE** para confirmar.
5. Repita los pasos del 3 al 4 para seleccionar el huso horario (+ / - 23 horas), formato de 12 o 24 horas, hora, minuto, año, formato fecha / mes, mes, fecha e idioma del día de la semana.

NOTA Si introduce +1 en el ajuste de uso horario, le indicará su hora regional más una hora.

Si está en los EEUU (sólo WMR86NA) configure el reloj tal y como se indica a continuación:

hora del Pacífico hora de Montaña

hora Central hora del Este









NOTA El día de la semana está disponible en inglés (E), alemán (D), francés (F), italiano (I), español (S) o ruso (R).

Cómo cambiar la pantalla del reloj:

1. Pulse **SELECT** y acceda al área de Reloj. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** para pasar de una de estas funciones a otra:
 - Reloj con segundos
 - Reloj con día de la semana
 - Calendario

FASE DE LA LUNA

El Calendario debe estar configurado para que esta función esté activa (consulte la sección **Reloj / Calendario**).

	Luna nueva		Luna llena
	Creciente		Inicio de menguante
	Cuarto creciente		Cuarto menguante
	Casi llena		Menguante

FUNCIÓN DE BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Para activar la función de escaneo automático de temperatura y humedad:

1. Pulse **SELECT** y acceda al área de temperatura o humedad. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** y manténgalo pulsado para activar la búsqueda automática. La pantalla de temperatura y humedad alternará del canal interior hasta el canal 3.
3. Pulse cualquier tecla, except la ecla de **LIGHT** para detener la búsqueda automática.

NOTA El canal 1 sirve para el sensor de temperatura y humedad exteriores. Los sensores de temperatura y humedad adicionales pueden usar los demás canales.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

La pantalla de meteorología de la parte superior de la pantalla muestra el clima actual y la previsión para las próximas 12-24 horas en un radio de 30-50 km (19-31 millas).

Área de previsión meteorológica

ICONO	DESCRIPCIÓN
	Soleado
	Parcialmente nublado
	Nublado
	Lluvia
	Nieve

TEMPERATURA Y HUMEDAD

La estación meteorológica muestra lecturas interiores y exteriores de:

1. Temperatura / humedad relativa (actual / máxima / mínima)
2. Tendencia
3. Punto de condensación / Temperatura de bochorno

La estación meteorológica es compatible hasta con 3 sensores.

NOTA El canal 1 sirve para la temperatura y humedad exteriores.

muestra a qué sensor pertenecen los datos que está viendo.

aparece cuando se muestran datos interiores.

La codificación de tiempo graba la fecha y hora en que se almacenan las lecturas de temperatura y humedad en la memoria.

Para seleccionar la unidad de temperatura:

Pulse **UNIT** para seleccionar °C / °F.

NOTA La unidad de todas las pantallas con temperatura se modificará al mismo tiempo.

Cómo ver lecturas de temperatura (Actual / temperatura mín/máx):

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de Temperatura. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **▲ / ▼** para seleccionar el canal.
3. Pulse **MODE** reiteradamente para mostrar la temperatura o la temperatura de bochorno.
4. Pulse **MAX / MIN** para alternar entre pantalla de temperatura actual / MÁX / MÍN.

Cómo ver lecturas de humedad (humedad, punto de condensación):

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de Humedad. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **▲ / ▼** para seleccionar el canal.
3. Pulse **MODE** repetidamente para alternar entre las pantallas de humedad / punto de condensación.
4. Pulse **MAX / MIN** para alternar entre pantalla de humedad actual / MÁX / MÍN.

La codificación de tiempo depende del Área de Reloj.

Para borrar las memorias y la codificación de tiempo para las lecturas de temperatura, humedad y punto de condensación:

En el Área de temperatura o humedad, pulse **MAX / MIN** para borrar las lecturas:

NOTA La temperatura de bochorno proporciona un indicador de la sensación de calor en función de la temperatura del aire y la humedad relativa.

NOTA El punto de condensación indica a qué temperatura se producirá condensación de aire.

TENDENCIA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD


Las líneas de tendencia se muestran al lado de las lecturas de temperatura y humedad. La tendencia se muestra de la manera siguiente:

SUBIENDO	ESTABLE	BAJANDO

SENSACIÓN DE VIENTO / DIRECCIÓN / VELOCIDAD DEL VIENTO

La unidad principal proporciona información sobre la velocidad y la dirección del viento.

Para leer la dirección del viento, mire a donde enfoca el símbolo

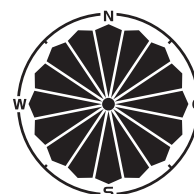



La codificación de tiempo graba la fecha y hora en que se almacenan las lecturas de velocidad del viento.

Para seleccionar la unidad de velocidad del viento:

Pulse **UNIT** para alternar entre:

- Metros por segundo (**m / s**)
- Kilómetros por hora (**kph**)
- Millas por hora (**mph**)
- Nudos (**knots**)

888.8 ^{knots}
^{mph}
^{kph}
^{m/s}

El nivel del viento se representa con una serie de iconos:

ICONO	NIVEL	DESCRIPCIÓN
	N/A	<2 mph (<4km/h)
	Suave	2-8 mph (3-13 km/h)
	Moderado	9-25 mph (14-41 km/h)
	Fuerte	26-54 mph (42-87 km/h)
	Tormenta	>55 mph (>88 km/h)

Cómo ver la velocidad máxima del viento y la sensación de frío mínima:

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de Velocidad / Dirección del viento / Sensación de frío. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MAX / MIN** para alternar entre pantalla de velocidad actual / MÁX del viento y sensación de frío actual / MIN.

La codificación de tiempo depende del Área de Reloj.


Cómo borrar lecturas de sensación de frío mínima / velocidad máxima del viento:

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de Velocidad / Dirección del viento / Sensación de frío. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MAX / MIN** repetidamente hasta que aparezca la lectura de sensación de frío mínima o velocidad máxima del viento.
3. Pulse **MAX / MIN** y manténgalo pulsado para borrar las lecturas.

NOTA El factor de sensación de frío se basa en los efectos combinados de temperatura y velocidad del viento. La sensación de frío que se muestra se calcula solamente a partir de los sensores del Canal 1.

UV / BARÓMETRO / PRECIPITACIÓN

La estación meteorológica funciona con un sensor UV y un pluviómetro. La estación puede almacenar y mostrar el historial de datos hora a hora de las últimas 10 horas de índice UV, y 24 horas de lecturas de precipitación y presión barométrica.

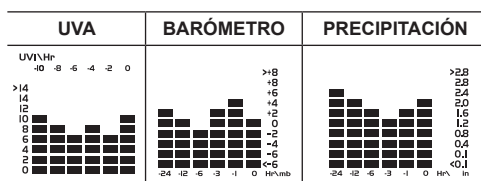

Los gráficos muestran los datos actuales e históricos del índice de rayos UV, la presión barométrica y la precipitación.

NOTA El número que muestra el eje horizontal (Hr) indica cuánto tiempo hace que se tomó cada medición (por ejemplo, hace 3 horas, hace 6 horas, etc.). La barra representa la medición obtenida en ese periodo específico de 1 hora. Por ejemplo, si ahora son las 22:30, la barra que aparece sobre estas líneas a -1 muestra la lectura obtenida entre 21 y 22, y -6 muestra la lectura obtenida esta tarde, entre 16 y 17 PM.

Para ver las lecturas de rayos UV / Barómetro / Precipitación:

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de UV / Barómetro / Precipitación. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** para pasar de la lectura de rayos UVA / Barómetro / Precipitación. Aparecerá el icono correspondiente.

BARÓMETRO	UVA	PRECIPITACIÓN

Para seleccionar la unidad de medida de las lecturas de barómetro y precipitación:

En el Área de Rayos UV / Barómetro / Precipitación, pulse **UNIT** para alternar entre:

- El barómetro: milímetros de mercurio (**mmHg**), pulgadas de mercurio (**inHg**), milibares por hectopascal (**mb**).
- La precipitación: Milímetros (**mm**), pulgadas (**in**) registrados esa hora.

NOTA Puesto que el objetivo del gráfico es solamente mostrar una comparación rápida entre los registros de las últimas 24 horas, el eje vertical no puede convertir las pulgadas en mm, de modo que cambiar la unidad de medición no tendrá ningún efecto sobre el gráfico de la pantalla.

ÍNDICE DE UV

Los niveles del índice UV son los siguientes:

ÍNDICE DE UV	NIVEL DE PELIGRO	ICONO
0-2	Bajo	LOW
3-5	Moderado	MED
8-10	Muy alto	V.HI
11 y superior	Extremadamente alto	EX.HI

Para ver las lecturas de nivel máximo de rayos UVA:

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de UVA / Barómetro / Precipitación. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** para acceder al modo pantalla UVA.
3. Pulse **MAX / MIN** para alternar entre pantalla de índice UVA actual / máximo.

La codificación de tiempo depende del Área de Reloj.

Para borrar las lecturas de nivel máximo de rayos UVA:

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de UVA / Barómetro / Precipitación. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** para acceder al modo pantalla UVA.
3. Pulse **MAX / MIN** y manténgalo pulsado para borrar las lecturas.

BARÓMETRO**Para configurar la compensación del nivel de altura para las lecturas del barómetro:**

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de UVA / Barómetro / Precipitación. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** repetidamente para acceder a la pantalla de Barómetro.
3. Pulse **MODE** y manténgalo pulsado para acceder al ajuste de altura.
4. Pulse el botón ▲ / ▼ para incrementar / reducir el valor de ajuste.
5. Pulse **MODE** para confirmar el ajuste.

PRECIPITACIÓN**Para consultar el historial de precipitación de la hora actual o las últimas 24 horas:**

1. Pulse **SELECT** para acceder al área de UVA / Barómetro / Precipitación. Se mostrará ► al lado del Área.
2. Pulse **MODE** repetidamente para acceder a la pantalla de precipitación.
3. Pulse **MAX / MIN** repetidamente para alternar entre precipitación actual / precipitación de las últimas 24 horas o la pluviosidad acumulada.

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA

Pulse **LIGHT** para iluminar la pantalla durante 5 segundos.

REINICIO

Pulse **RESET** para volver a la configuración predeterminada.

FICHA TÉCNICA**UNIDAD PRINCIPAL**

Dimensiones (L X A X A)	94 x 51 x 182,5 mm (3,7 x 2,0 x 7,2 pulgadas)
Peso	241 g (8,5 onzas) sin pila
Batería	3 pilas UM-3 (AA) de 1,5V
Adaptador CA/CC	Entrada: 120 V, 60 Hz 50 mA Salida: CC 5 V, 100 mA

BARÓMETRO INTERIOR

Unidad del barómetro	mb, inHg y mmHg
Alcance de medición	700 – 1050mb/hPa
Precisión	+/- 10 mb/hPa
Ajuste de altura	Nivel de mar Ajuste del usuario para compensación
Pantalla del tiempo	Soleado, parcialmente nublado, nublado, lluvia y nieve
Memoria	Datos históricos y gráfico de las últimas 24 horas

TEMPERATURA INTERIOR

Unidad de temperatura	°C / °F
Alcance mostrado	-5°C a 50°C
Alcance funcional	0°C a 50°C
Precisión	0°C - 40°C: +/-1°C 40°C - 50°C: +/-2°C
Memoria	Temp. actual, mín y máx Punto de condensación con mín y máx

HUMEDAD RELATIVA INTERIOR

Alcance funcional	25% a 95%
Precisión	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Memoria	Actual, mín y máx

RELOJ CONTROLADO POR RADIO / ATÓMICO

Sincronización	Automática o desactivada
Pantalla de reloj	HH:MM:SS
Formato de la hora	12hr AM/PM ó 24 horas
Calendario	DD/MM ó MM/DD
Día de la semana en 6 idiomas	(E, D, F, I, S, R)

UNIDAD DE SENSOR DE VIENTO REMOTO

Dimensiones (L X A X A)	178 x 76 x 214 mm (7 x 3 x 8,4 pulgadas)
Peso	100 g (0,22 libras) sin pila
Unidad de velocidad del viento	m/s, kph, mph, nudos
Precisión de velocidad	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Precisión de dirección	16 posiciones
Transmisión de la señal de velocidad del viento	Aprox. cada 56 segundos
Memoria	Velocidad máx. del viento
Batería	2 pilas UM-3 (AA) de 1,5V



UNIDAD DE TEMPERATURA / HUMEDAD EXTERIOR

Dimensiones (L X A X A)	95 x 60 x 27 mm (3,74 x 2,4 x 1,06 pulgadas)
Peso	50 g (1,76 oz) sin pila
Escala de humedad	25% - 95%
Precisão da humidade	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Unidad de temperatura °C / °F	
Alcance de temperatura exterior	-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Precisão da temperatura	-30°C a 0°C (-22°F a 32°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F) 0°C a 40°C (32°F a 104°F): +/- 1.0°C (+/- 2.0°F) 40°C a 60°C (104°F a 140°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F)
Frecuencia RF	433MHz
Transmisión	Hasta 100 metros (328 pies) sin obstrucciones
Núm. de canal	3
Pilas	2 pilas UM-4 (AAA) 1,5V

MEDIDOR DE LLUVIA REMOTO

Dimensiones (P x A x A)	114 x 114 x 145 mm (4,5 x 4,5 x 5,7 pulgadas)
Peso	241 g (0,54 libras) sin pila
Unidad de precipitación	Mm y in
Alcance	0 mm – 9999 mm
Precisión	< 15 mm: +/- 1 mm 15 mm a 9999 mm: +/- 10%
Memoria	Últimas 24 horas, de hora en hora desde el último reinicio de memoria
Batería	2 pilas UM-3 (AA) 1,5V

PRECAUCIÓN

- No exponga el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con objetos como periódicos, cortinas, etc.
- No sumerja el dispositivo en agua. Si se vertiera líquido en la unidad, límpiela con un paño suave y sin electricidad estática.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo se invalidaría la garantía.
- Use siempre pilas nuevas. No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- Las imágenes de esta guía para el usuario pueden ser distintas al producto en sí.

- Cuando deseché este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para que pueda ser reciclado.
- La colocación de este producto encima de ciertos tipos de madera puede provocar daños a sus acabados. Oregon Scientific no se responsabilizará de dichos daños. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante para obtener más información.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.
- No tire las pilas gastadas con la basura normal. Es necesario desecharlas aparte para que puedan ser recicladas.
- Tenga en cuenta que algunas unidades disponen de una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta de compartimento para pilas antes de usarlo por primera vez.

NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueden cambiarse sin aviso.

NOTA No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países. Sírvase ponerse en contacto con su distribuidor local si desea más información. Por favor, visite

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php> para descargar una versión electrónica del manual de usuario.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para obtener más información sobre los productos de Oregon Scientific.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestros servicios al cliente en info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited se reserva el derecho de interpretar e inferir cualquier contenido, términos y provisiones de este manual de usuario y corregirlo, a su discreción en cualquier momento y sin aviso previo. Si hubiese alguna divergencia entre la versión en inglés y las versiones de otros idiomas, prevalecerá la versión en inglés.

EU - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente el fabricante, Oregon Scientific Global Distribution Limited, declara que el tipo de radio equipo Estación meteorológica Estación Meteorológica Profesional con Pantalla LCD en color (Modelo: WMR86NSX) está en el cumplimiento de la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>



PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RED

Todos los países de la UE, Suiza 

y Norue 

INFORMACIÓN DE USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2011/65/EU y 2012/19/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, además del desecho de los residuos.



El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centros de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrotécnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno a cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.



Estação Meteorológica Profissional com LCD colorido Modelo: WMR86NSX

MANUAL DO USUÁRIO

CONTEÚDO

Introdução.....	1
Conteúdo da embalagem.....	1
Estação base	1
Sensor de vento.....	1
Sensor de temperatura e umidade	2
Medidor de chuva	2
Acessórios - Sensores.....	2
Visão geral	2
Vista frontal	2
Vista traseira.....	2
Tela LCD	3
Sensor de vento.....	4
Medidor de chuva	4
Sensor de temperatura / umidade do ambiente externo	4
Introdução.....	4
Ajuste do sensor remoto de vento	4
Ajuste do sensor remoto de umidade / temperatura.....	4
Ajuste do medidor de chuva	5
Montagem da estação base	5
Ligue o Adaptador CA.....	5
Verificando a conexão	5
Sensor de vento.....	5
Sensor de temperatura e umidade	6
Medidor de chuva	6
Montagem / instalação dos sensores.....	6
Sensor de vento.....	6
Sensor de temperatura e umidade	6
Medidor de chuva	6
Recepção do relógio	7
Relógio / Calendário.....	7
Fases da lua.....	8
Função de auto busca	8
Previsão do tempo	8
Temperatura e umidade	8
Tendência de temperatura e umidade	9
Sensação Térmica / Direção / Velocidade	9
IUV / Barômetro / Precipitação.....	9
Índice UV	10
Barômetro	10
Pancada de chuva	10
Luz de fundo	10
Reset.....	10
Especificações	10
Precauções	11
Sobre a Oregon Scientific	12
Declaração de conformidade da UE	12
Informações Aos Utentes	12

INTRODUÇÃO

Agradecemos por escolher a Estação Meteorológica da Oregon Scientific™ (WMR86NSX).

A estação base é compatível com outros sensores. Para adquirir sensores adicionais, entre em contato com o revendedor local.



Sensores com o logo 3.O são compatíveis com esta unidade.

NOTA Mantenha este manual acessível enquanto usa seu novo produto. Ele contém instruções práticas e detalhadas, bem como especificações técnicas e avisos dos quais você deveria estar ciente.

NOTA

Para descarregar uma versão eletrônica do manual de utilizador, por favor visite
<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

ESTAÇÃO BASE



1 estação base



3 pilhas AA
UM-3 de 1,5 V



1x Power
Adapter

SENSOR DE VENTO



1 sensor de vento
(1 leme de vento
e 1 anemômetro,
conforme abaixo)



1 conector
de sensor



2 pilhas UM-3
AA de 1,5 V



4 Parafusos
(Tipo A)



1 parafuso
redondo em U

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE



1 sensor de temperatura / umidade



2 pilhas AAA UM-4 de 1,5 V

MEDIDOR DE CHUVA



1 Coletor de Chuva



4 Parafusos (Tipo B)



2 pilhas UM-3 AA de 1,5 V



6 Arruelas

ACESSÓRIOS - SENSORES

Este produto pode funcionar com até 3 sensores simultaneamente para capturar leituras de temperatura externa, umidade relativa do ar ou raios UV em diversos locais.

Sensores remotos sem fio opcionais, como os sensores da lista abaixo, podem ser adquiridos separadamente. Para obter mais informações, entre em contato com o seu distribuidor local.*

- Painel solar STC800 conectável ao sensor de vento e ao sensor de temperatura / umidade
- Termo-higrômetro THGR221 (3 canais)
- UV UVN800

*** Recursos e acessórios não estão disponíveis para todos os países.**


VISÃO GERAL

VISTA FRONTAL



1. **MODE**: alterna entre os diferentes modos de exibição / ajustes; ajusta o relógio; ajusta a altitude; ativa a pesquisa automática
2. **MAX/MIN**: verifica as leituras máx / mín na memória; limpa as leituras
3. **SELECT**: alterna entre as diferentes áreas
4. **LIGHT**: ativa a luz de fundo
5. **▲ / ▼**: aumenta / diminui os valores do ajuste selecionado; alterna entre os canais interno / externo

VISTA TRASEIRA

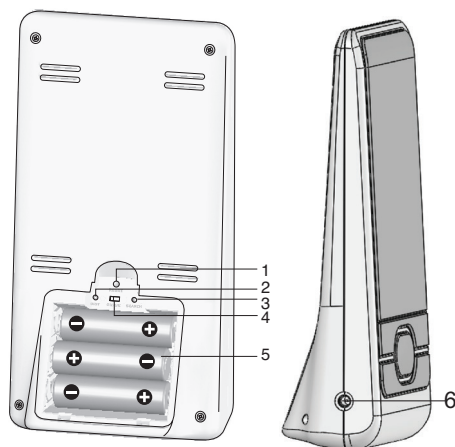


1. **RESET**: retorna aos valores padrão
2. **UNIT**: seleciona a unidade de medida
3. **SEARCH**: busca os sensores ou o sinal do relógio rádio-controlado



4. **EU / UK:** seleciona o sinal de rádio mais próximo
5. Compartimento de pilha
6. Tomada do adaptador de corrente CA


TELA LCD

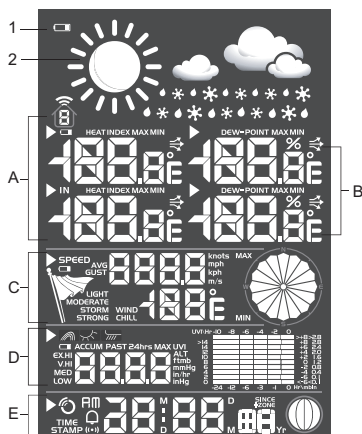

1. : indicador de pilhas fracas da unidade principal
2. Previsão do tempo


- A. Área da temperatura / índice de calor
- B. Área da umidade / ponto de orvalho
- C. Área da velocidade do vento / direção do vento / sensação térmica
- D. Área do IUV / barômetro / precipitação
- E. Área do relógio / calendário / fase da lua

A Área da temperatura / índice de calor

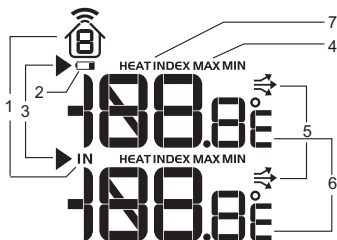


1. Exibe o canal Interno / Externo de temperatura e umidade
2. A pilha do sensor externo está fraca
3. Ícone da área selecionada
4. Exibe a temperatura MÁX / MÍN
5. Tendência da temperatura
6. Leitura da temperatura (°C / °F)
7. índice de calor

B Área da umidade / ponto de orvalho

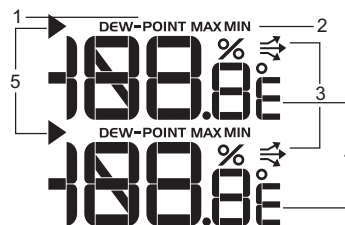


1. Exibe o nível do ponto de condensação – Temperatura
2. Exibe a umidade MÁX / MÍN / nível do ponto de condensação
3. Tendência da umidade
4. Leitura da umidade
5. Ícone da área selecionada

C Área da Velocidade do Vento / Direção do Vento / Sensação Térmica

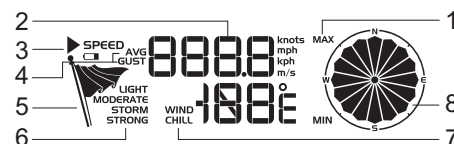

1. Apresentação da memória da velocidade **MAX** vento
2. Leitura da velocidade do vento (m/s, nós, kph ou mph)
3. Indicação de bateria fraca no sensor de vento exterior
4. Indicador de velocidade do vento (**AVG/GUST**)
5. Indicador de nível da velocidade do vento
6. Descrição do nível da velocidade do vento
7. Apresentação do golpe de vento mínimo
8. Indicador de direção do vento

D Área do IUV / Barômetro / Precipitação




1. Indicador de leitura de barômetro/UVI/pluviosidade
2. Indicação de bateria fraca do sensor de UVI exterior/ chuva
3. **ACCUM/PAST 24HRS** – apresenta a pluviosidade acumulada/últimas 24 horas
4. Leituras de barômetro/UVI/pluviosidade
5. Indicador de nível UVI
6. Apresentação da pressão barométrica/UVI/unidades de pluviosidade
7. Apresentação **MAX** barômetro/UVI/chuva
8. Apresentação de gráfico de barras histórico da pressão barométrica/UVI/pluviosidade

E Área do Relógio / Calendário / Fase da Lua



1. : indicador de recepção do sinal do relógio
2. Marca horária é indicada
3. Fuso horário
4. Fase da lua
5. Hora / data / calendário


SENSOR DE VENTO

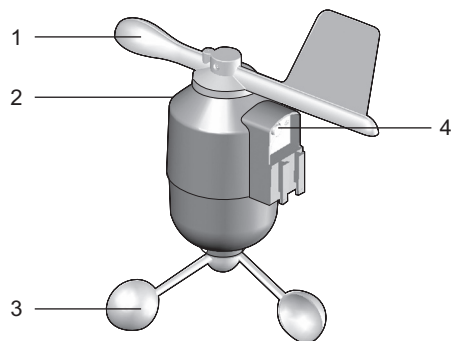


1. Direção do vento
2. Caixa do leme
3. Anemômetro
4. Conexão para energia solar

MEDIDOR DE CHUVA

Base e funil:

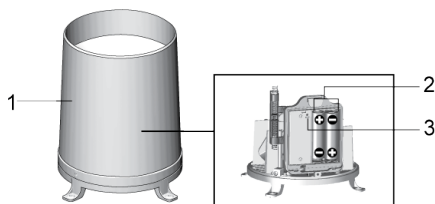


1. Medidor de chuva
2. Compartimento de pilhas
3. Botão **RESET**

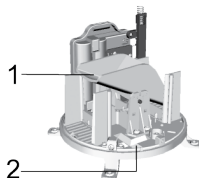

1. Funil
2. Indicador

SENSOR DE TEMPERATURA / UMIDADE DO AMBIENTE EXTERNO

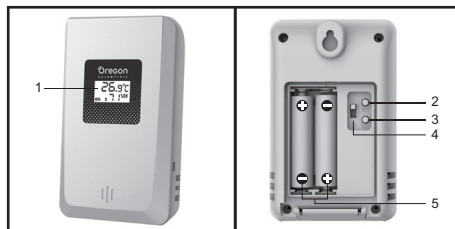

1. **LCD**: Mostra o número do canal, a temperatura e umidade,
2. **TEST**: Procura por estação meteorológica
3. °C / °F: seleciona a unidade de temperatura
4. Interruptor **CHANNEL**
5. Compartimento de pilhas

INTRODUÇÃO

NOTA Instale primeiramente as pilhas nos sensores remotos e, a seguir, na estação base observando as polaridades (+ e -).


NOTA Use pilhas alcalinas para um maior tempo de uso e baterias de lítio consumíveis em temperaturas abaixo do nível de congelamento.

AJUSTE DO SENSOR REMOTO DE VENTO

O sensor de vento faz leituras da velocidade e direção do vento.

O sensor é operado pela bateria. É capaz de transmitir dados para a estação base remotamente (sem fio) dentro de um raio de operação aproximado de 100 metros (328 pés).

Para inserir as pilhas:

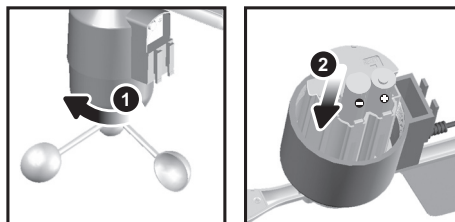

1. Desparafuse o anemômetro do sensor de vento com cuidado.
2. Insira as pilhas, fazendo a correspondência das polaridades (+ / -) e colocando o anemômetro de volta. Pressione **RESET** após a troca das pilhas.

AJUSTE DO SENSOR REMOTO DE UMIDADE / TEMPERATURA

O sensor remoto pode coletar dados de até 3 canais.

Para ajustar o sensor remoto:

1. Deslize a porta do compartimento de pilha para abri-la.
2. Deslize o interruptor de canal para selecionar um canal (1, 2, 3). Certifique-se de usar um canal diferente para cada sensor.




3. Insira as pilhas, fazendo a correspondência das polaridades (+ / -).
4. Pressione **TEST** após a troca das pilhas.
5. Feche a tampa do compartimento de pilha.

RESET: Reinstale as pilhas e pressione **TEST**.

AJUSTE DO MEDIDOR DE CHUVA


O pluviômetro recolhe chuva e tira as leituras do índice pluviométrico. O sensor pode transmitir dados remotamente para a estação base.

Para ajustar o medidor de chuva:

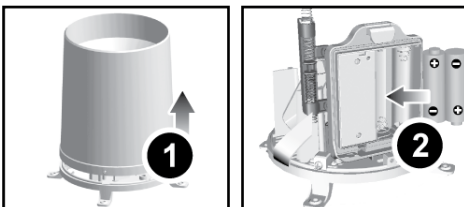

1. Retire a tampa deslizando-a para cima.
2. Insira as 2 pilhas (UM-3 / AA), fazendo a correspondência das polaridades (+ / -). Pressione **RESET** após a troca das pilhas.

3. Remova a fita de fibra.

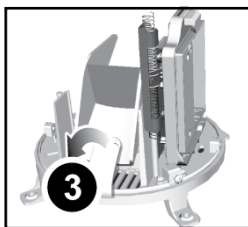

MONTAGEM DA ESTAÇÃO BASE

NOTA Instale primeiramente as pilhas nos sensores remotos e depois na estação base, observando as polaridades (+ e -).

1. Deslize a tampa do compartimento de pilhas para abri-la.



2. Insira as pilhas, fazendo a correspondência das polaridades (+ / -).
3. Pressione **RESET** após a troca das pilhas.
4. Feche a tampa do compartimento de pilhas.

NOTA Não utilize pilhas recarregáveis. Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas neste produto para um desempenho prolongado.

NOTA As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como sol ou fogo.

O ícone da pilha  pode aparecer nas seguintes áreas:

ÁREA	SIGNIFICADO
Previsão do Tempo	A pilha da estação base está fraca.
Área da temperatura ou umidade	O canal exibido indica o sensor exterior cuja pilha está fraca.
Área da velocidade do vento / direção do vento / sensação térmica	A pilha do sensor de vento está fraca.
IUV / Barômetro / Precipitação	A pilha do sensor UV / Chuva está fraca.

LIGUE O ADAPTADOR CA

Ligue o adaptador de corrente fornecido à entrada para alimentação, de seguida, ligue-o a uma tomada CA padrão.


NOTA


- As pilhas são apenas para uso de back-up. Sempre conecte a unidade à fonte de energia padrão via adaptador AC/DC.
- Certifique-se que o adaptador não está obstruído e é facilmente acessível à unidade.
- A estação de base e adaptador não devem ser expostos a condições úmidas. Nenhum objeto com líquidos, tais como vasos, deve ser colocado sobre a estação de base e o adaptador.
- Para desligar totalmente a alimentação, desligue o adaptador da tomada elétrica.


VERIFICANDO A CONEXÃO

Antes de efetuar a instalação dos sensores externos, verifique a comunicação com a estação base.


SENSOR DE VENTO

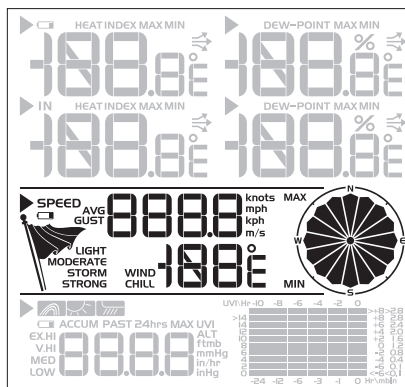

Pressione **SELECT** até que o ícone de área selecionada  esteja na área situada ao centro.


- Velocidade do vento: gire o catavento suavemente e confirme a leitura numérica na estação base, por exemplo, 1789.
- Indicador de direção do vento: altere a direção da indicação do vento e verifique se o ícone move na mesma direção .

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

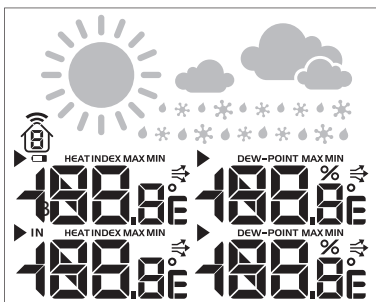

1. Pressione **SELECT** até que o ícone de área selecionada ► esteja na área situada no canto superior.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar canal 1 e verifique a leitura numérica.

MEDIDOR DE CHUVA

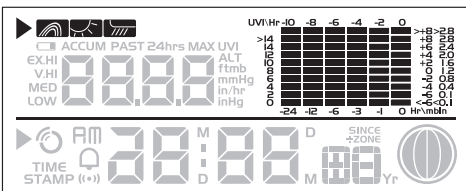


1. Pressione **SELECT** até que o ícone de área selecionada ► esteja na área situada no canto inferior.
2. Pressione **MODE** até que seja exibido.
3. Incline o funil no pluviômetro diversas vezes e verifique a leitura numérica na estação base.

DICA Caso não haja leitura para um determinado sensor, mantenha pressionado o botão **SEARCH** na estação base para iniciar a busca do sensor sem fio.

MONTAGEM / INSTALAÇÃO DOS SENSORES

SENSOR DE VENTO

NOTA O sensor deve estar posicionado em uma área aberta, longe de árvores e outras obstruções.

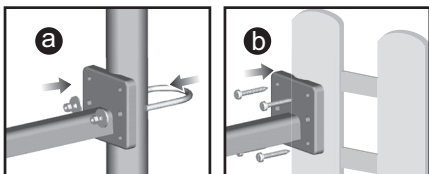


Fixe o conector do sensor no local desejado:

- a. Alinhe a parte traseira do conector do sensor a um poste existente. Fixe-o no local, inserindo as extremidades do parafuso em U nos orifícios do conector do sensor, prendendo-o com as buchas e os parafusos

OU


- b. Insira quatro parafusos tipo A nos orifícios do conector do sensor. Parafuse firmemente no local desejado, como em uma cerca, por exemplo.

Deslize o leme para dentro da extremidade menor do conector do sensor.

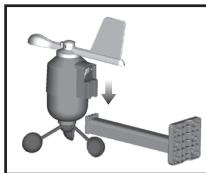

IMPORTANTE Certifique-se de que o sensor de vento está apontando para o norte para permitir que ele faça leituras precisas.

SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

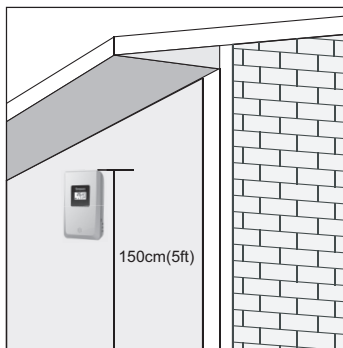

DICA A posição ideal para o sensor seria num local no exterior da casa, a uma altura que não exceda os 1,5 m (5 pés) e que esteja fora do alcance da luz solar direta ou de condições úmidas, a fim de permitir uma leitura exata.

OU

Instale o sensor no local desejado usando o suporte para montagem em parede ou o apoio de mesa.


MEDIDOR DE CHUVA

A estação base e o medidor de chuva devem estar posicionados dentro do alcance efetivo: aproximadamente 100 metros (328 pés) em uma área aberta.

O medidor de chuva deve ser montado na horizontal a aproximadamente 1 metro (3 pés) do chão, em uma área aberta, distante de árvores ou outras obstruções, permitindo que a chuva caia naturalmente para uma leitura exata.

**Para assegurar um nível plano:**


Coloque algumas gotas de água sobre a cruz na base do funil para verificar o nível horizontal.

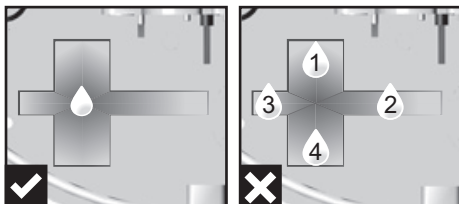

A água se acumulará no centro da cruz quando o medidor de chuva estiver nivelado.

Se a água permanecer em 1-4, o medidor não está na horizontal.

Se necessário, ajuste o nível usando o parafuso.

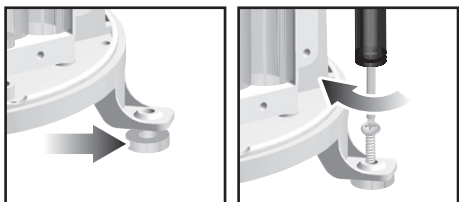

NOTA Para obter os melhores resultados, certifique-se de que a base esteja na horizontal para permitir o máximo de drenagem da chuva coletada.

DICA Pressione o botão **RESET** na estação base para apagar todos os dados de teste.

RECEPÇÃO DO RELÓGIO



Este produto é concebido para sincronizar seu relógio e calendário automaticamente ao ser colocado dentro do alcance de um sinal de rádio:

- EU: Sinal DCF-77: dentro de 1.500 km (932 milhas) de Frankfurt, Alemanha.
- UK: Sinal MSF-60: dentro de 1.500 km (932 milhas) de Anthorn, Inglaterra.
- EUA: Sinal WWVB-60: dentro de 3.200 km (2000 milhas) de Fort Collins, Colorado.


Deslize a chave **EU / UK** para o ajuste apropriado, com base em sua localização. Pressione **RESET** sempre que alterar o ajuste selecionado.

O ícone de recepção piscará durante a busca de um sinal. Se o sinal de rádio for fraco, pode-se levar até 24 horas para obter uma recepção de sinal válida.

 indica o estado da recepção do sinal do relógio.

ÍCONE	SIGNIFICADO
	Hora está sincronizada. Recepção do sinal é forte.
	Hora não está sincronizada. Recepção do sinal é fraca.

Para ativar (e forçar uma busca do sinal) / desativar a recepção rádio do relógio (sincronização do relógio):

1. Pressione **SELECT** para navegar até a Área do Relógio / Calendário / Fase da Lua. ► O ícone aparecerá próximo à Área.
2. Pressione e mantenha pressionado **SEARCH**.
 aparece quando está ativado.

NOTA Para uma melhor recepção, a estação base deve ser colocada em superfície plana, não-metálica e próximo a uma janela, no andar superior da casa. A antena deve ser colocada distante de aparelhos elétricos, não devendo ser movida durante a busca do sinal.

RELÓGIO / CALENDÁRIO**Para ajustar o relógio manualmente:**

(Apenas é necessário ajustar o relógio e calendário caso a recepção rádio do relógio tenha sido desativada.)

1. Pressione **SELECT** para navegar até a Área do Relógio. O ícone ► aparecerá próximo à Área.
2. Pressione e mantenha pressionado **MODE** para alterar o ajuste do relógio. O ajuste piscará.
3. Pressione ▲ / ▼ para aumentar / diminuir o valor do ajuste.
4. Pressione **MODE** para confirmar.
5. Repita as etapas 3 a 4 para ajustar a diferença horária (+ / -23 horas), formato 12 / 24 horas, hora, minuto, ano, formato data / mês, mês, data e idioma do dia da semana.

NOTA Se inserir +1 no ajuste da diferença horária, o resultado será sua hora local mais 1 hora.

Se estiver nos EUA ajuste o relógio em:

horário no Pacífico horário nas montanhas
horário central horário no leste

NOTA Os idiomas do dia da semana são: Inglês (E), Alemão (D), Francês (F), Italiano (I), Espanhol (S) e Russo (R).

Para alterar a tela do relógio:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a Área do Relógio. O ícone ► aparecerá próximo à Área.
2. Pressione **MODE** para alternar entre:
 - Relógio com Segundos
 - Relógio com Dia-da-semana
 - Calendário

FASES DA LUA

O Calendário deve ser ajustado para que esta função seja usada (consulte a seção **Relógio / Calendário**).

	Lua Nova		Lua Cheia
	Crescente		Minguante
	Quarto Crescente		Quarto Minguante
	Crescente		Minguante

FUNÇÃO DE AUTO BUSCA

Para ativar a função de auto busca da temperatura e umidade exteriores:






1. Pressione **SELECT** para navegar até a Área de Temperatura ou Umidade. O ícone ► aparecerá próximo à Área.
2. Pressione e mantenha pressionado **MODE** para ativar a auto-busca. A tela da temperatura e umidade percorrerá desde a leitura interior, passando pelos canais 1 a 3.
3. Pressione qualquer botão, exceto a botão **LIGHT** para interromper a pesquisa automática.

NOTA O canal 1 é usado para o sensor de temperatura e umidade externo. Sensores adicionais de temperatura e umidade podem usar outros canais.

PREVISÃO DO TEMPO

A descrição do tempo que aparece na parte superior da tela indica o tempo atual e a previsão para as próximas 12-24 horas em um raio de 30-50 km (19-31 milhas).

Área da Previsão do Tempo

ÍCONE	DESCRIÇÃO
	Ensolarado
	Parcialmente nublado
	Nublado
	Chuvoso
	Com neve



TEMPERATURA E UMIDADE

A estação meteorológica exibe as leituras dos ambientes interno e externo de:

1. Temperatura / umidade relativa (atual / máxima / mínima)
2. Linha de tendência
3. Nível de ponto de orvalho/Índice de calor

A estação meteorológica é capaz de conectar até 3 sensores remotos.

NOTA O canal 1 é dedicado para temperatura e umidade externas.

O ícone  indica o sensor remoto cujos dados são exibidos. O ícone  aparece quando dados interiores são exibidos.

A marca horária registra a data e hora ao armazenar as leituras de temperatura e umidade na memória.

Para selecionar a unidade de medida da temperatura:

Pressione **UNIT** para selecionar °C / °F.

NOTA A unidade de todas as telas de temperatura relacionadas serão alteradas simultaneamente.

Para visualizar as leituras de temperatura (atual / mín / máx):

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área da temperatura. ► será exibido próximo a essa área.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o canal.
3. Pressione **MODE** repetidamente para alternar entre os ecrãs de temperatura/índice de calor.
4. Pressione **MAX / MIN** para alternar entre os displays de atual / MÁX / MÍN.

Para visualizar as leituras de umidade (umidade, ponto de condensação):

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área da umidade. ► será exibido próximo a essa área.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar o canal.
3. Pressione **MODE** várias vezes para alternar entre os displays de umidade / ponto de condensação.
4. Pressione **MAX / MIN** para alternar entre os displays de atual / MÁX / MÍN.

A marcação de hora é exibida de acordo na área do relógio.

Para limpar as memórias e a marcação de hora das leituras de temperatura, umidade e ponto de condensação:

Na área da temperatura ou umidade, pressione e segure **MAX / MIN** para limpar as leituras.

NOTA O índice de calor fornece uma indicação sobre qual a sensação de calor que se sente conforme a temperatura do ar e umidade relativa.

NOTA O ponto de condensação avisa em qual temperatura formará a condensação.


TENDÊNCIA DE TEMPERATURA E UMIDADE


As linhas de tendência aparecem próximas às leituras de temperatura e umidade. A tendência é indicada como se segue:

EM ASCENSÃO	ESTÁVEL	EM QUEDA
		

SENSAÇÃO TÉRMICA / DIREÇÃO / VELOCIDADE

A estação base fornece informação sobre a direção e velocidade do vento.

Para ler a direção do vento, localize na bússola o ponto que o ícone  aponta.

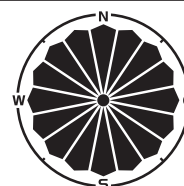

A marca horária registra a data e hora ao armazenar as leituras da velocidade do vento.



Para selecionar a unidade da velocidade do vento:
Pressione **UNIT** para alternar entre:

- Metros por segundo (m / s)
- Kilômetros por hora (kph)
- Milhas por hora (mph)
- Nós (knots)

288.8 knots
mph
kph
m/s

O nível do vento é indicado por uma série de ícones:

ÍCONE	NÍVEL	DESCRIÇÃO
	-	<2 mph (<4km/h)
	Leve	2-8 mph (3-13 km/h)
	Moderado	9-25 mph (14-41 km/h)
	Forte	26-54 mph (42-87 km/h)
	Tempestade	>55 mph (>88 km/h)

Para visualizar as leituras de velocidade máxima do vento e sensação térmica mínima:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área da velocidade do vento / direção do vento / sensação térmica. ► será exibido próximo a essa área.
2. Pressione **MAX / MIN** para alternar entre os displays de velocidade do vento atual / MÁX e sensação térmica atual / MÍN.

A marcação de hora é exibida de acordo na área do relógio.


Para limpar a leitura da sensação térmica mínima / velocidade do vento máxima:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área da velocidade do vento / direção do vento / sensação térmica. ► será exibido próximo a essa área.
2. Pressione **MAX / MIN** várias vezes até que a leitura da sensação térmica mínima ou da velocidade do vento máxima seja exibida.
3. Pressione e segure **MAX / MIN** para limpar as leituras.

NOTA O fator de sensação térmica está baseado nos efeitos combinados de temperatura e velocidade do vento. A sensação térmica exibida é calculada somente a partir dos sensores do Canal 1.

IUV / BARÔMETRO / PRECIPITAÇÃO

A estação meteorológica funciona com um sensor UV e um pluviômetro. A estação é capaz de armazenar e exibir o histórico/horário das últimas 10 horas do índice UV e das últimas 24 horas das leituras de precipitação e pressão barométrica.

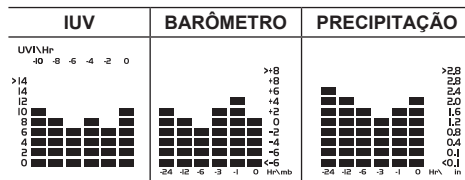

O gráfico de barras indica a leitura atual e o histórico do índice UV, pressão barométrica e precipitação.

NOTA O número que aparece no eixo horizontal (Hr) indica há quanto tempo cada medida foi registrada (por exemplo, 3 horas atrás, 6 horas atrás, etc.). A barra representa a medida registrada para aquele período específico de 1 hora. Por exemplo, se agora fosse 22:30, a barra que aparece sobre -1 indicaria a leitura registrada entre 21 e 22 horas e -6 indicaria a leitura registrada mais cedo, entre 16 e 17 horas.

Para verificar as leituras de UV / Barômetro / Precipitação:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a Área de UV / Barômetro / Precipitação. O ícone ► aparecerá próximo à Área.
2. Pressione **MODE** para alternar entre as leituras do IUV / Barômetro / Precipitação. O ícone correspondente aparecerá:

BARÔMETRO	IUV	PRECIPITAÇÃO

Para selecionar a unidade de medida para as leituras do barômetro e precipitação:

Na Área de UV / Barômetro / Precipitação, pressione **UNIT** para alternar entre:

- O barômetro: Milímetros de mercúrio (mmHg), polegadas de mercúrio (inHg), millibars per hectopascal (mb).
- A precipitação: Milímetros (mm), polegadas (in) registradas para aquela hora específica.

NOTA Como a finalidade do gráfico de barras é fornecer apenas uma comparação rápida entre os registros das últimas 24 horas, o eixo vertical não pode converter de polegadas para milímetros. Consequentemente, alterar a unidade de medida não provocará nenhum efeito na exposição do gráfico de barras.

ÍNDICE UV

Os níveis do índice UV são os seguintes:

ÍNDICE UV	NÍVEL DE PERIGO	ÍCONE
0-2	Baixo	LOW
3-5	Moderado	MED
8-10	Muito alto	V.HI
Acima de 11	Extremamente alto	EX.HI

Para visualizar a leitura máxima de UV:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área de IUV / barômetro / pancada de chuva. ► será exibido próximo a essa área.

2. Pressione **MODE** várias vezes para selecionar o display de UV.
3. Pressione **MAX / MIN** para alternar entre o display de índice de UV atual / MÁX.

Amarcação de hora é exibida de acordo na área do relógio.

Para limpar a leitura máxima de UV:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área de IUV / barômetro / pancada de chuva. ► será exibido próximo a essa área.
2. Pressione **MODE** várias vezes para selecionar o display de UV.
3. Pressione e segure **MAX / MIN** para limpar as leituras.

BARÔMETRO

Para definir as leituras de compensação do nível de altitude do barômetro:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área de IUV / barômetro / pancada de chuva. ► será exibido próximo a essa área.
2. Pressione **MODE** várias vezes para selecionar o display barométrico.
3. Pressione e segure **MODE** para entrar no modo de ajuste de altitude.
4. Pressione ▲ / ▼ para aumentar / diminuir o valor do ajuste.
5. Pressione **MODE** para confirmar o ajuste.

PANCADA DE CHUVA

Para verificar o índice pluviométrico registrado durante a hora atual ou nas últimas 24 horas:

1. Pressione **SELECT** para navegar até a área de IUV / barômetro / pancada de chuva. ► será exibido próximo a essa área.
2. Pressione **MODE** várias vezes para selecionar o display de pancada de chuva.
3. Pressione **MAX/MIN** repetidamente para alternar entre a hora atual, últimas 24 horas ou leituras de pluviosidade acumuladas.

LUZ DE FUNDO

Pressione **LIGHT** para ativar a luz de fundo por 5 segundos.

RESET

Pressione **RESET** para retornar aos ajustes padrões.

ESPECIFICAÇÕES

ESTAÇÃO BASE

Dimensões (C x L x A)	94 x 51 x 182,5 mm (3,70 x 2,01 x 7,19 pol)
Peso	241 g (8,5 onças) sem pilhas
Pilhas	3 pilhas UM-3 (AA) de 1,5 V
Adaptador CA/CC	Entrada: 120 V, 60 Hz 50 mA Saída: DC 5 V, 100 mA

BARÔMETRO INTERNO

Unidade do barômetro	mb, inHg e mmHg
Alcance da medição	700 – 1050mb/hPa
Precisão	+/- 10 mb/hPa
Ajuste da altitude	Nível do mar Ajuste do usuário para compensação
Display meteorológico	Ensolarado, Parcialmente nublado, Nublado, Chuvoso e Com Neve
Memória	Dados do histórico e gráfico de barras das últimas 24 horas

TEMPERATURA INTERNA

Unidade de temperatura	°C / °F
Alcance exibido	-5°C a 50°C (-23°F a 122°F)
Faixa operacional	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Precisão	0°C - 40°C: +/- 1°C (+/- 2,0°F) 40°C - 50°C: +/- 2°C (+/- 4,0°F)
Memória	Temperaturas atual, mínima e máxima. Ponto de condensação com mínimo e máximo

UMIDADE RELATIVA DO AR INTERNA

Faixa operacional	25% a 95%
Precisão	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Memória	Atual, mínima e máxima

RÁDIO-CONTROLADO / RELÓGIO ATÔMICO

Sincronização	Auto ou desativada
Tela do relógio	HH:MM:SS
Formato da hora	12h AM/PM ou 24h
Calendário	DD/MM ou MM/DD
Dia da semana em	(In, A, F, It, E, R)
6 idiomas	

UNIDADE REMOTA DE SENSOR DE VENTO

Dimensões (C x L x A)	178 x 76 x 214 mm (7 x 3 x 8,4 pol)
Peso	100 g sem pilhas
Unidade de velocidade do vento	m/s, kph, mph, nós
Precisão da velocidade	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Precisão da direção	16 pontos cardinais



Transmissão do sinal de velocidade do vento	Aproximadamente a cada 56 segundos
Memória	Velocidade máx. do vento
Pilhas	2 pilhas UM-3 (AA) de 1,5 V

UNIDADE DE TEMPERATURA / UMIDADE EXTERNA

Dimensões (C x L x A)	95 x 60 x 27 mm (3,74 x 2,4 x 1,06 pol)
Peso	50 g (1.76 onças) sem pilhas
Faixa de umidade	25% - 95%
Precisão de umidade	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Unidade de temperatura	°C / °F
Faixa de temperatura externa	-30°C a 60°C (-22°F a 140°F)
Precisão de temperatura	-30°C a 0°C (-22°F a 32°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F) 0°C a 40°C (32°F a 104°F): +/- 1.0°C (+/- 2.0°F) 40°C a 60°C (104°F a 140°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F)
Frequência de RF	433 MHz
Transmissão	Até 100 metros (328 pés) sem obstruções
No. de canais	3
Pilhas	2 pilhas UM-4 (AAA) de 1,5 V

MEDIDOR DE CHUVA REMOTO

Dimensões (C x L x A)	114 x 114 x 145 mm (4,5 x 4,5 x 5,7 pol)
Peso	241 g sem pilhas
Unidade de chuva	Mm e pol
Faixa	0 mm – 9999 mm
Precisão	< 15 mm: +/- 1 mm 15 mm a 9.999 mm: +/- 10%
Memória	Últimas 24 horas, de hora em hora a partir da última redefinição de memória
Pilhas	2 pilhas UM-3 (AA) de 1,5V

PRECAUÇÕES

- Não submeta a unidade a forças excessivas, impactos, poeiras, oscilações de temperatura ou umidade.
- Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc.
- Não mergulhe a unidade na água. Se respingar líquido nela, seque-a imediatamente com um pano macio e que não solte fiapos.
- Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo.
- Não altere os componentes internos da unidade. Isso invalidará sua garantia.

- Utilize apenas pilhas novas. Não misture pilhas novas e usadas.
- As imagens mostradas neste manual podem diferir da imagem real. Retire as pilhas caso pretenda guardar o produto.
- Os materiais utilizados nos produtos Oregon podem ser reutilizados e reciclados após o fim de sua vida útil. Encaminhe os produtos a serem descartados aos locais de coleta apropriados, atentando para as legislações locais.
- A colocação deste produto sobre certos tipos de madeira pode resultar em danos ao seu acabamento, pelos quais a Oregon Scientific não se responsabilizará. Consulte as instruções de cuidados do fabricante do móvel para obter informações.
- O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem a permissão do fabricante.
- Não descarte baterias usadas em locais não apropriados. É necessária a coleta do lixo em questão de maneira separada para tratamento especial.
- Observe que algumas unidades estão equipadas com uma tira de segurança da bateria. Remova a tira do compartimento de bateria antes do primeiro uso.

NOTA As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

NOTA Recursos e acessórios não estão disponíveis para todos os países. Para obter mais informações, entre em contato com o seu distribuidor local. Para descarregar uma versão eletrônica do manual de utilizador, por favor visite <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>. seu distribuidor local.

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso website www.oregonscientific.com.br para saber mais sobre os produtos da Oregon Scientific.

Para colocar qualquer tipo de questão, contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do endereço sac@oregonscientific.com.br.

Para maiores informações, contatar o SAC - Serviço de Atendimento a Cliente - (11) 3523-1934 ou email: sac@oregonscientific.com.br.

A Oregon Scientific Global Distribution Limited reserva o direito de interpretar e definir quaisquer conteúdos, termos e disposições neste manual do usuário, e de o modificar a seu exclusivo critério, em qualquer altura e sem aviso prévio.



No caso de existir alguma inconsistência entre a versão em inglês e as outras versões noutras línguas, a versão em inglês prevalecerá.

CE – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Com isso o fabricante, Oregon Scientific Global Distribution Limited, declara que o tipo de rádio equipmment Estação Meteorológica Profissional com LCD colorido (Modelo: WMR86NSX) está em conformidade com a Directiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no endereço Internet seguinte:

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>

**PAISES SUJEITOS A NORMA RED**

Todos os países da União Européia, Suíça 
e Noruega 

INFORMAÇÕES AOS UTENTES

Nos termos das Diretivas Europeias 2011/65/EU e 2012/19/EU, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos elétricos e eletrônicos, além da eliminação de resíduos sólidos.

O símbolo da lata de lixo traçada indicada no aparelho significa que o produto ao fim de sua vida útil, deverá ser eliminado separadamente de outros resíduos sólidos.

O consumidor deverá, portanto, entregar o aparelho após o término de sua vida útil, aos centros encarregados pela coleta diferenciada de resíduos eletrônicos e eletrotécnicos, ou mesmo, entregá-lo de volta ao revendedor no momento da compra de um novo aparelho de tipo equivalente, na proporção de um para um.

A coleta diferenciada adequada para a eliminação sucessiva do aparelho fora de uso a ser reciclado, para o tratamento do lixo em modo compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e facilita a reciclagem dos materiais dos quais o aparelho é constituído.

A eliminação do produto sem respeitar as normas por parte do consumidor implica na aplicação das sanções de acordo com as leis vigentes.



Professionele Kleuren LCD Weerstation Model: WMR86NSX

HANDLEIDING

INHOUD

Introductie	1
Inhoud van de verpakking	1
Basisstation	1
Windsensor	1
Temperatuur- en vochtigheidssensor	2
Regenmeter	2
Accessoires – Sensoren	2
Overzicht	2
Voorkant	2
Achterkant	2
LCD-scherm	3
Windsensor	4
Regenmeter	4
Buitensensor temperatuur / vochtigheid	4
Starten	4
Instellen windsensor	4
Instellen buitentemperatuur- / - vochtigheidssensor	4
De regenmeter opstellen	4
Basisstation opstellen	5
Sluit de AC Adapter Aan	5
Connectie controleren	5
Windsensor	5
Buitentemperatuur- en -vochtigheidssensor	6
Regenmeter	6
Bevestigen / plaatsen van sensoren	6
Windsensor	6
Buitentemperatuur- en -vochtigheidssensor	6
Regenmeter	6
Klokontvangst	7
Klok / kalender	7
Maanstand	7
Automatisch scan functie	8
Weersvoorspelling	8
Temperatuur en vochtigheid	8
Hitte-index- en vochtigheidstrend	8
Gevoelstemperatuur / windrichting / -snelheid	8
UVI / Barometer / neerslag	9
UV-Index	9
Barometer	10
Neerslag	10
Schermverlichting	10
Reset	10
Specificaties	10
Waarschuwingen	11
Over Oregon Scientific	11
EU Conformiteits Verklaring	11
Informatie Voor De Gebruikers	12

INTRODUCTIE

Dank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientific™ Weerstation (WMR86NSX).

Het apparaat ondersteunt ook andere sensoren. Om extra sensoren aan te schaffen, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke dealer.



Sensoren met dit logo 3.0 worden door het apparaat ondersteund.

NB Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen.

NB

U kunt een elektronische versie van deze handleiding downloaden op

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>

INHOUD VAN DE VERPAKKING

BASISSTATION



1 x Basisstation



1x
voedingsadapter



1x Power
Adapter

WINDSENSOR



1 x Windsensor (1
x Windvaan boven
en 1 x Anemometer
onder)



1 x
Bevestigings-
arm voor
windsensor



2 x AA UM-3
1,5V batterijen



4 x Schroeven
(Type A)



1 x Ronde
U-bouten

TEMPERATUUR- EN VOCHTIGHEIDSSENSOR



1 x Temperatuur- /
Vochtigheidssensor



2 x AAA UM-4
1,5V batterijen

REGENMETER



1 x Regenvanger



4 x
Schroeven
(Type B)



2 x AA UM-3
1,5V batterijen



6 x Ringen

ACCESSOIRES – SENSOREN

Dit product kan met 3 sensoren tegelijkertijd werken om gegevens te verzamelen over temperatuur, relatieve vochtigheid of UV-index op verschillende plekken.

Optionele draadloze sensoren, zoals de hier onder genoemden, zijn apart verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor meer informatie.*

- Zonnepaneel STC800 kan aangesloten worden op de Windmeter en Temperatuur- / vochtigheidssensor
- Thermo-hygro THGR221 (3-Kan)
- UV UVN800

** Niet alle functies en accessoires zijn beschikbaar in alle landen.*


OVERZICHT

VOORKANT



1. **MODE**: schakelen tussen verschillende weergavemodi / instellingen; klok instellen; hoogte instellen; actieve autoscan
2. **MAX/MIN**: Max / min geheugenrecord lezen; gegevens wissen
3. **SELECT**: schakelen tussen verschillende schermvakken
4. **LIGHT**: schermverlichting activeren
5. **▲ / ▼**: verhogen / verlagen geselecteerde waarden; schakelen tussen binnen- / buitenkanalen

ACHTERKANT

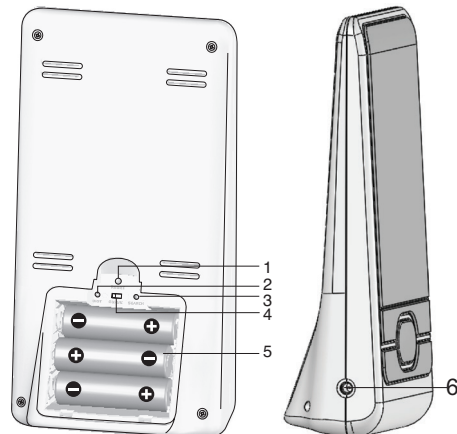


1. **RESET**: zet het apparaat terug in standaardinstellingen
2. **UNIT**: meeteenheid selecteren
3. **SEARCH**: zoek sensoren of het signaal van een atoomklok




4. EU / UK: selecteer dichtstbijzijnde kloksignaal
5. Batterijvak
6. Aansluiting AC-voedingsadapter

LCD-SCHERM

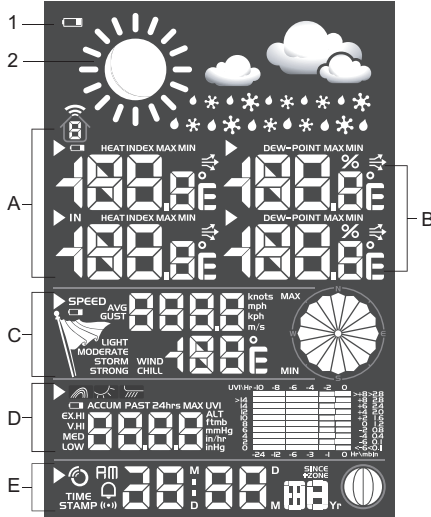


1. : batterij van het apparaat zwak
2. Weersverwachting
- A. Schermvak Temperatuur/ Hitte-Index
- B. Schermvak Vochtigheid / Dauw
- C. Schermvak Windsnelheid / Windrichting / Windkoelte
- D. Schermvak UVI / Barometer / Neerslag
- E. Schermvak Klok / Kalender / Maanstand

A Schermvak Temperatuur / Hitte-Index

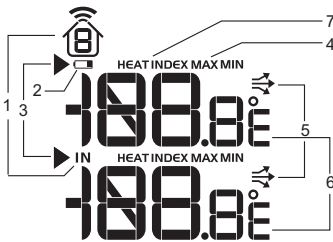


1. Temperatuur en vochtigheid binnenkanaal / buitenkanaal worden weergegeven
2. Batterij buitensensor raakt leeg
3. Geselecteerde schermvak icon
4. **MAX / MIN** temperatuur wordt weergegeven
5. Temperatuurtrend
6. Temperatuurweergave (°C / °F)
7. Hitte-Index

B Schermvak Vochtigheid / Dauw

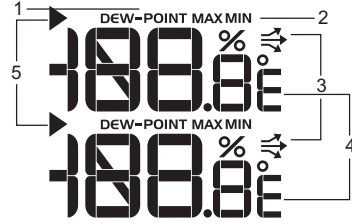


1. Niveau dauwpunt - temperatuur wordt weergegeven
2. MAX / MIN vochtigheid / dauwpuntniveau wordt weergegeven
3. Vochtigheidstrend
4. Vochtigheidsgegevens
5. Geselecteerde schermvak icon

C Schermvak Windsnelheid / Windrichting / Windkoelte

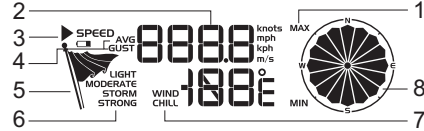

1. **MAX** windsnelheid geheugenweergave
2. Windsnelheid (m/s, kph, mph of knopen)
3. Indicator batterij windsensor buiten
4. Windsnelheid-indicator (**AVG/GUST**)
5. Windsnelheidsniveau-indicator
6. Aanduiding windsnelheidsniveau
7. Minimum gevoelstemperatuur aflezing
8. Windrichting-indicator

D Schermvak UVI / Barometer / Neerslag




1. Barometer/UVI/regenval aflezing
2. Batterij indicator UVI/regensensor buiten
3. **ACCUM/PAST 24hrs** – toont geaccumuleerde regenval/regenval afgelopen 24 uur
4. Barometer/UVI/regenval aflezing
5. UVI-niveau indicator
6. Barometrische druk/UVI/regenval eenheden
7. **MAX** barometer/UVI/regenvalweergave
8. Barometrische druk/UVI/regenval historisch staafdiagram

E Schermvak Klok / Kalender / Maanstand



1. : ontvangstindicator van kloksignaal
2. Weergave tijdstempel
3. Ingestelde tijdzone
4. Maanstand
5. Tijd / datum / kalender


WINDSENSOR

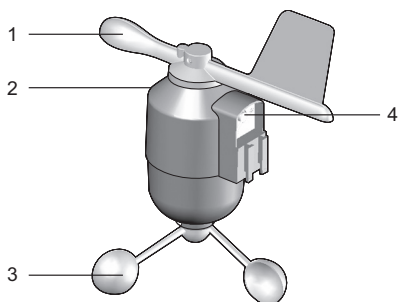


1. Windrichting
2. Behuizing windvaan
3. Anemometer
4. Ingang zonne-energie

REGENMETER

Basis en trechter:

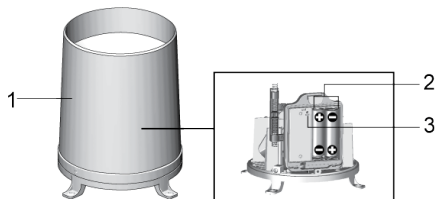


1. Regenmeter
2. Batterijvak
3. **RESET** knop

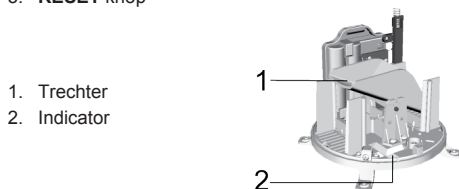

1. Trechter
2. Indicator

BUITENSENSOR TEMPERAATUUR / VOCHTIGHEID

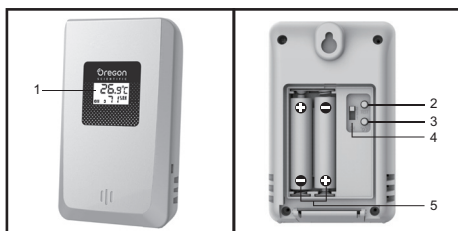

1. **LCD-scherm:** Geeft kanaalnummer, temperatuur en vochtigheidsgegevens weer.
2. **TEST:** Zoekt naar weerstation
3. **°C / °F:** Selecteer temperatuureenheid
4. **KANAAL**-schakelaar
5. Batterijvak

STARTEN

NB Plaats de batterijen eerst in de buitensensoren en daarna in het basisstation, letkend op de polariteit (+ en -).


NB Wij raden u aan alkalinebatterijen te gebruiken voor langdurig gebruik en lithium batterijen bij temperaturen onder het vriespunt.

INSTELLEN WINDSENSOR

De windsensor meet windrichting en -snelheid.

De sensor maakt gebruik van een batterij. De sensor kan draadloos gegevens verzenden naar een basisstation binnen een straal van ongeveer 100 meter (328 voet).

Om batterijen te plaatsen:

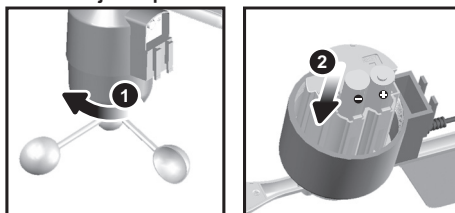

1. Schroef de anemometer voorzichtig van de windsensor af.
2. Plaats batterijen volgens de polariteit (+ / -) en plaats de anemometer terug. Druk altijd op **RESET** nadat u de batterijen vervangen heeft.

INSTELLEN BUITENTEMPERAATUUR - / - VOCHTIGHEIDSSENSOR

De buitensensor kan gegevens verzamelen van tot 3 kanalen.

Om de buitensensor in te stellen:


1. Schuif het batterijklepje open.
2. Gebruik kanaalschakelaar om een kanaal te selecteren (1, 2, 3). Controleer het gebruik van een verschillend kanaal voor elke sensor.
3. Plaats batterijen volgens de polariteit (+ / -).
4. Druk altijd op **TEST** nadat u de batterijen vervangen heeft.
5. Schuif het batterijklepje dicht.

RESET: Installeer de batterijen opnieuw en druk op **TEST**.

DE REGENMETER OPSTELLEN

De regenmeter verzamelt regen en meet neerslaggegevens. De sensor verzendt de gegevens draadloos naar het basisstation.


Om de Regenmeter in te stellen:

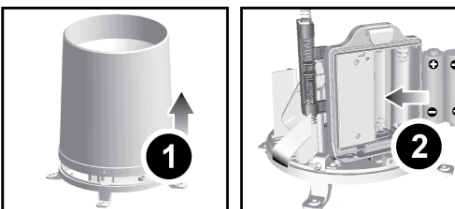

1. Verwijder de schroeven en schuif de klep naar boven.



- Plaats de batterijen (2 x UM-3 / AA), zodat de polariteit (+ / -) klopt. Druk altijd op **RESET** nadat u de batterijen vervangen heeft.

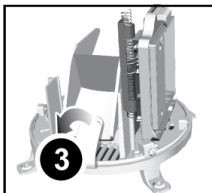


- Verwijder de tape.

BASISSTATION OPSTELLEN

NB Plaats de batterijen eerst in de buitensensor en daarna in het basisstation, lettend op de polariteit (+ en -).


- Open het klepje van het batterijvak.

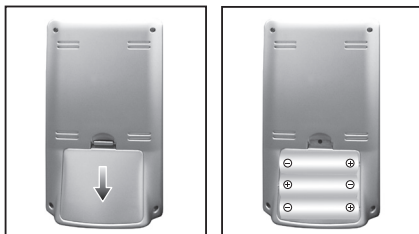

- Plaats batterijen volgens de polariteit (+ / -).
- Druk altijd op **RESET** wanneer u de batterijen vervangen heeft.
- Sluit het batterijvak.

NB Gebruik geen oplaadbare batterijen. U wordt aangeraden alkalinebatterijen in dit product te gebruiken voor langere prestaties.

NB Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zon of vuur.

Het batterij-indicatoricoon  kan in de volgende schermvakken verschijnen:

VAK	BETEKENIS
Weersverwachtingsvak	Batterij in het basisstation raakt leeg.
Temperatuur- of Vochtigheidsscherm	Het weergegeven kanaal geeft aan van welke sensor de batterij leeg raakt
Schermvak Windsnelheid / Windrichting / Gevoelstemperatuur	Batterij in de windsensor raakt leeg
Schermvak UVI / Barometer	Batterij in de UV-/ regensensor raakt leeg

SLUIT DE AC ADAPTER AAN

Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de aansluiting en steek de stekker in een standaard stopcontact.


NB


- De batterijen zijn alleen voor de back-up te gebruiken. Sluit altijd het apparaat op het elektriciteitsnet bron via AC/DC adapter.
- Zorg ervoor dat de adapter niet wordt belemmerd en toegankelijk is voor het apparaat.
- Het basisstation en de adapter niet blootstellen aan vochtige omstandigheden. Geen met water gevulde objecten zoals vazen op het basisstation en de adapter plaatsen.
- De stekker van de adapter uit het stopcontact verwijderen om de voeding geheel uit te schakelen.


CONNECTIE CONTROLEREN

Voordat u buiten de sensoren instelt, controleert u of ze kunnen communiceren met het basisstation.


WINDSENSOR

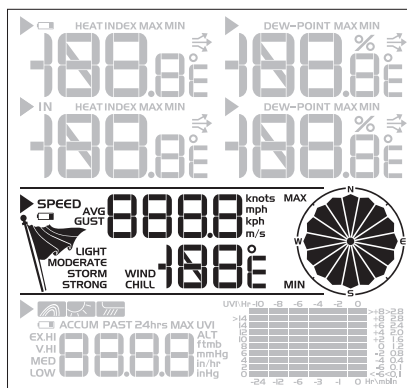

Druk op **SELECT** totdat het geselecteerde pictogram  bij de windsnelheid (speed) wordt weergegeven.


- Windsnelheid: Draai de windvaan voorzichtig en controleer of er iets verschijnt op het scherm van het basisstation, bijv. 1789.
- Windrichtingindicator. Beweeg de windindicator en kijk of het pictogram in dezelfde richting meebeweegt .

BUITENTEMPERatuur- EN - VOCHTIGHEIDSSENSOR

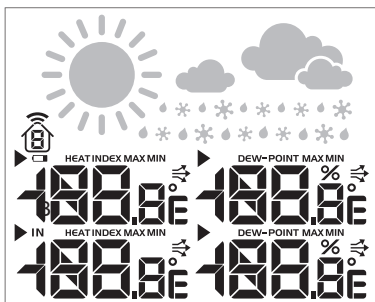

1. Druk op **SELECT** totdat het geselecteerde pictogram ► bij de temperatuur wordt weergegeven.
2. Druk op ▲ / ▼ om kanaal 1 te selecteren en controleer of er gegevens worden gemeten.

REGENMETER

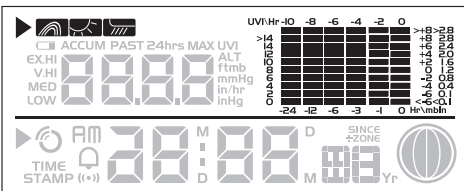


1. Druk op **SELECT** totdat het geselecteerde pictogram ► bij de klok wordt weergegeven.
2. Druk op **MODE** totdat wordt weergegeven.
3. Duw de kiepbak van de regenmeter een aantal keer om en controleer of er iets op het scherm van het basisstation verandert.

TIP Als u geen metingen krijgt van een sensor, houd dan **SEARCH** ingedrukt onderaan het basisstation om te zoeken naar draadloze sensoren.

BEVESTIGEN / PLAATSEN VAN SENSOREN

WINDSENSOR

NB Plaats de sensor op een open plek, ongehinderd door bomen en andere obstructies.

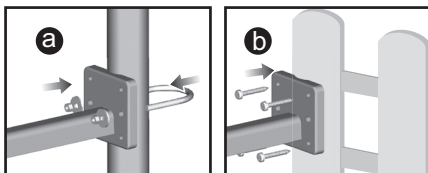


Bevestig de aansluiting voor de sensor op de gewenste plek:

- a. Houd de achterkant van de sensoraansluiting tegen een paal. Bevestig de sensor door de uiteinden van de U-bout door de gaten van de sensoraansluiting te steken en deze vast te zetten met ringetjes en moertjes.

OF


- b. Steek 4 type A schroeven in de gaten van de sensoraansluiting. Schroef stevig vast aan bijvoorbeeld een schutting.

Schuif de windvaan op het kleinere uiteinde van de sensoraansluiting.

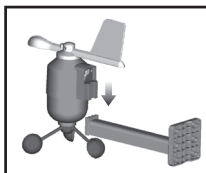

BELANGRIJK Zorg dat de windsensor naar het noorden wijst, om nauwkeurige meting mogelijk te maken.

BUITENTEMPERatuur- EN - VOCHTIGHEIDSSENSOR

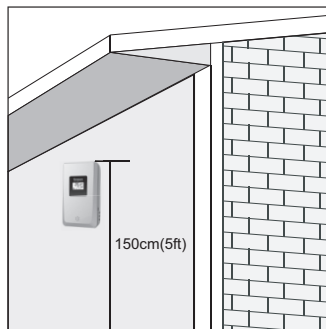

TIP De ideale plek voor nauwkeurige sensormetingen is een locatie buitenshuis, op een hoogte van niet meer dan 1,5 m (5 ft), waar geen negatieve invloed van direct zonlicht of overvloedige vochtigheid is.

OF

Plaats de sensor door middel van de muurbevestigingssteun of tafelstandaard op de gewenste plek.


REGENMETER

Plaats het basisstation en de regenmeter binnen bereik van elkaar: ongeveer 100 (328 voet) meter in open ruimte.

De regenmeter moet horizontaal geplaatst worden op ongeveer 1 meter (3 voet) van de grond, op een open plek, uit de buurt van bomen en andere obstructies, zodat de neerslag op een natuurlijke manier opgevangen kan worden en de gegevens accuraat zijn.

Om te zorgen dat de ondergrond horizontaal is:


Laat wat waterdruppels op het kruisje onderaan de trechter vallen om te kijken of de meter precies horizontaal staat.

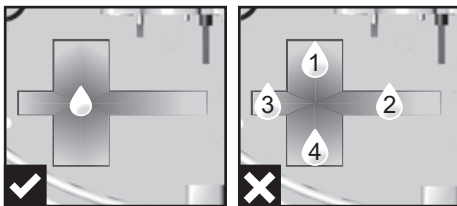

Het water zal in het midden van het kruis blijven wanneer de regenmeter waterpas is.

Als er water achterblijft op posities 1-4, dan is de meter niet goed genivelleerd.

Indien nodig kunt u de nivellering bijstellen door middel van de schroef.

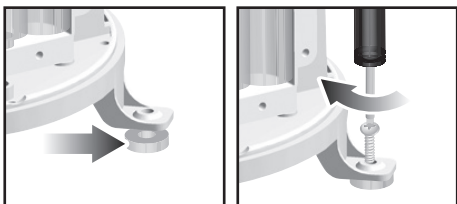

NB Voor het beste resultaat moet u zorgen dat de basis horizontaal staat. Zodat de opgevangen neerslag goed door kan stromen.

TIP Druk op **RESET** op het basisstation om alle testgegevens te wissen.


KLOKONTVANGST



Dit product is ontworpen om zijn kalenderklok automatisch te synchroniseren zodra hij binnen bereik van een radiosignaal is:

- EU: DCF-77 signaal: binnen 1.500km (932 mijl) van Frankfurt, Duitsland.
- UK: MSF-60 signaal: binnen 1.500km (932 mijl) van Anthorn, Engeland.
- VS: WWVB-60 signaal: binnen 3200km (2000 mijl) van Fort Collins, Colorado (VS).

Schuif de **EU / UK** schakelaar naar de gewenste stand, afhankelijk van uw locatie. Druk op **RESET** wanneer u deze instelling verandert.

Het ontvangsticoon zal knipperen wanneer een signaal gezocht wordt. Als het radiosignaal zwak is, kan het tot 24 uur duren tot het juiste signaal is ontvangen.

 geeft de status van de ontvangst van het kloksignaal aan.

ICOON	BETEKENIS
	Tijd loopt synchroon. Ontvangst signaal is sterk
	Tijd loopt niet synchroon. Ontvangst signaal is zwak

Om radiosignaalontvangst (kloksynchronisatie) te activeren (en zoeken naar een signaal te forceren) / deactiveren:

1. Druk **SELECT** om naar het Schermvak Klok / Kalender / Maanstand. ► wordt naast het vak getoond.
2. Houd **SEARCH** ingedrukt.

 verschijnt wanneer het is geactiveerd.

NB Voor de beste ontvangst moet u het basisstation op een vlakke niet metalen ondergrond in de buurt van een raam op een bovenverdieping van uw huis plaatsen. Plaats de antenne uit de buurt van elektrische apparaten en beweeg hem niet tijdens het zoeken naar een signaal.

KLOK / KALENDER

Om de klok handmatig in te stellen:

(U hoeft de klok en kalender alleen in te stellen als u ontvangst van het radiosignaal uitgeschakeld heeft.)

1. Druk **SELECT** om naar het Klokvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Houd **MODE** ingedrukt om de instellingen te veranderen. De instelling zal knipperen.
3. Druk op ▲ / ▼ om waarde te verhogen / verlagen.
4. Druk op **MODE** om te bevestigen.
5. Herhaal stappen 3 tot 4 voor het instellen van tijdzone (+ / - 23 uur), 12 / 24 uur formaat, uren, minuten, jaar, datum / maand formaat, maand, datum en taal.

NB Als u +1 als tijdzone instelt, resulteert dit in uw locale tijd plus 1 uur.

Als u zich in de VS bevindt stelt u de klok in op:

Westkust Bergen
Centraal Oostkust





NB De beschikbare talen zijn Engels (E), Duits (D), Frans (F), Italiaans (I), Spaans (S) of Russisch (R).

Om de klokweergave in te stellen:

1. Druk **SELECT** om naar het Klokvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk **MODE** om te schakelen tussen:
 - Klok met Seconden
 - Klok met Weekdag
 - Kalender

MAANSTAND

De Kalender moet ingesteld zijn om deze functie te kunnen gebruiken (zie sectie **Klok / Kalender**).

	Nieuwe maan		Volle maan
	Wassende halve maan		Afnemende halve maan
	Eerste kwartier		Derde kwartier
	Wassende volle maan		Afnemende volle maan

AUTOMATISCH SCAN FUNCTIE

Om de auto-scanfunctie voor buitentemperatuur en -vochtigheid te activeren:






1. Druk **SELECT** om naar het Temperatuur- of Vochtigheidsvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Houd **MODE** ingedrukt om auto-scan te activeren. Het temperatuur- en vochtigheidsvak zal van binnen naar ch1 tot ch3 schakelen.
3. Druk op een willekeurige knop, behalve de **LIGHT** om autoscan te stoppen.

NB Kanaal 1 wordt gebruikt voor de buitentemperatuur en -vochtigheidssensor. U kunt andere temperatuur- en vochtigheidssensoren aansluiten op andere kanalen.

WEERSVOORSPELLING

Het weervak bovenin het scherm toont de huidige weersgesteldheid en de weersverwachting voor de komende 12-24 uur binnen een straal van 30-50 km (19-31 mijl).

Weersverwachtingsvak

ICOON	BESCHRIJVING
	Zonnig
	Half bewolkt
	Bewolkt
	Regenachtig
	Sneeuw


TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID


Het weerstation geeft binnen- en buitengegevens weer voor:

1. Temperatuur / relatieve vochtigheid (huidig / maximum / minimum)
2. Trendlijn
3. Dauwpunt niveau / Hitte-Index

Het weerstation kan gegevens verzamelen van maximaal 3 sensoren.

NB Kanaal 1 wordt gebruikt voor de buitentemperatuur en -vochtigheid.

 geeft aan van welke sensor u de gegevens bekijkt.

 verschijnt wanneer u binnengegevens bekijkt.

Het tijdstempel registreert datum en tijd van in het geheugen opgeslagen temperatuur- en vochtigheidsgegevens.

Om de meeteenheid van de temperatuur te selecteren:

Druk op **UNIT** om °C / °F te selecteren.

NB Dit verandert de eenheid van alle temperatuurgegevens tegelijkertijd.

Om temperatuurgegevens te bekijken (Huidige / Min / Max temperatuur):

1. Druk **SELECT** om naar het Temperatuurvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk op ▲ / ▼ om het kanaal te selecteren.
3. Druk herhaaldelijk op **MODE** om te schakelen tussen de temperatuur/Hitte-Index weergave.
4. Druk op **MAX / MIN** om tussen huidig / MAX / MIN weergave te kiezen.

Om de vochtigheidsgegevens te bekijken (Vochtigheid, Dauwpunt):

1. Druk **SELECT** om naar het Vochtigheidsvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk op ▲ / ▼ om het kanaal te selecteren.
3. Druk herhaaldelijk op **MODE** om tussen de vochtigheid- / dauwpuntschermen te schakelen.
4. Druk op **MAX / MIN** om tussen huidig / MAX / MIN weergave te kiezen.

Het bijbehorende tijdstempel wordt in het Klokvak weergegeven.

Om de geheugengegevens en tijdstempels voor temperatuur, vochtigheid en dauwpunt te wissen:

In het Temperatuur- of Vochtigheidsvak, houdt u tegelijkertijd **MAX / MIN** ingedrukt, om de gegevens te wissen.

NB De hitte-index geeft een indicatie over hoe warm het voelt op basis van luchttemperatuur en relatieve vochtigheid.

NB Het dauwpunt geeft aan op welke temperatuur zich condens zal vormen.


HITTE-INDEX- EN VOCHTIGHEIDSTREND


De trendlijnen worden weergegeven naast de temperatuur- en vochtigheidsgegevens. De trend wordt als volgt weergegeven:

STIJGEND	STABIEL	DALEND
		

GEVOELSTEMPERATUUR / WINDRICHTING / -SNELHEID

Het basisstation geeft informatie over windrichting en -snelheid.

Om de windrichting af te lezen, kijkt u naar het komaspunt waarnaar de  wijst.

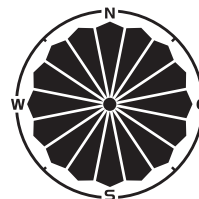



Het tijdstempel registreert datum en tijd van opgeslagen gegevens over de windsnelheid.

Om de eenheid van windsnelheid te selecteren:

Druk op **UNIT** om te kiezen tussen:

- Meter per seconde (m / s)
- Kilometer per uur (kph)
- Mijl per uur (mph)
- Knopen (knots)

288.8 knots
mph
kph
m/s

Het windniveau wordt aangegeven met een serie iconen:

ICOON	NIVEAU	BESCHRIJVING
	nvt	<4km/h (<2 mph)
	Licht	3-13 km/h (2-8 mph)
	Matig	14-41km/h (9-25 mph)
	Sterk	42-87 km/h (26-54 mph)
	Storm	>88 km/h (>55 mph)

Om de maximale windsnelheid en minimale gevoelstemperatuur te bekijken:

1. Druk **SELECT** om naar het Windsnelheid- / Windrichting- / Gevoelstemperatuurvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk op **MAX / MIN** om tussen weergave van huidige / MAX / MIN windsnelheid en huidige / MIN gevoelstemperatuur te kiezen.

Het bijbehorende tijdstempel wordt in het Klokvak weergegeven.


Om gegevens minimum gevoelstemperatuur / maximum windsnelheid te wissen:

1. Druk **SELECT** om naar het Windsnelheid- / Windrichting- / Gevoelstemperatuurvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk herhaaldelijk op **MAX / MIN** totdat de gegevens van minimum gevoelstemperatuur of maximum windsnelheid weergegeven worden.
3. Houd tegelijkertijd **MAX / MIN** ingedrukt, om de gegevens te wissen.

NB De gevoelstemperatuurfactor is gebaseerd op de gecombineerde effecten van temperatuur en windsnelheid. De weergegeven gevoelstemperatuur is alleen van sensoren op kanaal 1.

UVI / BAROMETER / NEERSLAG

Het weerstation werkt met één UV-sensor en één regenmeter. Het station kan uurgegevens over UV-index van de afgelopen 10 uur en neerslag en luchtdruk van de afgelopen 24 uur opslaan en weergeven.

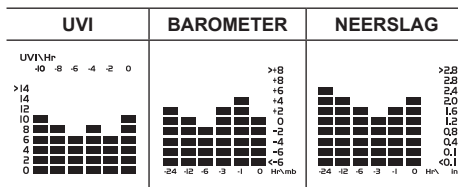

Het staafdiagram toont de huidige en historische gegevens van UV-index, luchtdruk en neerslag.

NB Het nummer op de horizontale as (Hr) geeft aan hoe lang geleden elke meting is genomen (b.v., 3 uur geleden, 6 uur geleden, etc.). De balk geeft de meting aan die tijdens die specifieke periode van 1 uur genomen is. Als het nu bijvoorbeeld 10:30 is, dan geeft de balk boven -1 de gegevens aan die gemeten zijn tussen 9 en 10 uur, en -6 toont de gegevens die tussen 4 en 5 uur zijn gemeten.

Om gegevens van UV-index / Barometer / Neerslag te bekijken:

1. Druk **SELECT** om naar het UV / Barometer / Neerslagvak te gaan. ► wordt naast het vak getoond.
2. Druk op **MODE** om tussen UVI- / Barometer- / Neerslaggegevens te kiezen. Het corresponderende icoon zal verschijnen:

BAROMETER	UVI	NEERSLAG

Om de meeteenheid voor de luchtdruk- of neerslaggegevens te kiezen:

Druk in het UV / Barometer / Neerslagvak op **UNIT** om te kiezen tussen:

- Barometer: Millimeters kwik (**mmHg**), inches kwik (**inHg**), millibars per hectopascal (**mb**).
- Neerslag: Millimeters (**mm**), inches (**in**) die voor dat uur zijn gemeten.

NB Het doel van de staafdiagram is uitsluitend om een snelle vergelijking te visualiseren tussen de gegevens van de afgelopen 24 uur, en de verticale as kan niet worden weergegeven in mm. Het wijzigen van de meeteenheid heeft dus ook geen effect op de weergave van de staafdiagram.

UV-INDEX

De UV-indexniveaus zijn als volgt:

UV-INDEX	GEVAARNIVEAU	ICOON
0-2	Laag	LOW
3-5	Matig	MED
8-10	Erg Hoog	V.HI
11 en hoger	Extrem Hoog	EX.HI

Om de maximale UV-metingen te bekijken:

1. Druk **SELECT** om naar het UVI- / Barometer- / Neerslagvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk herhaaldelijk op **MODE** om het UV-vak te kiezen.
3. Druk op **MAX / MIN** om tussen huidig / MAX UV weergave te kiezen.

Het bijbehorende tijdstempel wordt in het Klokvak weergegeven.

Om de maximale UV-metingen te wissen:

1. Druk **SELECT** om naar het UVI- / Barometer- / Neerslagvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk herhaaldelijk op **MODE** om het UV-vak te kiezen.
3. Houd tegelijkertijd **MAX / MIN** ingedrukt, om de gegevens te wissen.

BAROMETER**Om het hoogtcompensatieniveau voor de barometer in te stellen:**

1. Druk **SELECT** om naar het UVI- / Barometer- / Neerslagvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk herhaaldelijk op **MODE** om het Barometervak te kiezen.
3. Houd **MODE** ingedrukt om de hoogte in te stellen.
4. Druk op ▲ / ▼ om waarde te verhogen / verlagen.
5. Druk op **MODE** om de instelling te bevestigen.

NEERSLAG**Om de gemeten neerslag van het huidige uur of de afgelopen 24 uur te bekijken:**

1. Druk **SELECT** om naar het UVI- / Barometer- / Neerslagvak te gaan. ► verschijnt naast het vak.
2. Druk herhaaldelijk op **MODE** om het Neerslagvak te kiezen.
3. Druk herhaaldelijk op **MAX / MIN** om tussen huidige neerslag en afgelopen 24 uur te kiezen, of de totale regenval.

SCHERMVERLICHTING

Druk **LIGHT** om de schermverlichting gedurende 5 seconden te activeren.

RESET

Druk **RESET** om de standaardinstellingen te gebruiken.

SPECIFICATIES**BASISSTATION**

Afmetingen (L x B x H)	94 x 51 x 182,5 mm (3,70 x 2,01 x 7,19 in)
Gewicht	241g zonder batterij
Batterij	3 x UM-3 (AA) 1,5V
AC/DC-adaptor	Ingang: 120 V, 60 Hz 50 mA Uitgang: 5 V gelijkspanning, 100 mA

BINNENBAROMETER

Barometereenheid	mb, inHg en mmHg
Meetbereik	700 – 1050 mb / hPa
Nauwkeurigheid	+/- 10 mb / hPa
Hoogte-instelling	Zeeniveau Gebruikersinstelling ter compensatie
Weerscherm	Zonnig, Half Bewolkt, Bewolkt, Regenachtig en Sneeuw
Geheugen	Historische gegevens en staafdiagram voor afgelopen 24 uur

BINNENTEMPERATUUR

Temp. eenheid	°C / °F
Weergegeven bereik	-5°C tot 50°C (-23°F tot 122°F)
Gebruikstemperatuur	0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
Nauwkeurigheid	0°C - 40°C: +/- 1°C (+/- 2,0°F) 40°C - 50°C: +/- 2°C (+/- 4,0°F)
Geheugen	Huidige, min en max temp. Dauwpunt met min en max

RELATIEVE VOCHTIGHEID BINNEN

Gebruikstemperatuur	25% tot 95%
Nauwkeurigheid	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Geheugen	Huidige, min en max

RADIOGESTUURDE / ATOOMKLOK

Synchronisatie	Auto of uitgeschakeld
Klokweergave	UU:MM:SS
Uurformaat	12uur AM/PM of 24uur
Kalender	DD / MM of MM / DD
Weekdag in 6 talen	(E, D, F, I, S, R)

DRAADLOZE WINDSENSOR

Afmetingen (L x B x H)	178 x 76 x 214 mm (7 x 3 x 8,4 in)
Gewicht	100 g (0,22 lbs) zonder batterij
Eenheid Windsnelheid	m/s, kph, mph, knopen
Nauwkeurigheid snelheid	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Nauwkeurigheid windrichting	16 posities
Verzending van windsnelheidssignaal	Ongeveer elke 56 seconden
Geheugen	Max windsnelheid
Batterij	2 x UM-3 (AA) 1,5V batterijen

**BUITENSORSOR TEMPERATUUR /
VOCHTIGHEID**

Afmetingen (L x B x H)	95 x 60 x 27 mm (3,74 x 2,4 x 1,06 in)
Gewicht	50 g (1.76oz) zonder batterij
Vochtigheidsbereik	25% - 95%
Nauwkeurigheid	25% - 40%: +/- 7%
Vochtigheid	40% - 80%: +/- 5%
	80% - 95%: +/- 7%
Temp. eenheid	°C / °F
Temperatuurbereik Buiten	-30°C tot 60°C (-22°F tot 140°F)
Nauwkeurigheid Temperatuur	-30°C tot 0°C (-22°F tot 32°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F) 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F): +/- 1.0°C (+/- 2.0°F) 40°C tot 60°C (104°F tot 140°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F)
RF frequentie	433MHz
Verzenden	Tot 100 meter (328 voet) zonder obstructies
Kanaal nr.	3
Batterijen	2 x UM-4 (AAA) 1,5V

DRAADLOZE REGENMETER

Afmetingen (L x B x H)	114 x 114 x 145 mm (4,5 x 4,5 x 5,7 in)
Gewicht	241 g (0,54 lbs) zonder batterij
Neerslagenheid	Mm en in
Bereik	0 mm – 9999 mm
Nauwkeurigheid	< 15 mm: +/- 1 mm 15 mm tot 9999 mm: +/- 10%
Geheugen	Afgelopen 24 uur, elk uur vanaf laatste geheugenreset
Batterij	2 x UM-3 (AA) 1,5V

WAARSCHUWINGEN

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuur of vochtigheid.
- Dek de ventilatiegaten niet af met kranten, gordijnen etc..
- Dompel het product nooit onder in water. Als u water over het apparaat morst, droog het dan onmiddellijk af met een zachte stoffvrije doek.
- Reinig het apparaat niet met krassende of bijtende materialen.
- Laat de interne componenten met rust. Anders kan dit de garantie beïnvloeden.
- Gebruik alleen nieuwe batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- De in deze handleiding weergegeven plaatjes kunnen afwijken van de werkelijkheid.
- Wanneer u dit product weg gooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst.

- Dit product kan eventueel schade veroorzaken aan de laklaag van bepaalde houtsoorten. Oregon Scientific is hiervoor niet aansprakelijk. Lees de instructies van de fabrikant van het meubel voor meer informatie.
- De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.
- Gooi lege batterijen niet bij het huisvuil. Dergelijk afval moet gescheiden verwerkt worden.
- Let op, sommige apparaten zijn voorzien van een batterijstrip. Verwijder deze strip uit het batterijvak alvorens het apparaat te gebruiken.

NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

NB Niet alle functies en accessoires zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor meer informatie. U kunt een elektronische versie van deze handleiding downloaden op <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>.

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website www.oregonscientific.com voor meer informatie over de producten van Oregon Scientific. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice op info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behoudt zich het recht voor enige inhoud, bepalingen en voorwaarden in deze gebruikershandleiding te interpreteren en deze te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Met dien verstande dat, indien er enige inconsistentie bestaat tussen de Engelstalige versie en een versie in enige andere taal, de Engelse versie bindend is.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Hierbij de fabrikant, Oregon Scientific Global Distribution Limited, verklaart dat de radio equipment soort Professionele Kleuren LCD Weerstation (Model: WMR86NSX) in overeenstemming is met 2014/53/EU-richtlijn. De volledige tekst van de verklaring van overeenstemming EU is beschikbaar op het volgende internetadres:

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>

**LANDEN DIE ONDERWORPEN AAN RED**

Alle EU landen, Zwitserland (CH)
en Noorwegen (N)

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Krachtens de EG-richtlijnen 2011/65/EU en 2012/19/EU met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de afdanking van deze apparatuur.

Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak aangebracht op de apparatuur geeft aan dat het product op het einde van zijn levensduur afzonderlijk van het ander afval afgedankt moet worden.

De gebruiker dient de apparatuur op het einde van zijn levensduur dus toe te vertrouwen aan een geschikt centrum voor de gescheiden verwerking van elektronisch en elektrotechnisch afval, of aan de verkoper te bezorgen bij de aankoop van een nieuwe apparatuur van gelijkaardig type, in de verhouding één tot één.

De correcte gescheiden omhaling voor de latere recyclage, verwerking en milieuvriendelijke vernietiging van de apparatuur draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waarvan de apparatuur samengesteld is.

De abusievelijk afdanking van het product vanwege de gebruiker geeft aanleiding tot de toepassing van administratieve boetes volgens de wetgeving.



Professionell LCD-färgväderstation

Modell: WMR86NSX

BRUKSANVISNING

INNEHÅLL

Introduktion	1
Förpackningens Innehåll	1
Huvudenhet	1
Vindgivare	1
Temperatur & Luftfuktighetssensor	2
Regnmätare	2
Tillbehör - Sensorer	2
Produktöversikt	2
Vy Framsida	2
Vy Baksida	2
LCD Display	3
Vindgivare	4
Regnmätare	4
Utomhustemperatur-/ Luftfuktighetssensor	4
Att Komma Igång	4
Inställning Av Den Fjärrstyrd Vindgivaren	4
Ställ In Den Trådlösa Temperatur / Luftfuktighetsgivaren	4
Ansluta Regnmätaren	4
Att Ställa In Huvudenheten	5
Anslut AC Adaptorn	5
Verifiera Anslutning	5
Vindgivare	5
Temperatur / Luftfuktighetsgivare	5
Regnuppsamlare	6
Montera / Placera Givare	6
Vindgivare	6
Temperatur / Luftfuktighetsgivare	6
Regnuppsamlare	6
Klockmottagning	6
Klocka / Datum	7
Månfas	7
Autoscanningfunktion	7
Väderprognos	7
Temperatur Och Luftfuktighet	7
Temperatur Och Luftfuktighet	8
Wind Chill (Kyla I Vinden) / Riktning / Hastighet ...	8
Uvi / Barometer / Regn	9
Uvi Index	9
Barometer	9
Nederbörd	9
Bakgrundsbelysning	9
Reset (Återställning)	9
Specifikationer	10
Försiktighetsåtgärder	10
Om Oregon Scientific	11
Eu-försäkringen Om Överensstämmelse	11
Information Till Alla Användare	11

INTRODUKTION

Tack för ditt val av en Oregon Scientific™ Väderstation (WMR86NSX).

Huvudenheten är kompatibel med andra sensorer. För att köpa ytterligare sensorer, kontakta din närmaste återförsäljare.

Sensorer med denna logo  är kompatibla med denna enhet.

NOTERA Ha denna manual tillhands när du använder din nya produkt. Den innehåller en praktisk steg-för-steg instruktion, samt teknisk specifikation och varningsmeddelanden som du bör känna till.

NOTERA För att ladda ner en elektronisk version av manualen, vänligen besök

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

HUVUDENHET



1 x Huvudenhet



1x
Strömadapter



1x Power
Adapter

VINDGIVARE



1 x vindgivare (1
x vindflöjel överst
och 1 x vindmätare
underst)



1 sensorfäste



2 x UM-3 (AA)
1.5V batterier



4 x Skruvar
(Type A)



1 x Runda
U-fästen

TEMPERATUR & LUFTFUKTIGHETSSENSOR

1 x Temperatur /
Luftfuktighets-sensor2 x UM-4 (AAA)
1.5V batterier

REGNMÄTARE



1 x Regnuppsamlare

4 x Skruvar
(Type B)2 x UM-3 (AA)
1.5V batterier

6 x Brickor

TILLBEHÖR - SENSORER

Denna produkt kan hantera upp till 3 givare för utomhustemperatur, relativ luftfuktighet eller UV avläsning på olika ställen.

Extra trådlösa givare såsom de som anges nedan kan köpas separat. För mer information, kontakta ditt lokala inköpsställe.

- Solcell STC800 som är anslutningsbar till vindgivare och temperatur / hygrometergivare
- Thermo-hygro THGR221 (3-Ch)
- UV UVN800

** Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan olika länder.*


PRODUKTÖVERSIKT

VY FRAMSIDA



1. **LÄGE (MODE)**: växla mellan de olika displaylägena / inställningarna; ställa klockan; ställa höjd; aktivera autoscan
2. **MAX/MIN**: avläs max / min minnet; nollställ minnet
3. **VÄLJA (SELECT)**: växla mellan de olika områdena
4. **LJUS (LIGHT)**: aktivera bakgrundsbelysning
5. **▲ / ▼**: öka / minska värden för den valda inställningen, växla mellan inomhus / utomhuskanaler


VY BAKSIDA

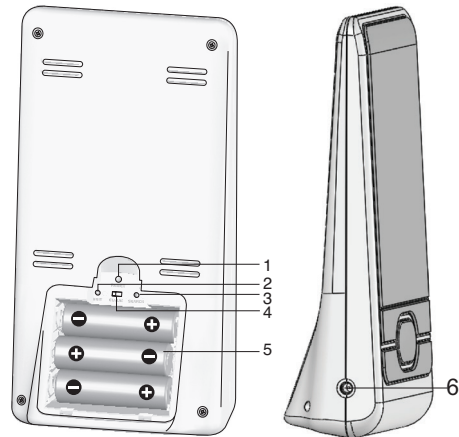

1. **RESET**: återgå till grundinställning
2. **ENHET (UNIT)**: välja måtenhet
3. **SÖKA (SEARCH)**: sökning av sensorer eller den radiokontrollerade klocksignalen
4. **EU / UK**: välj närmsta radiosignal
5. Batterifack
6. AC-strömadapterjack




LCD DISPLAY

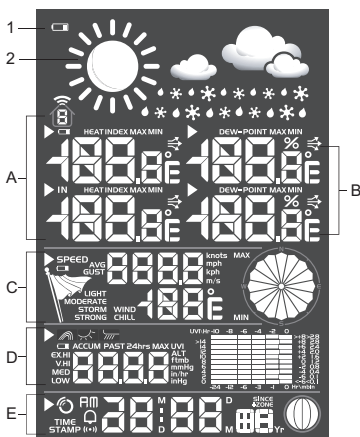


1. : låg batterinivå i huvudenheten / inget batteri
2. Väderprognosområde
- A. Temperatur / Värmeindex område
- B. Luftfuktighet / Daggnaktsområde
- C. Vindhastighet / Vindriktnings / Kyla i vind område
- D. UVI / Barometer / Regnmängdsområde
- E. Klocka / Datum / Månfasområde

A Temperatur / Värmeindex område

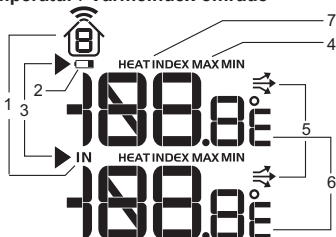


1. Inomhus / Utomhus temperatur och luftfuktighet för kanal 1 visas
2. Batteriet i utomhusgivaren är svagt
3. Ikon för valt område
4. MAX / MIN temperatur visas
5. Temperaturtrend
6. Temperaturavläsning (°C / °F)
7. Värmeindex

B Luftfuktighet / Daggnaktsområde

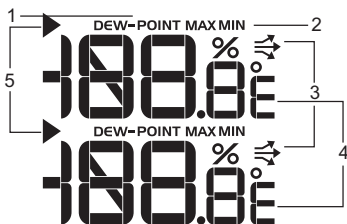


1. Daggnaktsnivå – temperatur visas
2. MAX / MIN luftfuktighet / daggnaktsnivå visas
3. Luftfuktighetstrend
4. Luftfuktighetsvisning
5. Ikon för valt område

C Vindhastighet / Vindriktnings / Kyla i vind område

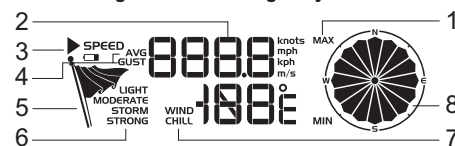

1. Visar **MAX** vindhastighet
2. Vindhastighet (m/s, knop km/h eller mph)
3. Låg batterinivå på sensor för utomhusbruk
4. Vindhastighetsindikator (**AVG/GUST**)
5. Vindhastighetsindikator
6. Vindhastighetsbeskrivning
7. Visa lägsta
8. Vindriktningsindikator

D UVI / Barometer / Regnmängdsområde

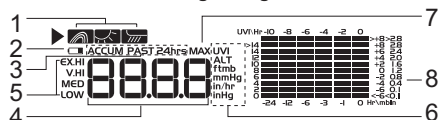


1. Barometer (lufttryck)/UVI/nederbördsindikator
2. Låg batterinivå på UVI/regnsensor för utomhusbruk
3. **ACCUM/PAST 24hrs** - visar totala/senaste 24 timmars regn
4. Barometer/UVI/nederbördsområde
5. UVI-indikator
6. Barometriskt tryck/UVI/enheter regn
7. Visar **MAX** lufttryck/UVI/regn
8. Barometriskt tryck/UVI/historiskt stapeldiagram för nederbörd

E Klocka / Datum / Månfasområde



1. : ikon för Radiokontrollerad klocka
2. Tidsstämpel visas
3. Offset för tidszon
4. Månfas
5. Tid / datum / kalender


VINDGIVARE

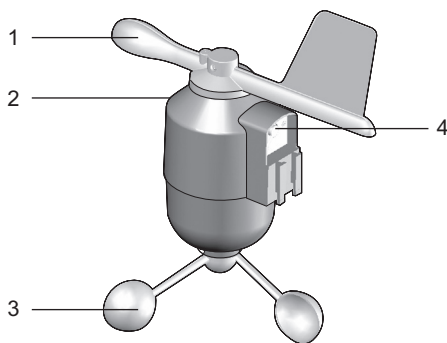

1. Vindriktning
2. Hus för vindflöjel
3. Vindmätare
4. Anslutningskontakt för solcell



REGNMÄTARE

Uppsamlare:

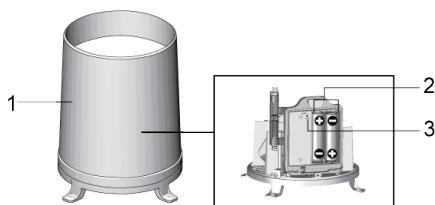

1. Regnmätare
2. Batterifack
3. RESET-knapp

1. Uppsamlare
2. Indikator

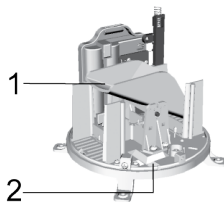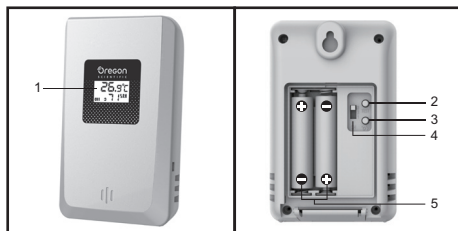UTOMHUSTEMPERATUR-/
LUFTFUKTIGHETSSENSOR

1. **LCD-skärm:** Visar kanalnummer, temperatur och luftfuktighetsavläsningar.
2. **TEST:** Söker efter väderstation
3. **°C / °F:** Välj temperaturnheten
4. Kanalomkopplare
5. Batterifack

ATT KOMMA IGÅNG


NOTERA Installera batterier i de trådlösa givarna innan huvudenheten. Var noga med polariteten (+ / -).

NOTERA Använd alkaline batterier för längre livslängd och lithiumbatterier vid temperaturer under fryspunkten.

INSTÄLLNING AV DEN FJÄRRSTYRDA
VINDGIVAREN

Vindgivaren avläser värden för vindhastighet och riktning. Sensorn strömförsörjs av batteri. Den är kapabel att överföra data till huvudenheten trådlöst upp till ca 100m (328 fot).

Att sätta i batterierna:

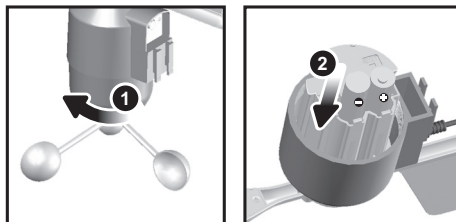

1. Skruva försiktigt bort vindmätaren från vindgivaren.
2. Sätt i batterier med rätt polaritet (+ / -) och återmontera vindmätaren. Tryck **RESET** efter varje batteribyte.

STÄLL IN DEN TRÅDLÖSA TEMPERATUR /
LUFTFUKTIGHETSGIVAREN

Fjärrsensor kan samla in data från upp till 3 kanaler.

Att ställa in fjärrsensor:


1. Ta bort batteriluckan.
2. Välj en kanal med kanalväljaren (1, 2, 3). Försäkra dig om att du använder olika kanaler för de olika sensorerna.
3. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet (+ / -).
4. Tryck **TEST** efter varje batteribyte.
5. Stäng batteriluckan.

ÅTERSTÄLLNING : Sätt tillbaka batterierna och tryck på **TEST**.

ANSLUTA REGNMÄTAREN


Regnuppsamlaren samlar upp regnet och mäter regnmängden. Givaren sänder trådlöst data till huvudenheten.

Att ställa in regnmätaren:

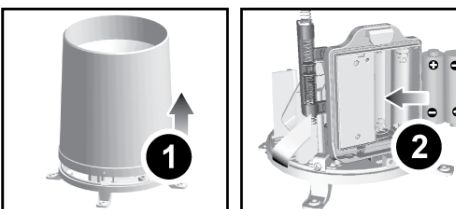



1. Ta bort skruvarna och lyft av överdelen.
2. Sätt i batterierna (2 x UM-3 / AA) med rätt polaritet (+/-). Tryck **RESET** efter varje batteribyte.

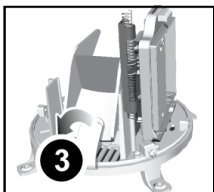

3. Ta bort tejp.

ATT STÄLLA IN HUVUDENHETEN

NOTERA Installera batterier i de trådlösa givarna innan huvudenheten. Var noga med polariteten (+ / -).

1. Skjut bort batteriluckan.



2. Se till att batterierna sätts in med rätt polaritet (+ / -).
3. Tryck **RESET** efter varje batteribyte.
4. Stäng batteriluckan.

NOTERA Använd inte laddningsbara batterier. Det rekommenderas att använda Alkaline batterier till denna produkt för maximal drifttid.

NOTERA Batterierna får inte utsättas för extrem hetta som till exempel solsken eller eld.

Batteriikonindikatorn  kan visas i följande områden:

OMRÅDE	FÖRKLARING
Väderprognosområde	Batteriet i huvudenheten är svagt.
Temperatur eller Luftfuktighetsområde	Den visade kanalen indikerar den utomhussensor för vilken batteriet är svagt.
Vindhastighet / Vindriktning / Kyla i vindområdet	Batteriet i vindgivaren är svagt.
UVI / Barometer / Regnområde	Batteriet i UV / Regngivaren är svagt.

ANSLUT AC ADAPTERN

Anslut den medföljande strömadaptern till uttaget och anslut sedan till ett vanligt nätuttag.

NOTERA


- Batterierna är endast för back-up användning. Anslut alltid enheten till strömkälla via nätadapter.
- Se till att adaptern inte är blockerad och är lätt tillgänglig för enheten.

- Basstationen och adaptern skall inte utsättas för väta. Inga objekt fyllda med vätska, t.ex. vaser, bör placeras på basstationen och adapter.
- För att helt koppla från strömmen, koppla ur adaptern från eluttaget.


VERIFIERA ANSLUTNING

Innan installering av givarna utomhus, se till att de har kontakt med huvudstationen.


VINDGIVARE

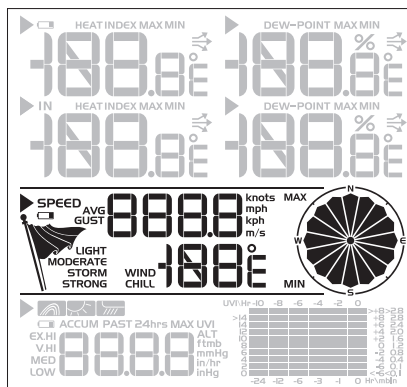


Tryck **SELECT** tills den valda områdesikonen ► är i mitten displayområdet.


- Vindhastighet: Vrid långsamt vindflöjeln och observera ett numeriskt värde på huvudenheten, t.ex. 1789.
- Vindriktningsindikator: Ändra riktningen på vindindikeringen och observera att ikonen rör sig i samma riktning .

TEMPERATUR / LUFTFUKTIGHETSGIVARE

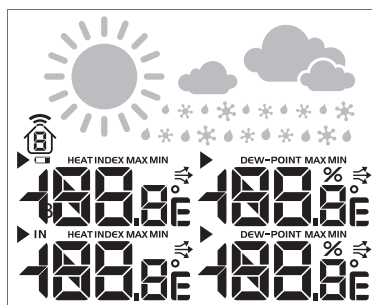

1. Tryck **SELECT** tills den valda områdesikonen ► är i övre displayområdet.
2. Tryck ▲ / ▼ för att välja kanal 1  och notera ett numeriskt värde.

REGNUPPSAMLARE

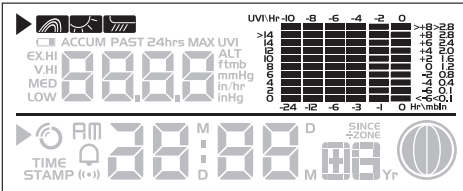


1. Tryck **SELECT** tills den valda områdesikonen ► är i nedre displayområdet.
2. Tryck **MODE** tills visas.
3. Vippa över skålen i regnmätaren några gånger och notera ett numeriskt värde på huvudstationen.

TIPS Om det saknas visning på displayen för någon sensor, tryck och håll in **SEARCH** knappen på basenheten för att sätta igång en trådlös sensorsökning.

MONTERA / PLACERA GIVARE

VINDGIVARE

NOTERA Sensorn skall placeras på en öppen plats fri från träd eller andra hinder.

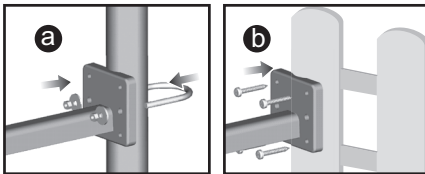


Fixera sensoranslutningen i rätt position:

- a. Montera baksidan av sensoranslutningen mot en existerande stolpe. Fäst den på plats genom att sticka in ändarna på U-bulten i hålen på sensorplattan och låsa den med brickor och muttrar.

ELLER


- b. Sätt i 4 skruvar typ A i hålen på sensorplattan. Fäst ordentligt på t.ex. en vägg eller stolpe.

Skjut vindriktningsgivaren på den mindre änden av givarkontakten.

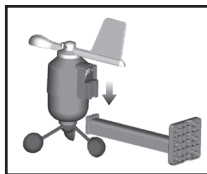

VIKTIGT Säkerställ att vindgivaren pekar åt norr för att få noggranna mätningar.

TEMPERATUR / LUFTFUKTIGHETSGIVARE

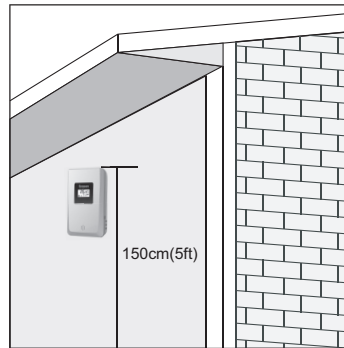

TIPS Bäst placering av sensorn är på en plats utomhus ej högre än 1,5m och skyddad från direkt solljus och regn för att få säkrast resultat.

ELLER

Montera sensorn på önskat ställe genom att använda väggmontering eller bordsstativ.


REGNUPPSAMLARE

Huvudenheten och regnmätaren skall vara placerade inom räckvidden: ca 100m (328 fot) vid fri sikt.

Regnmätaren skall monteras horisontellt ca 1m (3 fot) från marken på öppet område fritt från träd eller andra hinder som förhindrar att regnet naturligt träffar uppsamlaren och ger rätt värde.

Att säkerställa en horisontal montering:


Dropa några droppar vatten i korset på botten av uppsamlaren för att kolla horisontalläget.

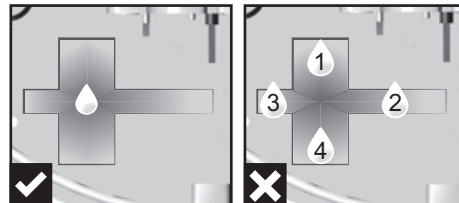

Vattendroppen befinner sig i centrum av krysset när regnmätaren är i nivå.

Om vatten finns i 1 – 4, är den inte horisontal.

Om nödvändigt justera läget med skruven.

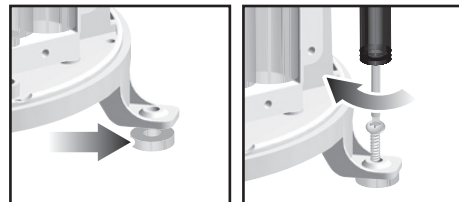

NOTERA För bästa resultat, se till att enheten är placerad horisontellt för att få bästa avrinning av uppsamlat regnvatten.



TIPS Tryck **RESET** knappen på basenheten för att radera alla testdata.

KLOCKMOTTAGNING


Denna produkt är konstruerad för att automatiskt synkronisera kalenderklockan så snart den är inom radiomottagningsradien.



- EU: DCF-77 signal: inom 1 500km från Frankfurt, Tyskland.
- UK: MSF-60 signal: inom 1 500km från Anthorn, England.
- USA: WWVB-60 signal: inom 3200km (2000 miles) från Fort Collins Colorado.

Räckvidden för radiosignalen är 3 219 km (3 218,69 km).

Skjut **EU / UK** omkopplaren till den position som motsvarar den plats du befinner dig på. Tryck **RESET** så snart du har ändrat inställning.

Mottagningsikonen kommer att blinka vid sökning av signal. Om signalen är svag kan det ta upp till 24 timmar för enheten att få kontakt med signalen.

 visar statusen på mottagningssignalen.

IKON	FÖRKLARING
	Tiden är synkroniserad. Mottagen signal är stark
	Tiden är inte synkroniserad. Mottagen signal är svag

För att aktivera (och tvinga fram en signalsökning)/ avaktivera klockradiomottagningen (klocksynkronisering):

1. Tryck **SELECT** för att gå till Klocka / Kalender / Månfasområde. ► visas intill området.
2. Tryck och håll inne **SEARCH**.

 visas då funktionen är aktiverad.

NOTERING För bästa mottagning, skall huvudenheten placeras på ett plant, icke metalliskt underlag nära ett fönster på övre våningen i huset. Antennen skall placeras fri från elektriska apparater och inte flyttas runt under signalsökningen.

KLOCKA / DATUM

För att ställa in klockan manuellt:

(Du behöver endast ställa klocka och datum om du har avaktiverat klockradiomottagningen.)

1. Tryck **SELECT** för att gå till Klockområdet. ► visas intill området.
2. Tryck och håll inne **MODE** för att ändra klockinställning. Inställningen kommer att blinka.
3. Tryck **▲ / ▼** för att öka / minska inställningsvärdena.
4. Tryck **MODE** för att bekräfta.

5. Upprepa steg 3 till 4 för att välja offset för tidszonen (+/- 23 timmar), 12 / 24 timmarsformat, timme, minut, år, dag/månadsformat, månad, dag och språk.

NOTERING Om du matar in +1 i tidszoninställningen kommer detta innebära att din tid blir den lokala tiden plus 1 timme.

Om du befinner dig i USA ställ in klockan till:

Pacific tid Mountain tid

Central tid Eastern tid









NOTERING Veckodagen kan visas på Engelska (E), Tyska (D), Franska (F), Italienska (I), Spanska (S) eller Ryska (R).

För att ändra klockdisplay:

1. Tryck **SELECT** för att gå till Klockområdet. ► visas intill området.
2. Tryck **MODE** för att växla mellan:
 - Klocka med sekunder
 - Klocka med veckodag
 - Datum

MÅNFAS

Kalendern måste vara inställd för att denna funktion skall fungera (se **Klocka / Datum** kapitlet).

	Nymåne		Fullmåne
	Växande måne		Avtagande fullmåne
	Halvmåne		Halvmåne
	Växande halvmåne		Avtagande halvmåne

AUTOSCANNINGFUNKTION

Att aktivera autoscanningfunktionen för utomhus temperatur och luftfuktighet:






1. Tryck **SELECT** för att gå till Temperatur eller Luftfuktighetsområdet. ► visas intill området.
2. Tryck och håll inne **MODE** för att aktivera autoscanning. Temperaturen och luftfuktigheten växlar från inomhus till ch1 – ch3.
3. Tryck på valfri tangent utom **LJUS** för att stoppa autoscanning.

NOTERING Kanal 1 är reserverad för utomhustemperatur och luftfuktighetssensor. Extra temperatur och luftfuktighetsgivare kan använda andra kanaler.

VÄDERPROGNOS

Vädervisningen i ovkant på displayen visar aktuellt väder och väderprognosen 12 – 24 timmar framåt inom en radie av 30 – 50 km (19 – 31 miles).

Väderprognosområde

IKON	BESKRIVNING
	Soligt
	Halvklart
	Molnigt
	Regnigt
	Snöigt

TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET

Väderstationen visar inomhus och utomhus av:

1. Visa nuvarande, högsta och lägsta temperatur / luftfuktighet
2. Trendkurva
3. Daggpunkt / värmeindex

Väderstationen kan hantera upp till 3 trådlösa givare.

NOTERING Kanal 1 är reserverad för utomhustemperatur och luftfuktighet.



visar vilken fjärrsensorinformation som visas.



framträder när inomhusinformationen visas.

Tidsstämpeln lagrar datum och tid för de lagrade temperatur och luftfuktighetsvärdena i minnet.

Att välja temperaturmåtenhet:

Tryck **UNIT** för att växla °C / °F.

NOTERING Måtenheten för alla temperaturer ändras samtidigt.

För att avläsa temperatur (aktuell / min / max):

1. Tryck **SELECT** för att gå till Temperaturområdet. visas intill området.
2. Tryck **▲** / **▼** för att välja kanal.
3. Tryck **MODE** upprepade ggr. för att växla mellan temp./värme index.
4. Tryck **MAX / MIN** för att växla mellan nuvarande / högsta (MAX) / lägsta (MIN) värden.

För att se luftfuktighet (luftfuktighet, daggpunkt):

1. Tryck **SELECT** för att gå till luftfuktighetsområdet. visas intill området.
2. Tryck **▲** / **▼** för att välja kanal.
3. Tryck **MODE** flera gånger för att växla mellan visning av luftfuktighet / daggpunkt.
4. Tryck **MAX / MIN** för att växla mellan nuvarande / högsta (MAX) / lägsta (MIN) värden.

Tidsstämpeln visas samtidigt i klockområdet.

För att nollställa minnena och tidsstämplarna för temperatur, luftfuktighet och daggpunkt:

Tryck och håll inne **MAX / MIN** i Temperatur och luftfuktighetsområdet för att nollställa.

NOTERING Värmeindex ger en indikation på hur varmt det känns baserat på lufttemperatur och relativ luftfuktighet.

NOTERING Daggpunkten anger vid vilken temperatur kondensering sker.

TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET


Trendlinjerna visas bredvid temperatur och luftfuktighetsvärdena. Trenden visas enligt följande:

STIGANDE	STADIGT	FALLANDE
		

WIND CHILL (KYLA I VINDEN) / RIKTNING / HASTIGHET

Huvudenheten ger information om vindhastighet och vindriktning.

Se var kompasspilen pekar för att avläsa vindriktningen.

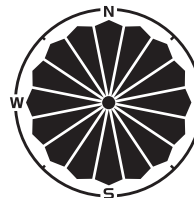

Tidsstämpeln lagrar datum och tid när den sparar vinnodata.




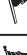
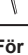
Att välja måtenhet för vindhastighet:

Tryck **UNIT** för att växla mellan:

- Meter per sekund (**m / s**)
- Kilometer i timmen (**kph**)
- Miles per timme (**mph**)
- Knop (**knots**)

288.8 knots
mph
kph
m/s

Vindstyrkan visas genom ett antal ikoner:

IKON	NIVÅ	BESKRIVNING
	Ej mätbart	<2 mph (<4km/h)
	Svag	2-8 mph (3-13 km/h)
	Medel	9-25 mph (14-41 km/h)
	Stark	26-54 mph (42-87 km/h)
	Storm	>55 mph (>88 km/h)

För att se max vindhastighet och min wind chill:

1. Tryck **SELECT** för att gå till Vindhastighet / Vindriktning / Vindkylaområdet. **►** visas intill området.
2. Tryck **MAX / MIN** för att växla mellan nuvarande / högsta (MAX) vindhastighet / lägsta (MIN) vindkylavärden.



Tidsstämpeln visas samtidigt i klockområdet.


För att nollställa max vindhastighet och min wind chill:

1. Tryck **SELECT** för att gå till Vindhastighet / Vindriktning / Vindkylaområdet. ► visas intill området.
2. Tryck **MAX / MIN** upprepade gånger tills min wind chill eller max vindhastighet visas.
3. Tryck och håll inne **MAX / MIN** för att nollställa.

NOTERA Vindkylning (wind chill) är baserad på en kombination av temperatur och vindhastighet. Visad vindkyla är kalkylerad endast från kanal 1 sensorn.

UVI / BAROMETER / REGN

Väderstationen har en UV-givare och en regnmätare. Stationen klarar av att spara och visa historik av UVindex varje timme de sista 10 timmarna, samt regn och barometertryck de sista 24 timmarna.

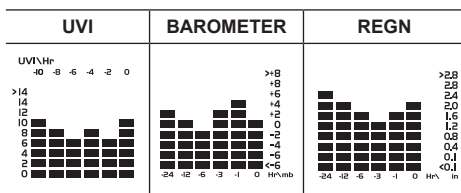

Bargrafdisplayen visar aktuella och historiska data för UVI, lufttryck och regn.

NOTERA Numret på horisontella axeln (Hr) indikerar förluten tid sen senaste mätning (t.ex. för 3 timmar sen, 6 timmar sen, etc.). Barvisningen representerar mätningen för just denna 1-timmars period. T.ex. om klockan är 22:30 nu, visar bargrafen under -1 avläsningen mellan 21:00 och 22:00 och -6 avläsningen tidigare på kvällen mellan 16:00 och 17:00.

Att visa UV / Barometer / Regn värden:

1. Tryck **SELECT** för att gå till UV / Barometer / Regnområdet. ► visas intill området.
2. Tryck **MODE** för att växla mellan UVI / Barometer / Regnvärden. Motsvarande ikon kommer att visas.

BAROMETER	UVI	REGN

Att välja måtenhet för lufttryck eller regn:

Tryck **UNIT** i UV / Barometer / Regnområdet för att växla mellan:

- Barometer: Millimeter kvicksilver (**mmHg**), tum kvicksilver (**inHg**), millibar per hectopascal (**mb**).
- Regn: Millimeter (**mm**), tum (**in**) registrerat för den timmen.

NOTERA Eftersom meningen med bargrafen endast är att snabbt jämföra avläsningarna under de senaste 24 timmarna, kan inte den vertikala axeln konvertera från tum till mm. Därför, när man ändrar måtenhet har det ingen inverkan på bargrafvisningen.

UV INDEX

UV-indexnivåerna är som följer:

UV-INDEX	FARLIG NIVÅ	IKON
0-2	Låg	LOW
3-5	Medel	MED
8-10	Mycket hög	V.HI
11 och över	Extremt hög	EX.HI

Att visa max UV-värde:

1. Tryck **SELECT** för att gå till UVI / Barometer / Regnområdet. ► visas intill området.
2. Tryck **MODE** upprepade gånger för att välja UV-displayen.
3. Tryck **MAX / MIN** för att växla mellan nuvarande / högsta UV (MAX) värden.

Tidsstämpeln visas samtidigt i klockområdet.

Att nollställa max UV-värde:

1. Tryck **SELECT** för att gå till UVI / Barometer / Regnområdet. ► visas intill området.
2. Tryck **MODE** upprepade gånger för att välja UV-displayen.
3. Tryck och håll inne **MAX / MIN** för att nollställa

BAROMETER

Att justera höjdnivåkompensation för barometeravläsning:

1. Tryck **SELECT** för att gå till UVI / Barometer / Regnområdet. ► visas intill området.
2. Tryck **MODE** upprepade gånger för att välja barometervisning.
3. Tryck och håll inne **MODE** för att gå till höjdställningsläget.
4. Tryck ▲ / ▼ för att öka / minska inställningsvärdena.
5. Tryck **MODE** för att bekräfta inställning.

NEDERBÖRD

Att visa registrerad regnmängd under aktuell timme eller för de sista 24 timmarna:

1. Tryck **SELECT** för att gå till UVI / Barometer / Regnområdet. ► visas intill området.
2. Tryck **MODE** upprepade gånger för att välja regnvisning.
3. Tryck **MAX / MIN** upprepade gånger för att växla mellan nuvarande, senaste 24 timmar eller ackumulerad regnmängd.

BAKGRUNDSBELYSNING

Tryck **LIGHT** för att tända bakgrundsbelysningen i 5 sekunder.

RESET (ÅTERSTÄLLNING)

Tryck **RESET** för att återställa produkten till grundinställning.

SPECIFIKATIONER**HUVUDENHET**

Dimensioner (L x B x H)	94 x 51 x 182.5 mm (3,70 x 2,01 x 7,19 tum)
Vikt	241 g utan batteri
Batteri	3 x UM-3 (AA) 1,5V batterier
AC/DC-adapter	Ingångseffekt: 120 V, 60 Hz 50 mA Uteffekt: DC 5 V, 1 00 mA

INOMHUSBAROMETER

Lufttrycksenhet	mb, inHg och mmHg
Mätområde	700 – 1050 mb / hPa
Noggrannhet	+ / - 10 mb / hPa
Höjdställning	Havsnivå Användarinställning för kompensation
Väderdisplay	Soligt, Växlande molnighet, Molnigt, Regnigt och Snöigt
Minne	Historikdata och bargraf för de sista 24 timmarna

INOMHUSTEMPERATUR

Temp. enhet	°C / °F
Mätområde	-5°C till 50°C (-23°F till 122°F)
Arbetstemperatur	0°C till 50°C (32°F till 122°F)
Noggrannhet	0°C -40°C: +/-1°C (+/- 2°F) 40°C -50°C: +/-2°C (+/- 4°F)
Minne	Aktuell, min och max temp. Daggpunkt / min och max

INOMHUS RELATIV LUFTFUKTIGHET

Arbetstemperatur	25% till 95%
Noggrannhet	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Minne	Aktuell, min och max

RADIOKONTROLLERAD KLOCKA

Synkronisering	Auto eller inaktiverad
Klock display	TT : MM : SS
Timformat	12 timmars AM / PM eller 24 tim
Datum	DD / MM eller MM / DD
Veckodag på 6 språk	(E, D, F, I, S, R)

TRÄDLÖS VINDGIVARENHET

Dimensioner (L x B x H)	178 x 76 x 214 mm (7 x 3 x 8,4 tum)
Vikt	100 g utan batteri
Vindhastighetsenhet	m/s, kph, mph, knop
Hastighetsnoggrannhet	2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
Rikttningsnoggrannhet	16 positioner
Överföring av vindhastighetsinfor- mation	Ca varje 56s
Minne	Max vindhastighet
Batteri	2 x UM-3 (AA) 1,5V batterier

**UTOMHUSTEMPERATUR-/
LUFTFUKTIGHETSENHET**

Dimensioner (L x B x H)	95 x 60 x 27 mm (3,74 x 2,4 x 1,06 tum)
Vikt	50 g utan batteri
Luftfuktighetsområde	25% till 95%
Luftfuktighetsnoggrannhet	25% - 40%: +/- 7% 40% - 80%: +/- 5% 80% - 95%: +/- 7%
Temp. enhet	°C / °F
Utomhustemperatur- område	-30°C till 60°C (-22°F till 140°F)
Temperaturnoggrannhet	-30°C till 0°C (-22°F till 32°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F) 0°C till 40°C (32°F till 104°F): +/- 1.0°C (+/- 2.0°F) 40°C till 60°C (104°F till 140°F): +/- 2.0°C (+/- 4.0°F)
RF frekvens	433MHz
Sändning	Upp till 100 meter (328 fot) vid fri sikt
Antal kanaler	3
Batterier	2 x UM-4 (AAA) 1,5V

REGNMÄTARE

Dimensioner (L x B x H)	114 x 114 x 145 mm (4,5 x 4,5 x 5,7 tum)
Vikt	241 g utan batteri
Mätenhet regn	mm och tum
Område	0 mm – 9999 mm
Noggrannhet	< 15 mm: +/- 1 mm 15 mm till 9 999 mm: +/- 10%
Minne	Sista 24 tim., varje timme från sista nollställningen av minnet
Batteri	2 x UM-3 (AAA) 1,5V



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Utsätt inte apparaten för kraftigt våld, stötar, damm, extrema temperaturer eller fukt.
- Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m. inte täcker för ventilationshålen.
- Utsätt inte produkten för vatten. Om du spiller vätska över den, torka omedelbart med en mjuk, luddfri trasa.
- Rengör inte apparaten med frätande eller slipande material.
- Mixra inte med enhetens interna komponenter då detta kan påverka garantin.
- Använd enbart nya batterier. Blanda inte nya och gamla batterier.
- Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna manual skilja sig från dem i verkligheten.
- Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall på avsedd miljöstation och får inte slängas som vanligt restavfall.
- Om denna produkt placeras på ytor med speciell finish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas. Ta kontakt med din möbeltillverkare för att få mer information om huruvida det går bra att placera föremål på ytan. Oregon Scientific kan inte hållas ansvariga för skador på träytan som uppkommit på grund av kontakt med denna produkt.
- Innehållet i denna manual får ej kopieras utan tillverkarens medgivande.
- Kassera inte gamla batterier som osorterade sopor. Insamling av kasserade batterier måste ske separat.
- Notera att vissa enheter är utrustade med en batterisäkerhetsstrip. Ta bort denna strip från batteriutrymmet innan produkten används första gången.

NOTERING De tekniska specifikationerna för denna produkt och innehållet i användarmanualen kan komma att ändras utan vidare upplysning.

NOTERING Egenskaper och tillbehör kan skilja mellan olika länder. För mer information, kontakta ditt lokala inköpsställe. För att ladda ner en elektronisk version av manualen, vänligen besök <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>.

OM OREGON SCIENTIFIC

Besök vår webbsajt www.oregonscientific.se för att ta reda på mer om Oregon Scientifics produkter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst på info@oregonscientific.se.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserverar sig rätten att redigera och uttolka innehåll, terminologi och föreskrifter i denna manual samt att göra tillägg när som helst utan föregående meddelande. Om skillnader finns mellan den engelska versionen och andra språkversioner, gäller den engelska.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed deklarerar tillverkaren Oregon Scientific Global Distribution Limited att radioutrustning typ Professionell LCD-färgväderstation (Modell: WMR86NSX) Står i överensstämmelse med 2014/53/EU-direktiv. Den fullständiga texten av EU-försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande Internetadress:

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>



LÄNDER SOM OMFATTAS AV RED-DIREKTIVET

Alla länder inom EU, Schweiz  och Norge 

INFORMATION TILL ALLA ANVÄNDARE



I enlighet med de europeiska direktiven 2011/65/EU och 2012/19/EU, som hänsyftar till användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk apparatur liksom avyttring av avfall.

Symbolen med den överkryssade soptunnan som finns på apparaten, anger att produkten måste samlas upp och avyttras separat i förhållande till annat avfall när den fullgjort sin livstid.

Användaren måste därför överlämna den utslitna apparaturen till lämpliga uppsamlingsställen för sorterat elektroniskt och elektrotekniskt avfall eller lämna tillbaka den till återförsäljaren på samma gång som han/hon köper en ny likvärdig apparat, enligt principen en gammal produkt i utbyte mot en ny. Lämplig sortering

av den nedskrotade apparaturens olika delar för därpå följande återvinning, behandling och miljövänlig sanering bidrar till att undvika förorening av miljön och negativa effekter på hälsan, liksom att det gynnar återanvändning av de material som apparaturen är gjord av.

Om användaren nedskrotar produkten felaktigt medför det att sanktioner enligt gällande lagstiftning kommer att tillämpas.

